

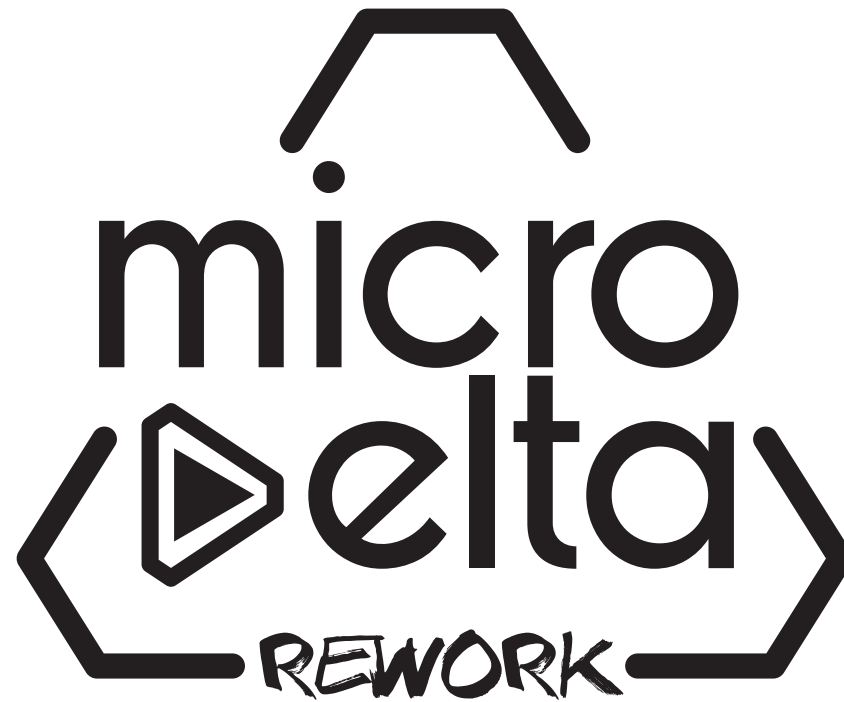


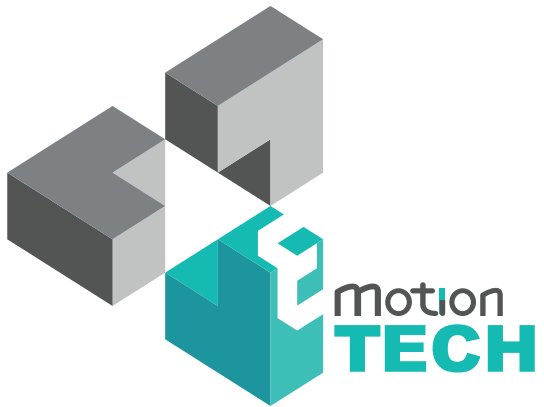

NOTICE DE MONTAGE

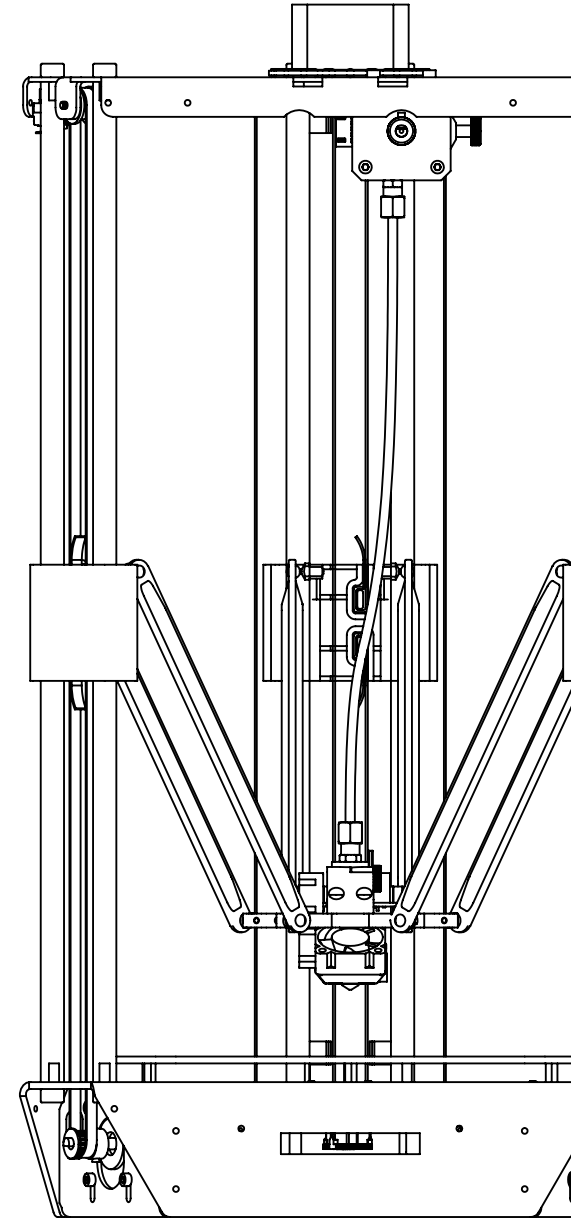

INTRODUCTION

INTRODUCTION

• Objectif :

Fournir un guide visuel des différentes étapes nécessaires à l'utilisation d'une imprimante MicroDelta rework.

• Concepteurs de la MicroDelta Rework :

eMotion Tech : <http://www.emotion-tech.com>

Hugo FLYE
Mohamad KOUBAR
Thibault MOREL

• Auteurs de ce document :

eMotion Tech : <http://www.emotion-tech.com>

Mohamad KOUBAR
Anthony BERNA
Hugo FLYE

• Crédits photographiques :

Photos et illustrations 3D réalisées par eMotion Tech :
<http://www.emotion-tech.com>

Responsable images : Mohamad KOUBAR

• Sources :

<http://reprap.org/wiki/reprap>

• Licenses :

MicroDelta Rework : CC BY-NC-SA 4.0
Ce document : CC BY-NC-SA 4.0
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>



• Mise à jour :

Date de mise à jour : 17/02/2017

• Liens utiles :

Vous pouvez trouver des informations complémentaires sur les sites suivants :

Site d'eMotion Tech: <http://www.emotion-tech.com>
Site de la communauté RepRap : <http://reprap.org/wiki/reprap>



SOMMAIRE

INTRODUCTION

INTRODUCTION	2
SOMMAIRE	3
PRESENTATION DE LA MicroDelta REWORK	4
LISTE DES RESSOURCES DISPONIBLES	5
OPTIONS DISPONIBLES	6
CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	7

MONTAGE

NOMENCLATURE	9
A. Pièces métalliques	10
B. Pièces plastiques	10
C. Pièces imprimées	10
D. Pièces mécaniques	11
E. Visserie	11
F. Electronique	11
G. Kit extrudeur	12
H. Kit Hexagon	12
I. Autre	13
LISTE DES OUTILS NÉCESSAIRES	14

ASSEMBLAGE DE LA PARTIE MECANIQUE

CHARIOTS	15
TETE D'IMPRESSION	16
PLATEAU SUPERIEUR	18
PLATEAU INFERIEUR	20
EXTRUDEUR	24
NOYAU	31
ASSEMBLAGE FINAL	37
ASSEMBLAGE DU CAPTEUR NIVELLEMENT	45

ASSEMBLAGE DE LA PARTIE ELECTRONIQUE

ANNEXE

Plateau chauffant	66
Ecran LCD	71

PRESENTATION DE LA MICRODELTA REWORK

La Micro Delta Rework est une création originale eMotion Tech basée sur une architecture delta. La conception de cette imprimante 3D permet un montage intuitif et une utilisation facilitée qui n'altère pas la fiabilité et la robustesse du produit.

Nous avons conçu la MicroDelta Rework avec des techniques de fabrications dédiées telles que l'usinage, le pliage et le moulage par injection assurant ainsi une rigidité et une stabilité inégalée.

Plus accessible :

- montage intuitif, réalisable en 3h
- fonction d'auto-calibration

Plus évolutive :

- plateau chauffant jusqu'à 110°C
- Bi-extrusion multi-matériaux / multicolore

Plus précise :

- éléments de transmissions fabriqués au micromètre
- éléments de guidage chromés rectifiés
- ventilation adaptée aux petites comme aux grandes impressions

Voici les caractéristiques de la MicroDelta Rework :

TECHNIQUES

- Volume d'impression :
 - diamètre : 150 mm
 - hauteur : 200 mm
- Epaisseur couches : de 100 à 400 microns
- Type d'électronique : eMotronic (32 bits, 96 MHz)
- Motorisation par NEMA 17
- Entraînement par système poulie - courroie GT2
- Impression à l'aide d'une tête d'extrusion Hexagon (buses interchangeables)
- Buse : 0.4 mm par défaut
- Dimensions :
 - hauteur : 530 mm
 - largeur : 250 mm
 - profondeur : 261 mm
- Vitesse d'impression nominale : 80 mm/s
- Vitesse de déplacement maximale : 200 mm/s
- Vitesse de déplacement nominale : 150 mm/s
- Précision moyenne (X,Y) : 100 microns
- Précision moyenne (Z) : 50 microns
- Systèmes d'exploitation : Windows, Linux et Mac OS
- Consommable PLA 1.75mm (ou ABS et autres plastiques à l'aide de l'option plateau chauffant)
- Logiciel fourni, Repetier préconfiguré pour µdelta
- Connectivité USB
- Alimentation fournie : 24V / 150W

Documents et guides

Guide d'utilisation

Comment utiliser la MicroDelta Rework ?

Sous Windows et Linux : [guide d'utilisation Windows / Linux](#)

Sous Mac OS X : [guide d'utilisation MAC OS X](#)

Ressources diverses

Fichiers de configuration

Chemin d'accès :

MicroDelta Rework > Logiciels-Software > Configuration

Ressources 3D

Différentes pièces imprimées en 3D sont disponibles pour la MicroDelta Rework.

Chemin d'accès :

MicroDelta Rework > Ressources_3D >

EN CAS DE PROBLEME

Foire aux questions

Chemin d'accès : Section «Support».

Lien : [Foire Aux Questions](#)

OPTIONS DISPONIBLES

Afin de faire évoluer votre imprimante pour rendre son utilisation encore plus agréable, il est possible d'y greffer différents éléments :

- Module de chauffe du plateau jusqu'à 110°C
- Ecran contrôleur LCD additionnel permettant d'imprimer sans ordinateur

A venir :

- Eclairage par LED circulaire conçue pour MicroDelta Rework
- Double tête d'extrusion pour impression bi-couleur

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Consignes générales de sécurité

NE JAMAIS LAISSER L'IMPRIMANTE FONCTIONNER SANS SURVEILLANCE.

La tête de l'imprimante (extrudeur) pouvant atteindre 270°C, **il existe un risque de brûlure.**

L'utilisation de l'imprimante 3D nécessite la surveillance d'un adulte lors d'une utilisation avec un jeune public.

ELOIGNEZ LES ENFANTS ET ANIMAUX DE L'APPAREIL EN FONCTIONNEMENT.

Il est recommandé d'utiliser l'imprimante en milieu aéré. Les effets des émissions dues à la fonte de plastique ne sont pas encore connus et requièrent donc une attention particulière. Dans le cas d'une utilisation en milieu fermé, il est fortement recommandé d'utiliser une enceinte de protection ventilée.

La mise en place de protections supplémentaires reste sous l'entière responsabilité de l'assembleur. Par ailleurs, dans le cadre de modifications de votre matériel visant à améliorer la sécurité, vous pouvez :

- Ajouter un bouton d'arrêt d'urgence permettant de couper l'alimentation
- Créer une structure close englobant l'imprimante
- Ajouter un détecteur de fumée

Sécurité électrique

L'alimentation fournie répond à toutes les exigences européennes en vigueur et porte l'estampillage CE. L'alimentation est protégée contre les surcharges et courts-circuits et ne nécessite aucune modification. La tension de fonctionnement de l'imprimante 3D est de 12V (très basse tension) et n'est donc pas sujette à la directive basse tension.

Informations complémentaires


Les informations ci-dessus sont considérées comme correctes mais ne peuvent en aucun cas être considérées comme exhaustives et doivent uniquement être prises à titre indicatif.

Les informations contenues dans ce document ont été obtenues de sources que nous croyons fiables. Ces informations sont cependant fournies sans aucune garantie, ni explicite, ni implicite, de leur exactitude.


Les conditions ou méthodes utilisées pour l'assemblage, la manutention, le stockage, l'utilisation ou l'élimination de l'appareil sont hors de notre contrôle et peuvent outrepasser nos connaissances. Pour ces raisons, nous rejetons toute responsabilité portant sur les pertes, blessures, dommages ou liés de quelque façon que ce soit à l'assemblage, à la manutention, au stockage, à l'utilisation ou à l'élimination du produit.

MONTAGE


A. Pièces métalliques

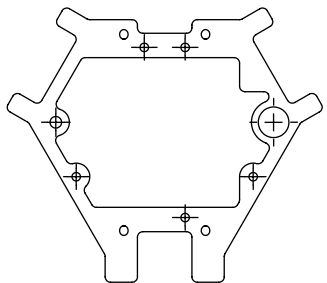

1 x Noyau

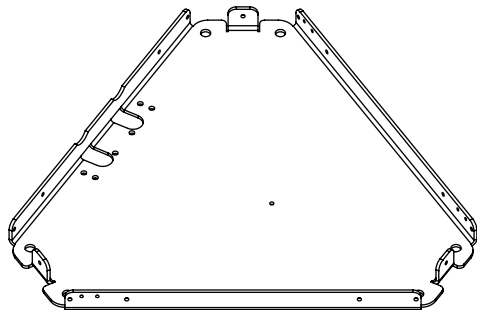


1 x Plateau Supérieur

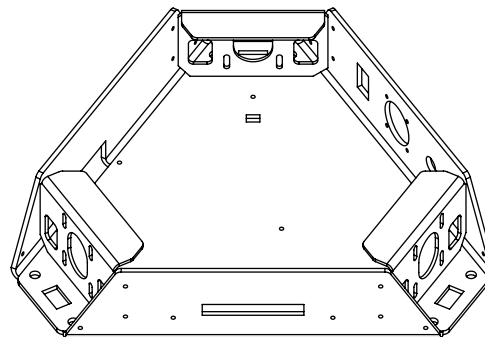

1 x Plateau Inférieur




6 x Tige Ø 8 x 430mm




1 x Capotage

B. Pièces plastiques

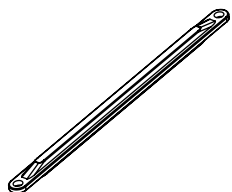


6 x Biellettes

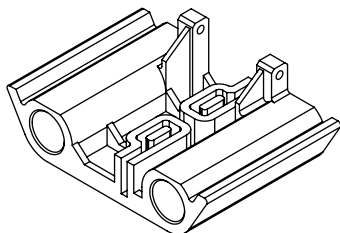


3 x Chariot


C. Pièces imprimées

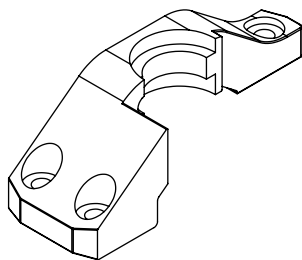


1 x Support Hexagon

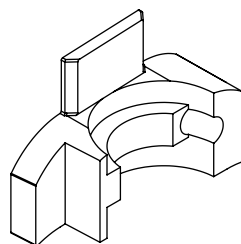


1 x Bride Hexagon

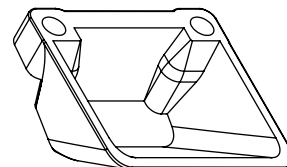


2 x Conduit ventilation





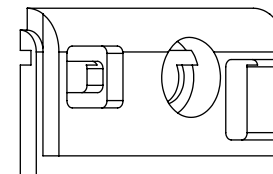


1 x Cache carte

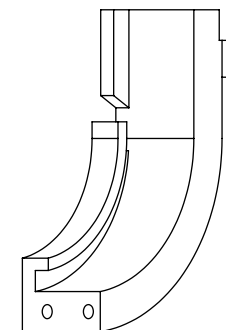

1 x Support cap-
teur de nivellement
plateau

D. Pièces mécaniques

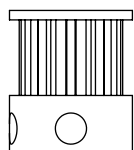
3 x Poulie
GT2

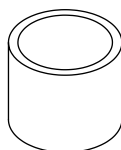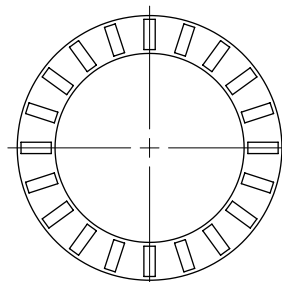
3 x Courroie
GT2

12 x Palier
lisse

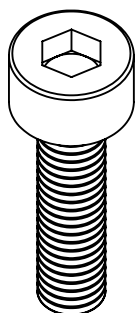12 x Rotule
de bielle

1 x Butée à aiguilles
AXK5070

2 x Kit raccord à
olive

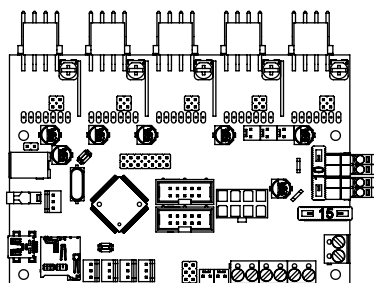3 x Kit Poulie roue
libre 623zz

E. Visserie








- 6 x Vis M 2,5 x 8 mm
- 2 x Vis M2,5 x 12 mm
- 29 x Vis M3 x 8 mm
- 14 x Vis M3 x 12 mm
- 4 x Vis M3 x 20 mm
- 12 x Vis M6 x 16 mm
- 16 x Rondelle Ø 3 mm
- 2 x Ecrou moletée M3
- 1 x Vis moletée M5 x 12 mm
- 10 x Entretoise Ø 3 mm


F. Electronique




1 x eMotronic

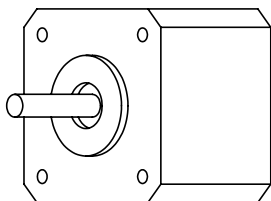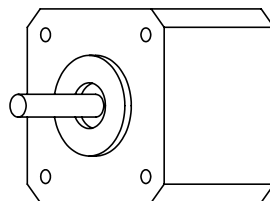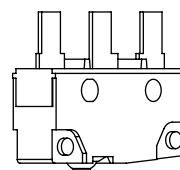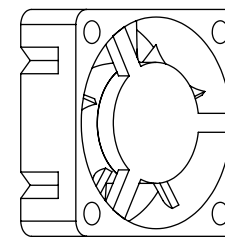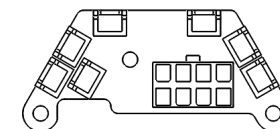
3 x Moteur court
(34 mm)

1 x Moteur long
(48 mm)

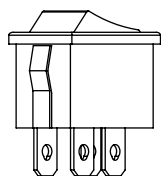3 x Capteur fin de course
(connecteurs de couleur)

4 x Ventilateur
3 cm


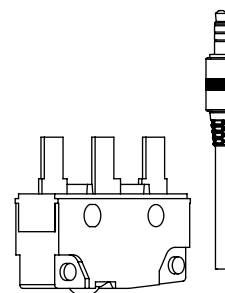
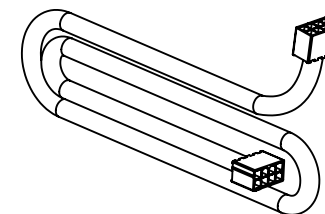
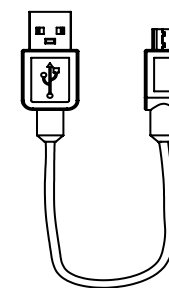
1 x Carte d'interfacage



1 x Interrupteur









1 x Bouton
reset


1 x Alimentation


1 x Capteur nivellement
plateau

1 x Câble rallonge
noyau



1 x Câble USB

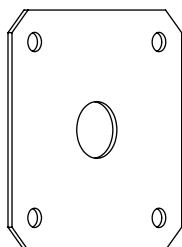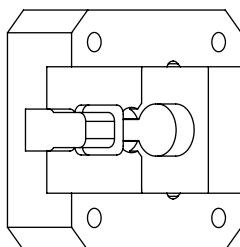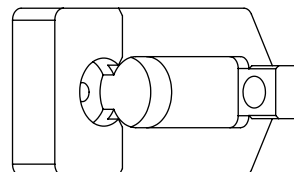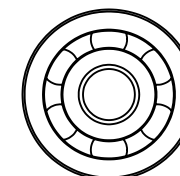G. Kit Extrudeur


1 x Cache
extrudeur

1 x Corps
extrudeur

1 x Extrudeur
mobile

1 x Vis M5x12
mm moletée

1 x Roue d'en-
traînement

1 x Roulement
693zz


1 x Ressort


H. Kit Hexagon (tête d'impression)



1 x Buse
Hexagon



1 x Cartouche de
chauffe




1 x Thermistance



1 x Clé Allen 3




1 x Clé plate 4.5

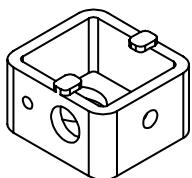

1 x Capuchon silicone


H. Autre

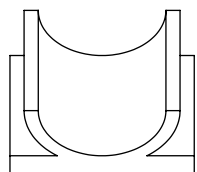

12 x Attache câble



6 x Pied en caoutchouc

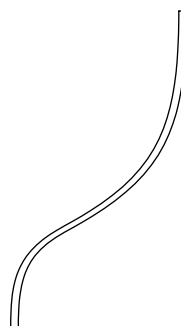

1 x Tube PTFE



3 x Elastique

LISTE DES OUTILS NÉCESSAIRES

- Clé plate: 5.5; 8; 9; 10.
- Jeu de clés Allen
- Pince coupante
- WD40



ASSEMBLAGE DE LA PARTIE MECANIQUE

ASSEMBLAGE DES CHARIOTS

Pièces nécessaires :


- 3 x Chariot
- 6 x Rotule
- 12 x Palier lisse

Objectif : visser les 6 rotules (2 par chariot) comme indiqué sur les illustrations.

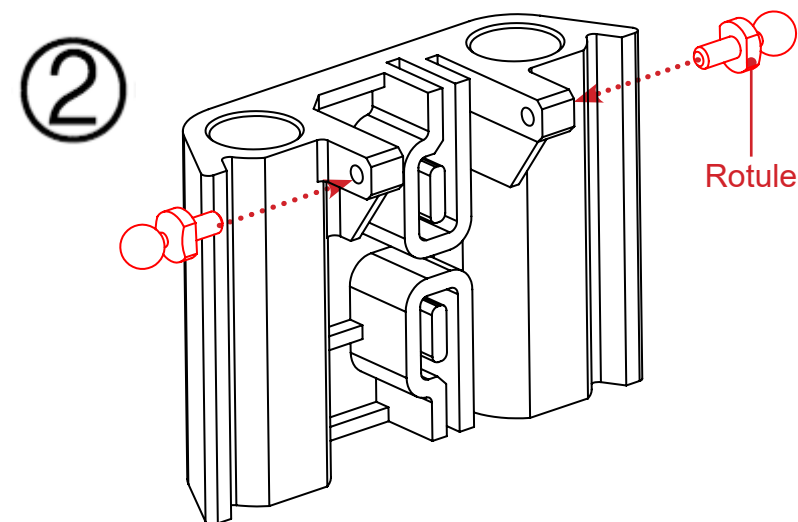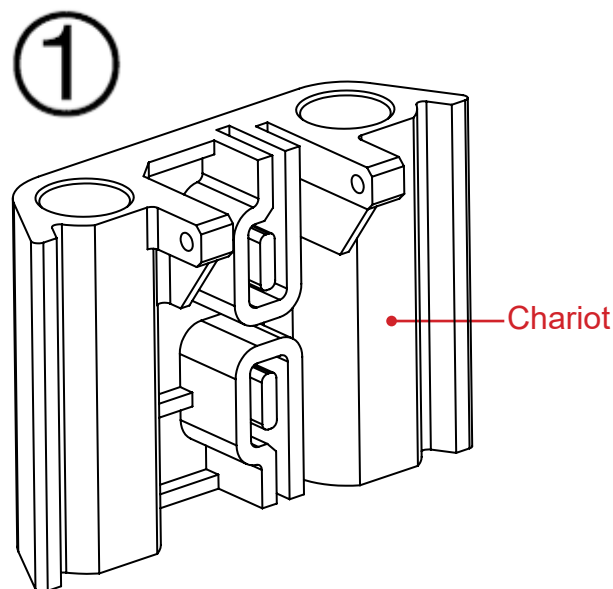

Ne pas serrer trop fort sous peine d'endommager le filetage.



Résultat

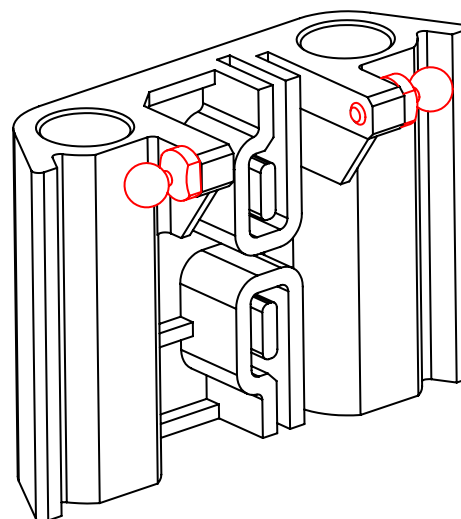

3X*

* : Montage à réaliser 3 fois.

Objectif : insérer les paliers lisses dans leurs logements comme illustré ci-dessous (4 pièces par chariot).

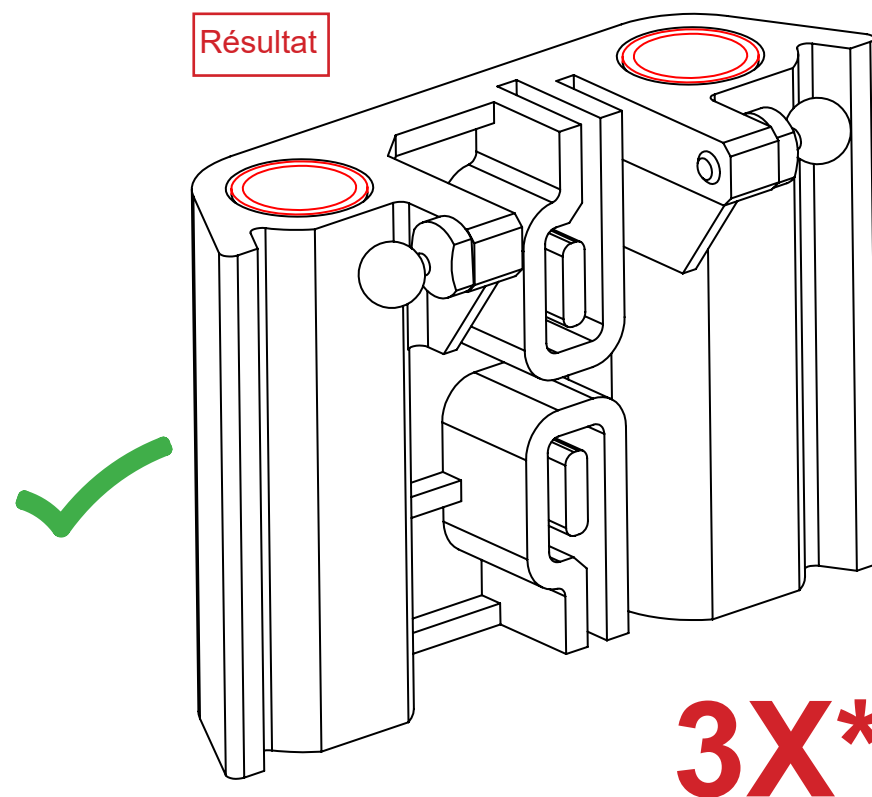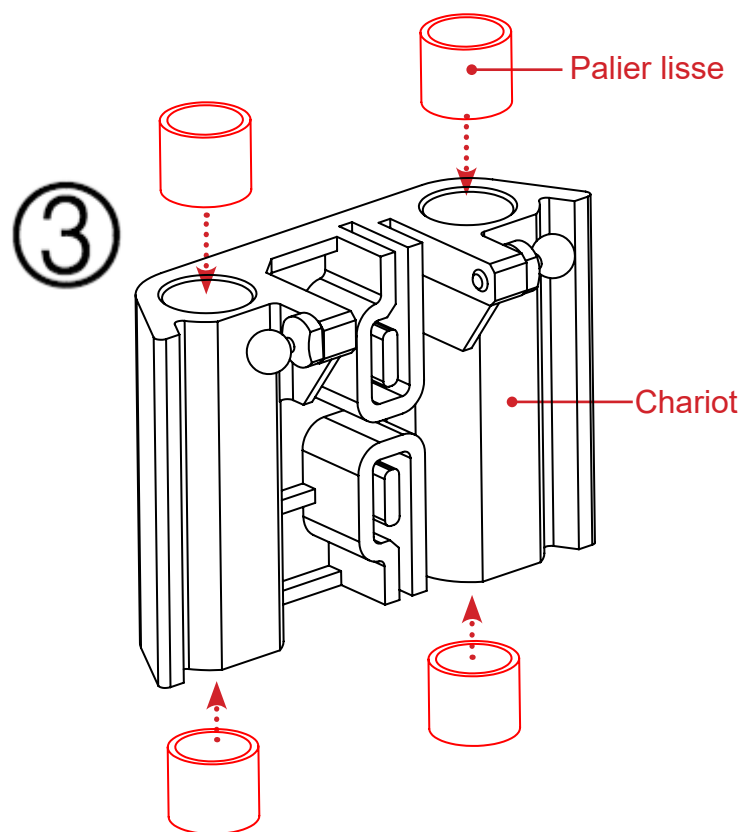



* : Montage à réaliser 3 fois.

ASSEMBLAGE DE LA TETE D'IMPRESSION

- 1°) la thermistance dans le bloc de chauffe
(plier les pattes de la thermistance)
- 2°) le capuchon en silicone sur le bloc de chauffe
- 3°) la cartouche dans le bloc de chauffe (à travers le capuchon)
- 4°) la vis sans tête vissée dans le bloc de chauffe
- 5°) Devissez le réducteur en laiton (non utilisé)

Attention ! Cette opération est la plus importante ! Si la thermistance sort de la tête chauffante, vous risquez de détruire votre matériel !

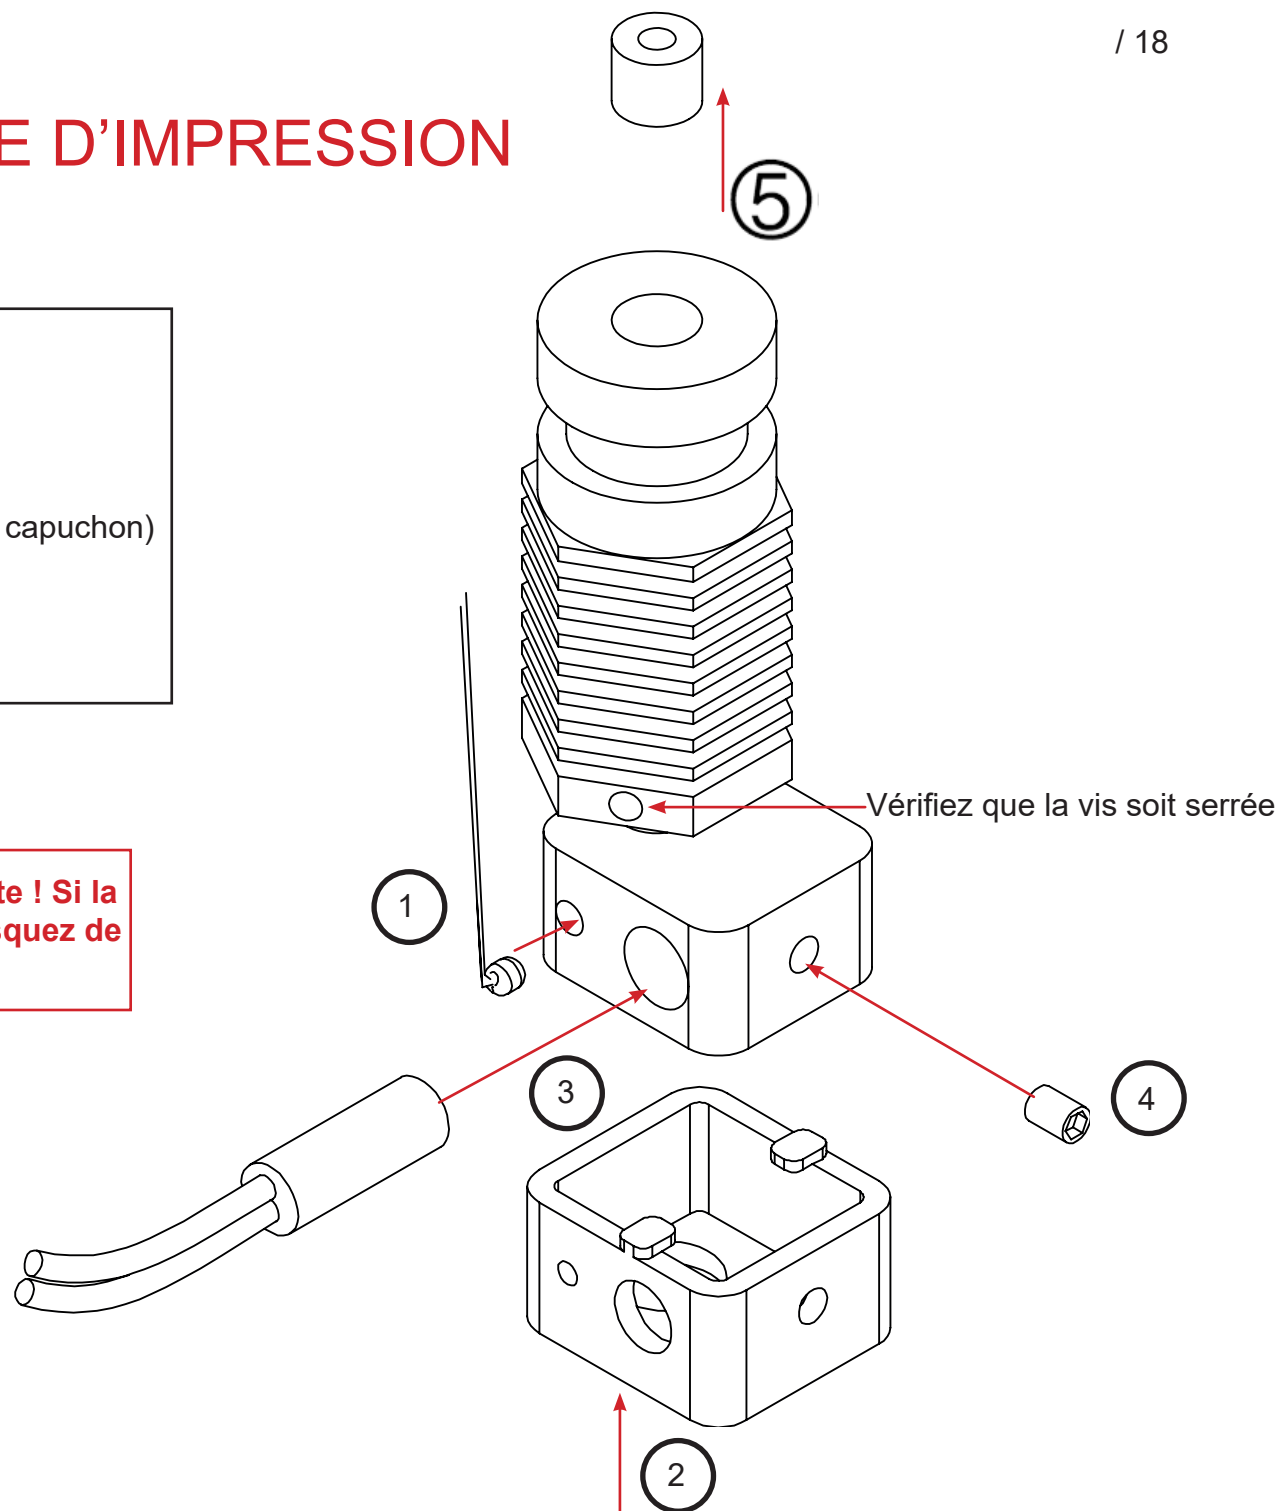

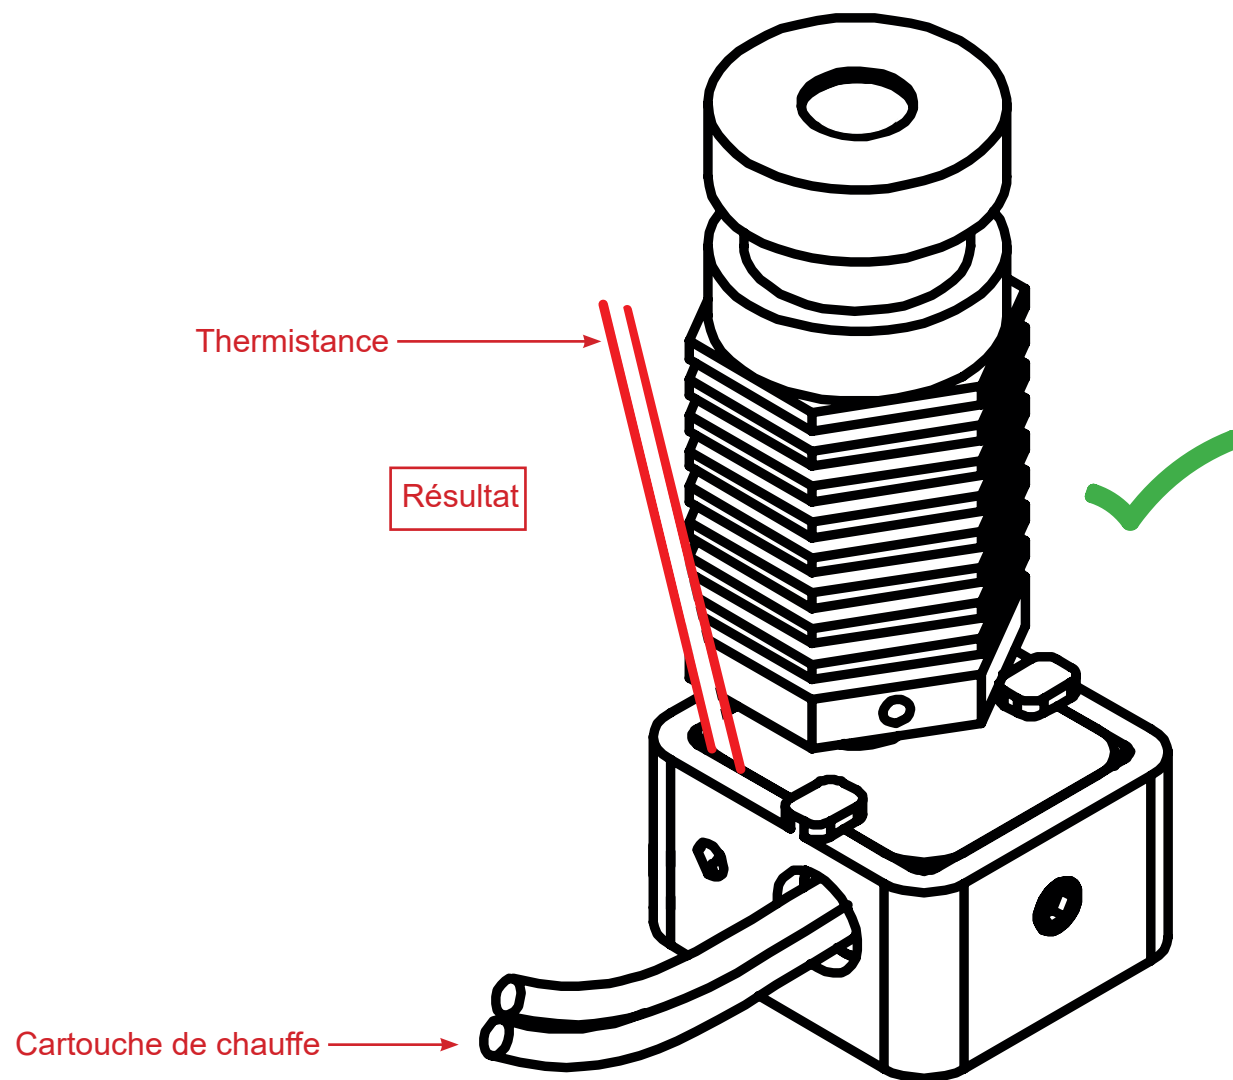


ASSEMBLAGE DU PLATEAU SUPERIEUR

Pièces nécessaires :

- 1 x Plateau supérieur
- 3 x Poulie libre
- 3 x Capteur de fin de course
- 3 x Entretoise Ø 3 mm
- 3 x Rondelle Ø 3 mm
- 3 x vis M3 x 12 mm
- 3 x Roulement 623 zz
- 6 x M2,5 x 8 mm

Objectif : monter les poulies sur le plateau supérieur

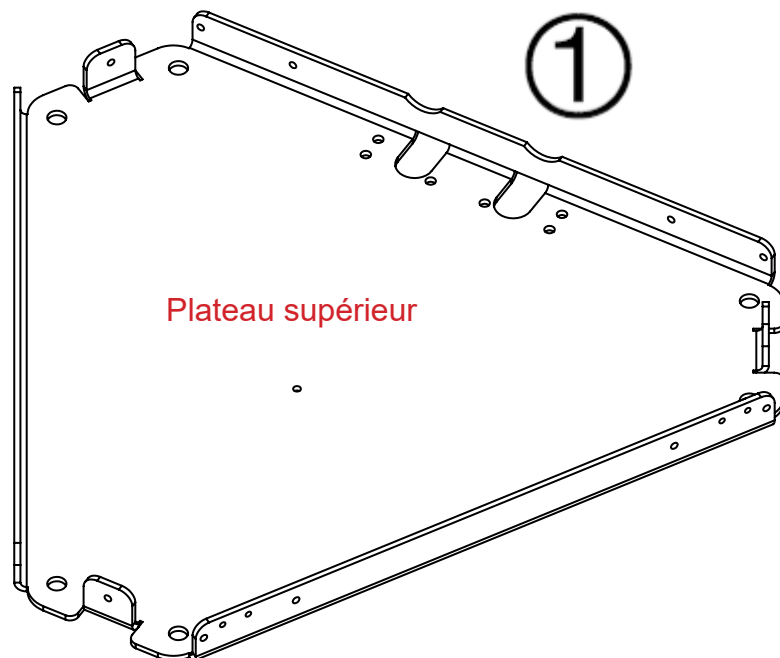

②

Vis M3 x 12 mm


Poulie libre

Roulement 623 zz

Entretoise Ø 3 mm

Rondelle Ø 3 mm

3X

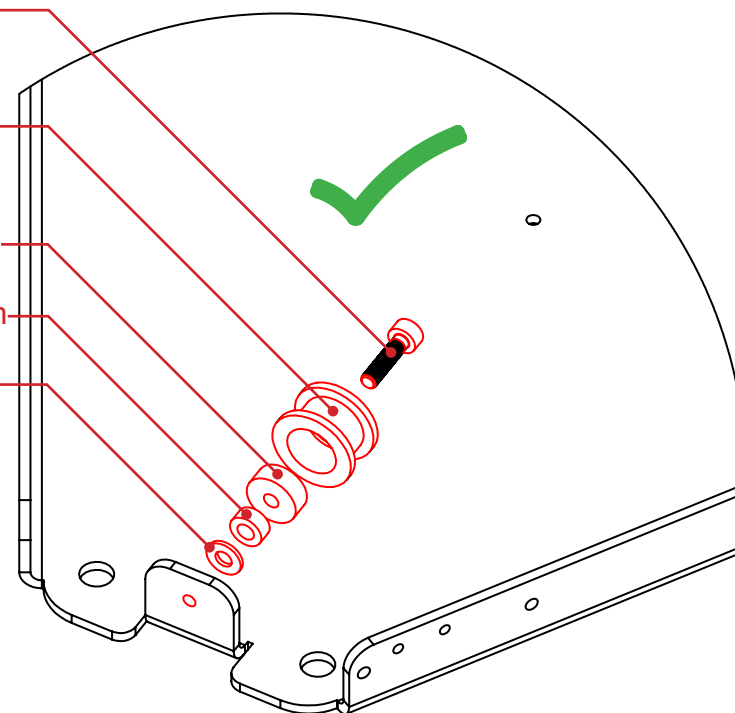

Objectif : monter les capteurs de fin de course sur le plateau supérieur


Chaque connecteur de capteur dispose d'une couleur différente :

- capteur de l'axe Alpha : rouge
- capteur de l'axe Bêta : bleu
- capteur de l'axe Gamma : jaune



Prenez soin de placer chaque capteur sur l'emplacement qui lui est dédié.

Attention au sens de montage sous peine d'avoir des soucis par la suite.

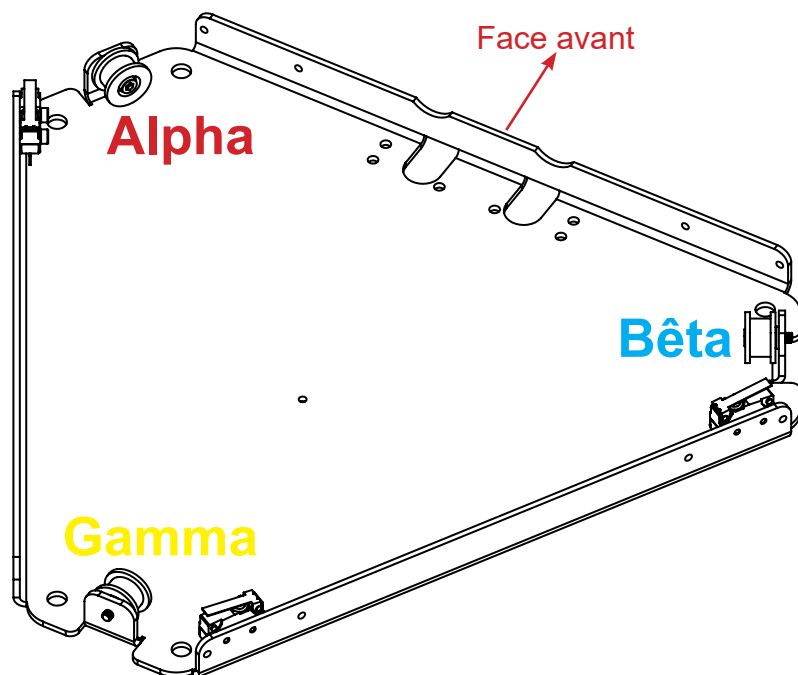


①

3X

Vis M2,5 x 8 mm


Capteur de fin de course

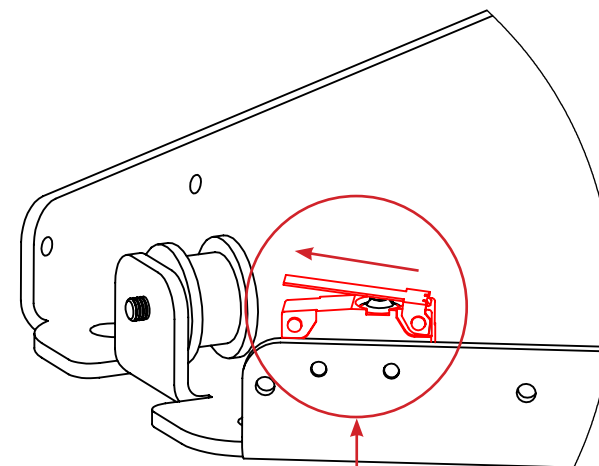

Les languettes des capteurs doivent être orientées vers l'extérieur du plateau.

ASSEMBLAGE DE LA PARTIE MECANIQUE

Résultat

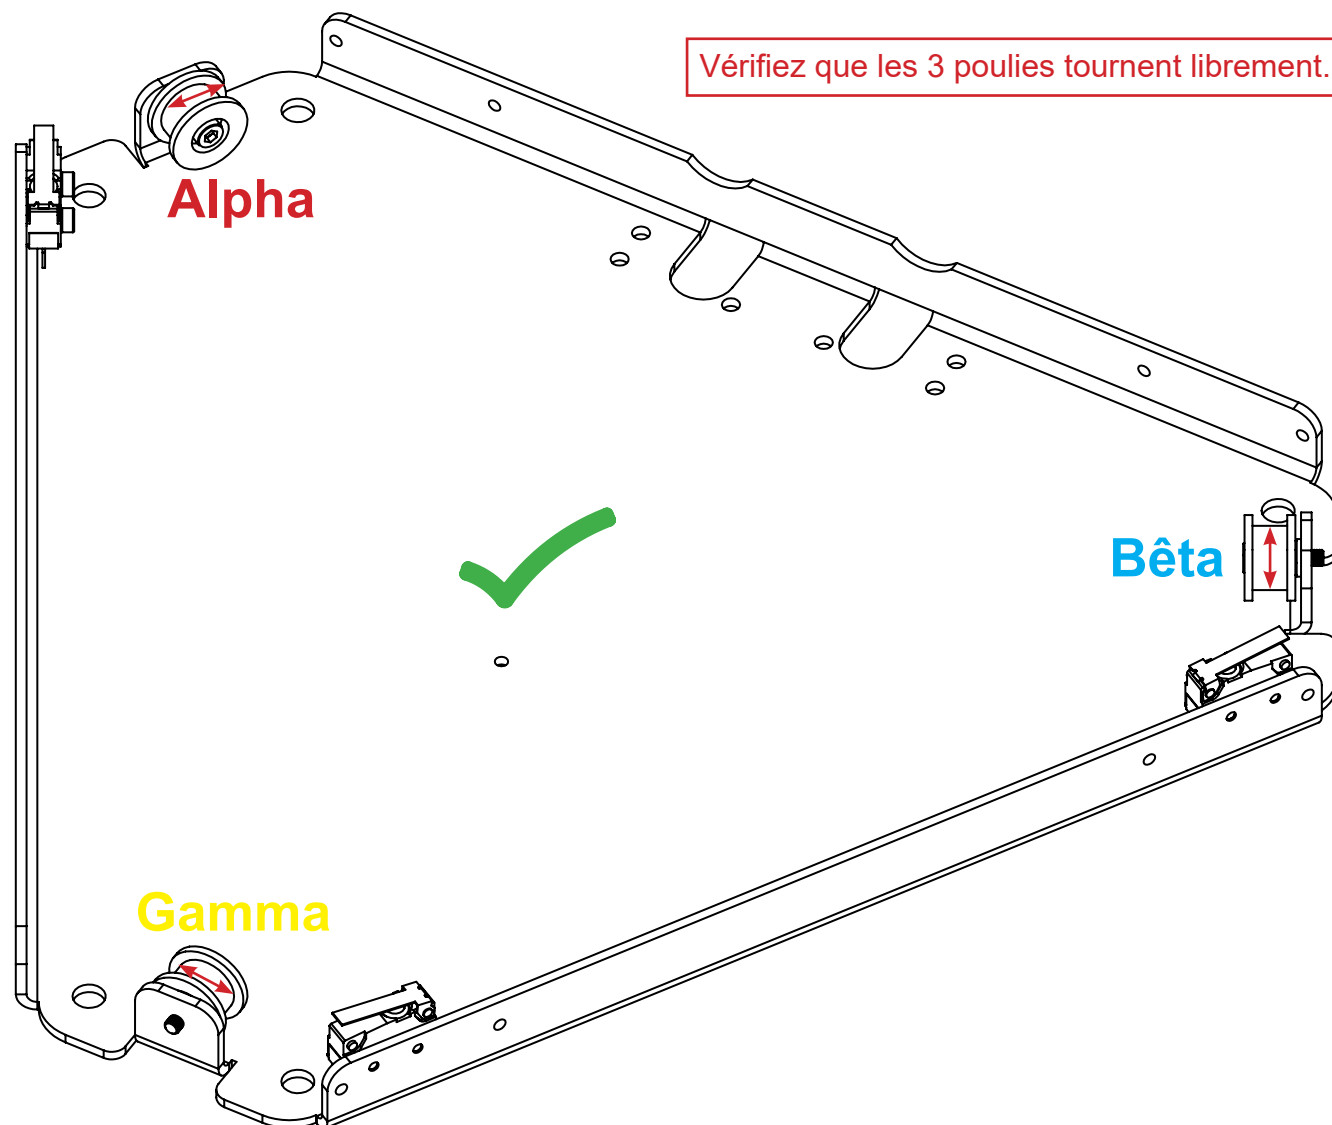

Si vous disposez du plateau chauffant, rendez-vous à la page 72 pour le montage de cet élément !

ASSEMBLAGE DU PLATEAU INFÉRIEUR

Pièces nécessaires :

- 1 x Plateau inférieur
- 3 x Moteur court
- 16 x Vis M3 x 8 mm
- 12 x Rondelle Ø 3 mm
- 3 x Poulie GT2
- 4 x Vis M3 x 12 mm
- 1 x Ventilateur 3 cm
- 1 x Interrupteur On / Off
- 1 x Bouton «Reset»
- 4 x Entretoise Ø 3 mm
- 1 x Carte eMotronic


Objectif : fixer les moteurs pas-à-pas sur le plateau inférieur

①

Rondelle Ø 3 mm


Moteur court

Vis M3 x 8 mm

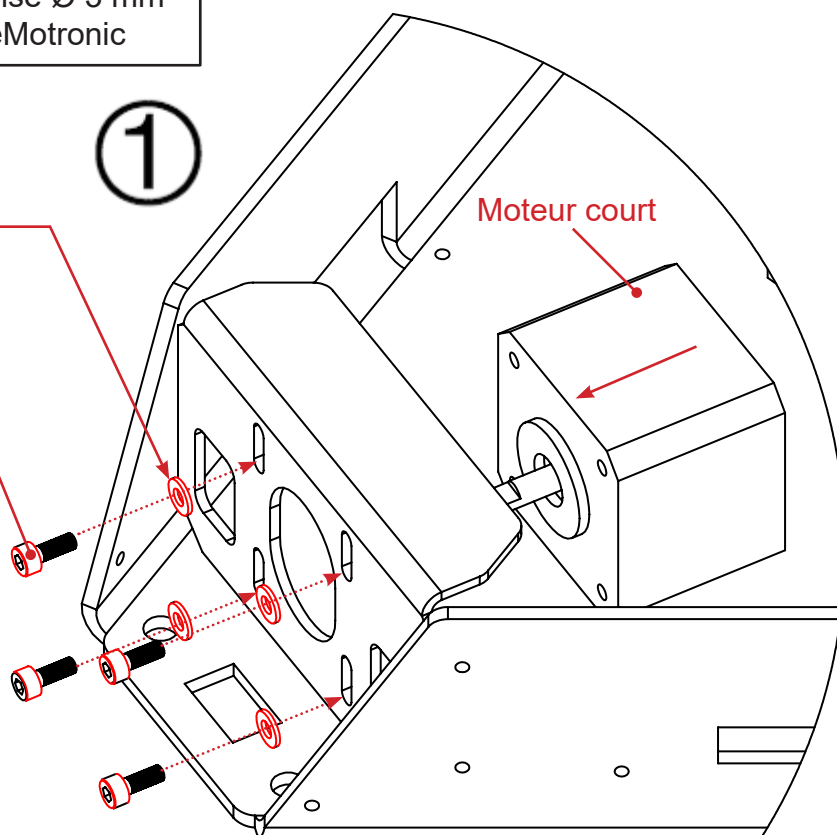



②

Répétez l'opération sur les deux autres sommets et **vérifiez l'orientation des moteurs à l'aide des connecteurs**


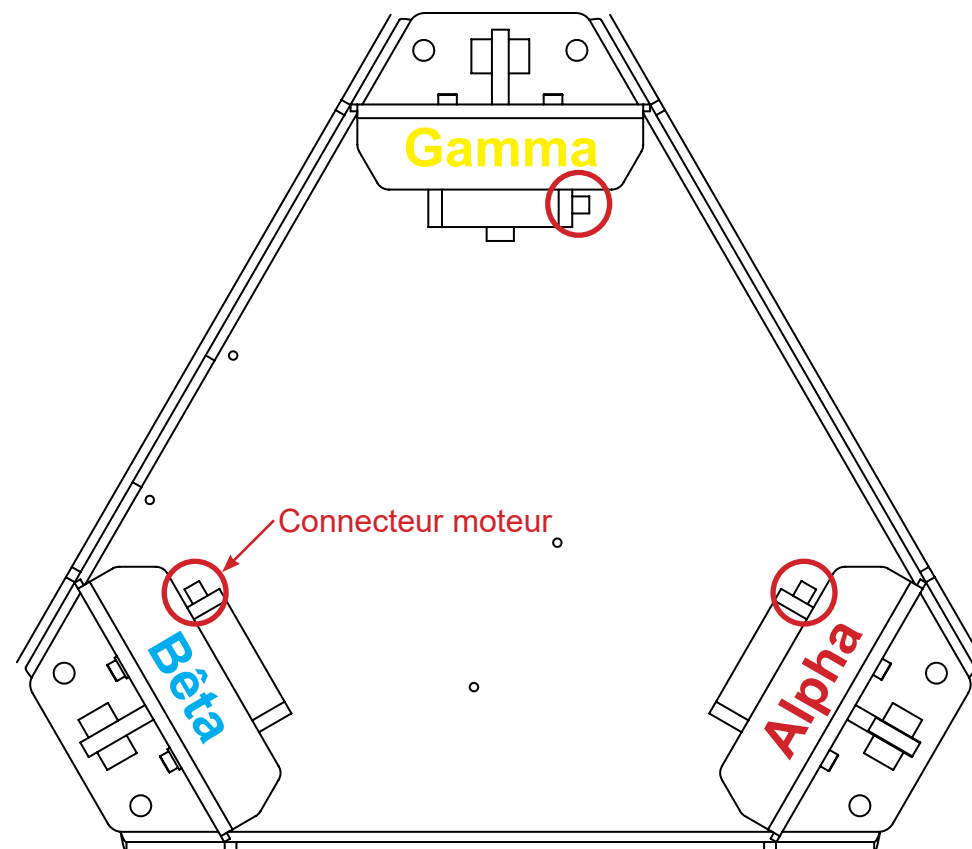


Laissez la gravité faire tomber le moteur au fond de l'encoche et pré-serrez une seule vis afin de maintenir le moteur dans cette position.

Objectif : fixer les poulies GT2 sur les axes moteurs

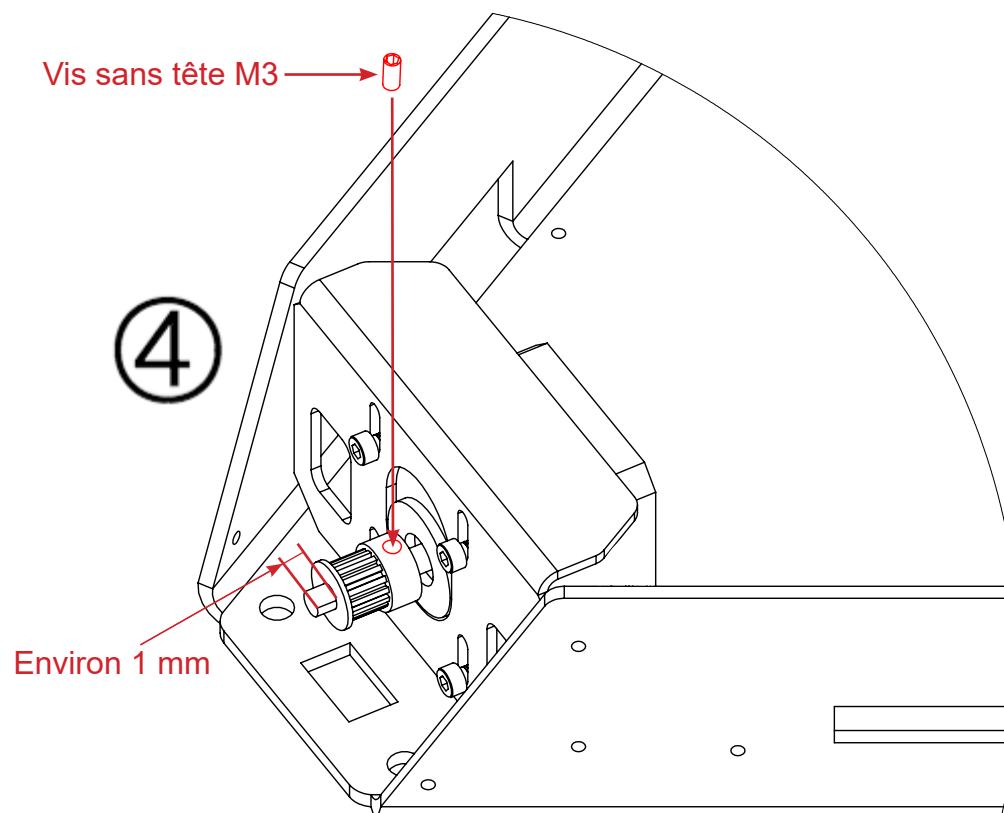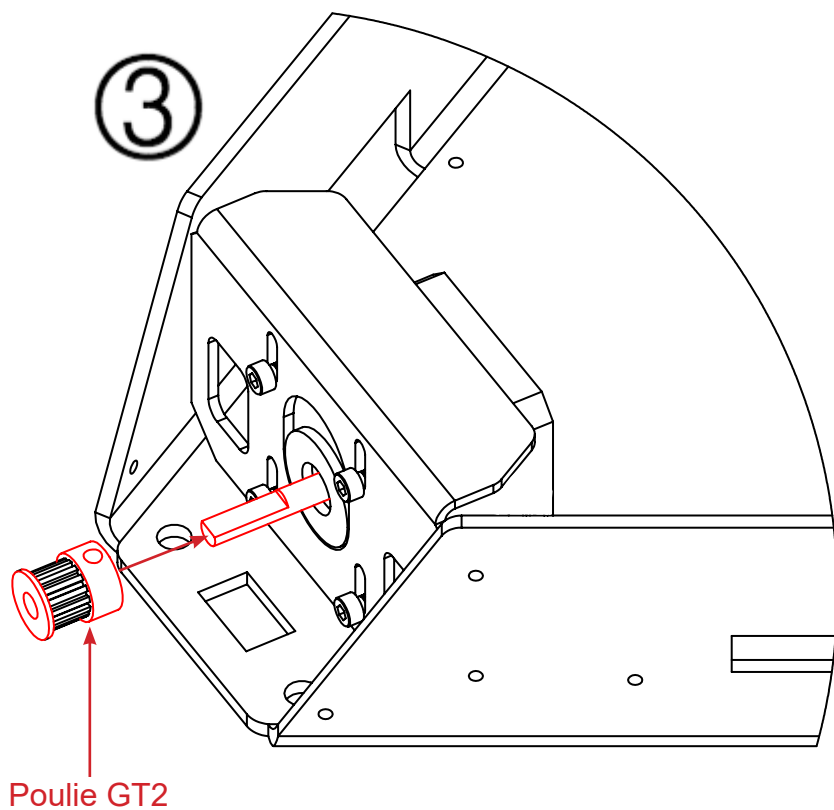


La vis sans tête doit être en contact avec le méplat de l'axe.

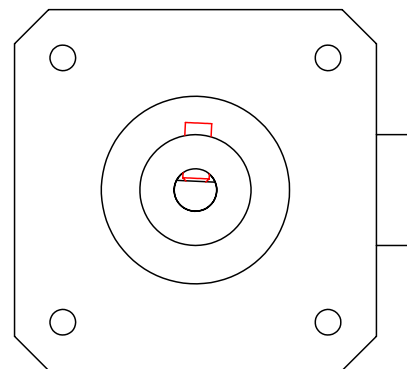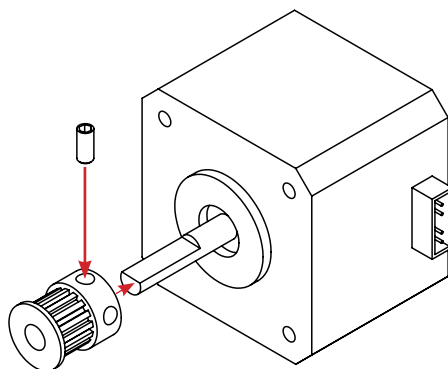


ASSEMBLAGE DE LA PARTIE MECANIQUE

Objectif : répéter les étapes 3 et 4 sur les deux autres sommets du plateau inférieur.

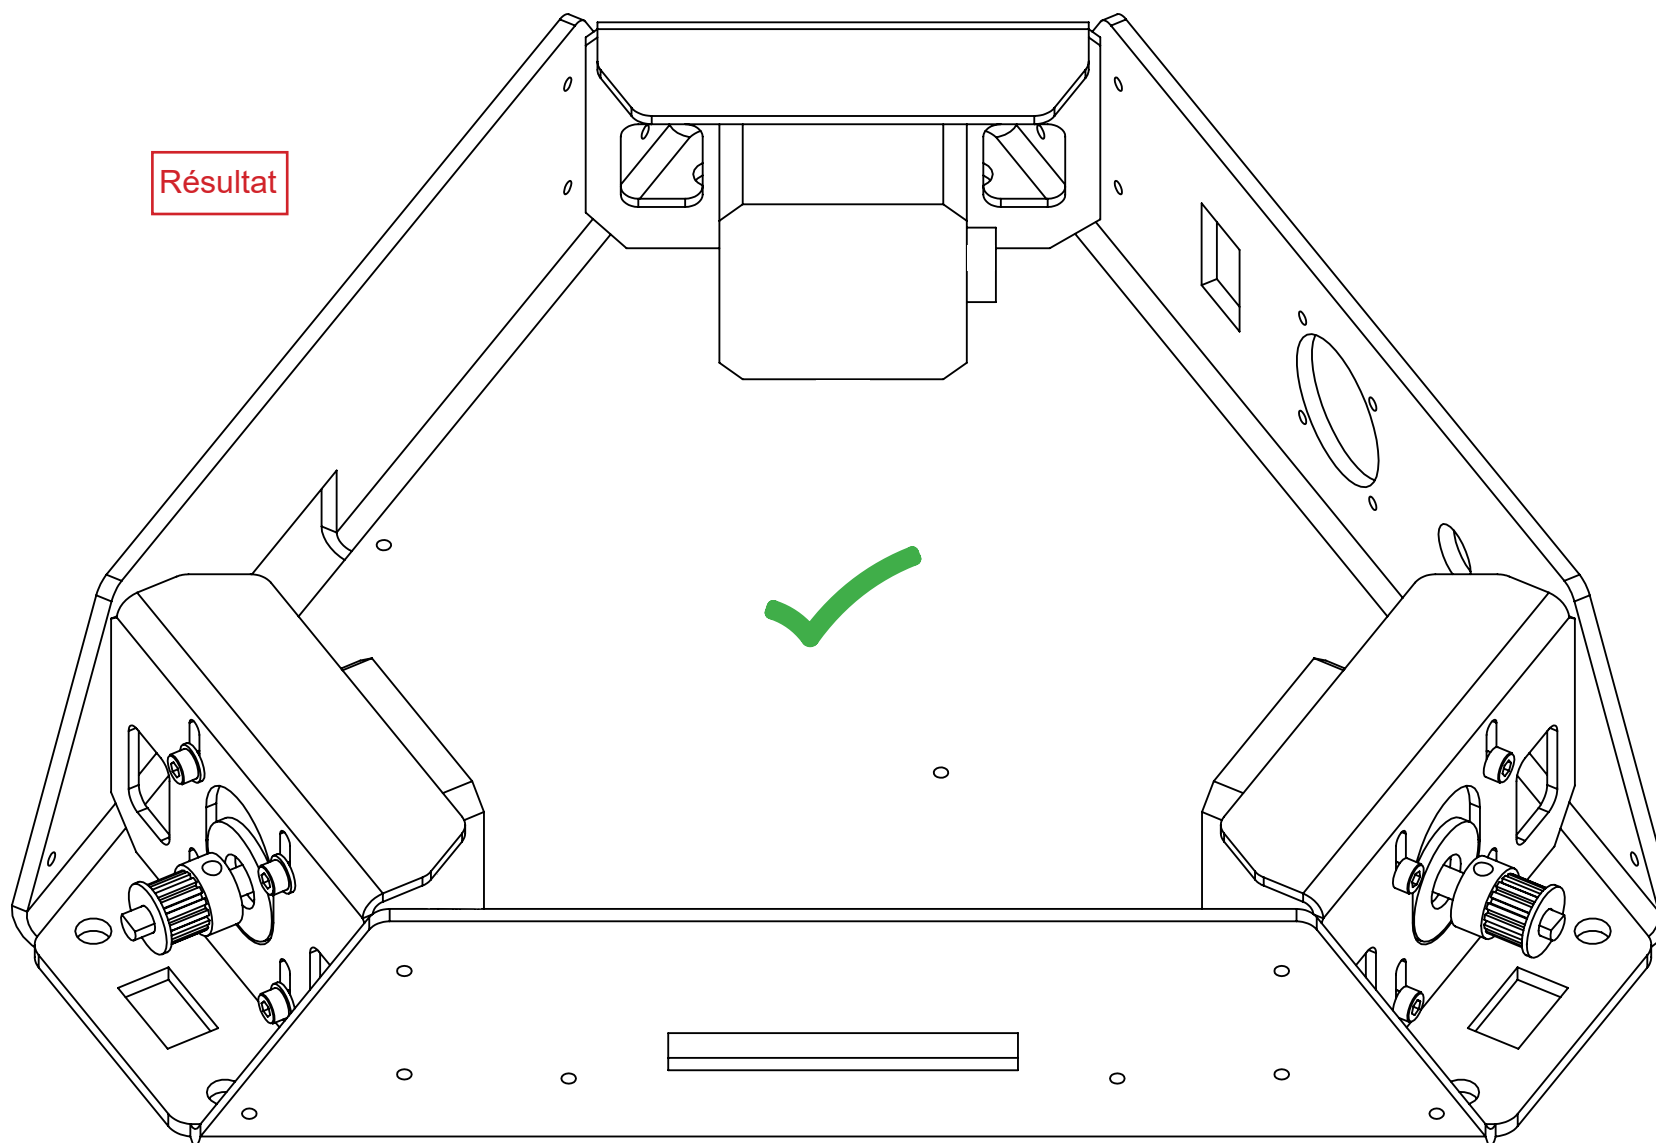


ASSEMBLAGE DE LA PARTIE MECANIQUE

Objectif : fixer le ventilateur de carte électronique dans son emplacement

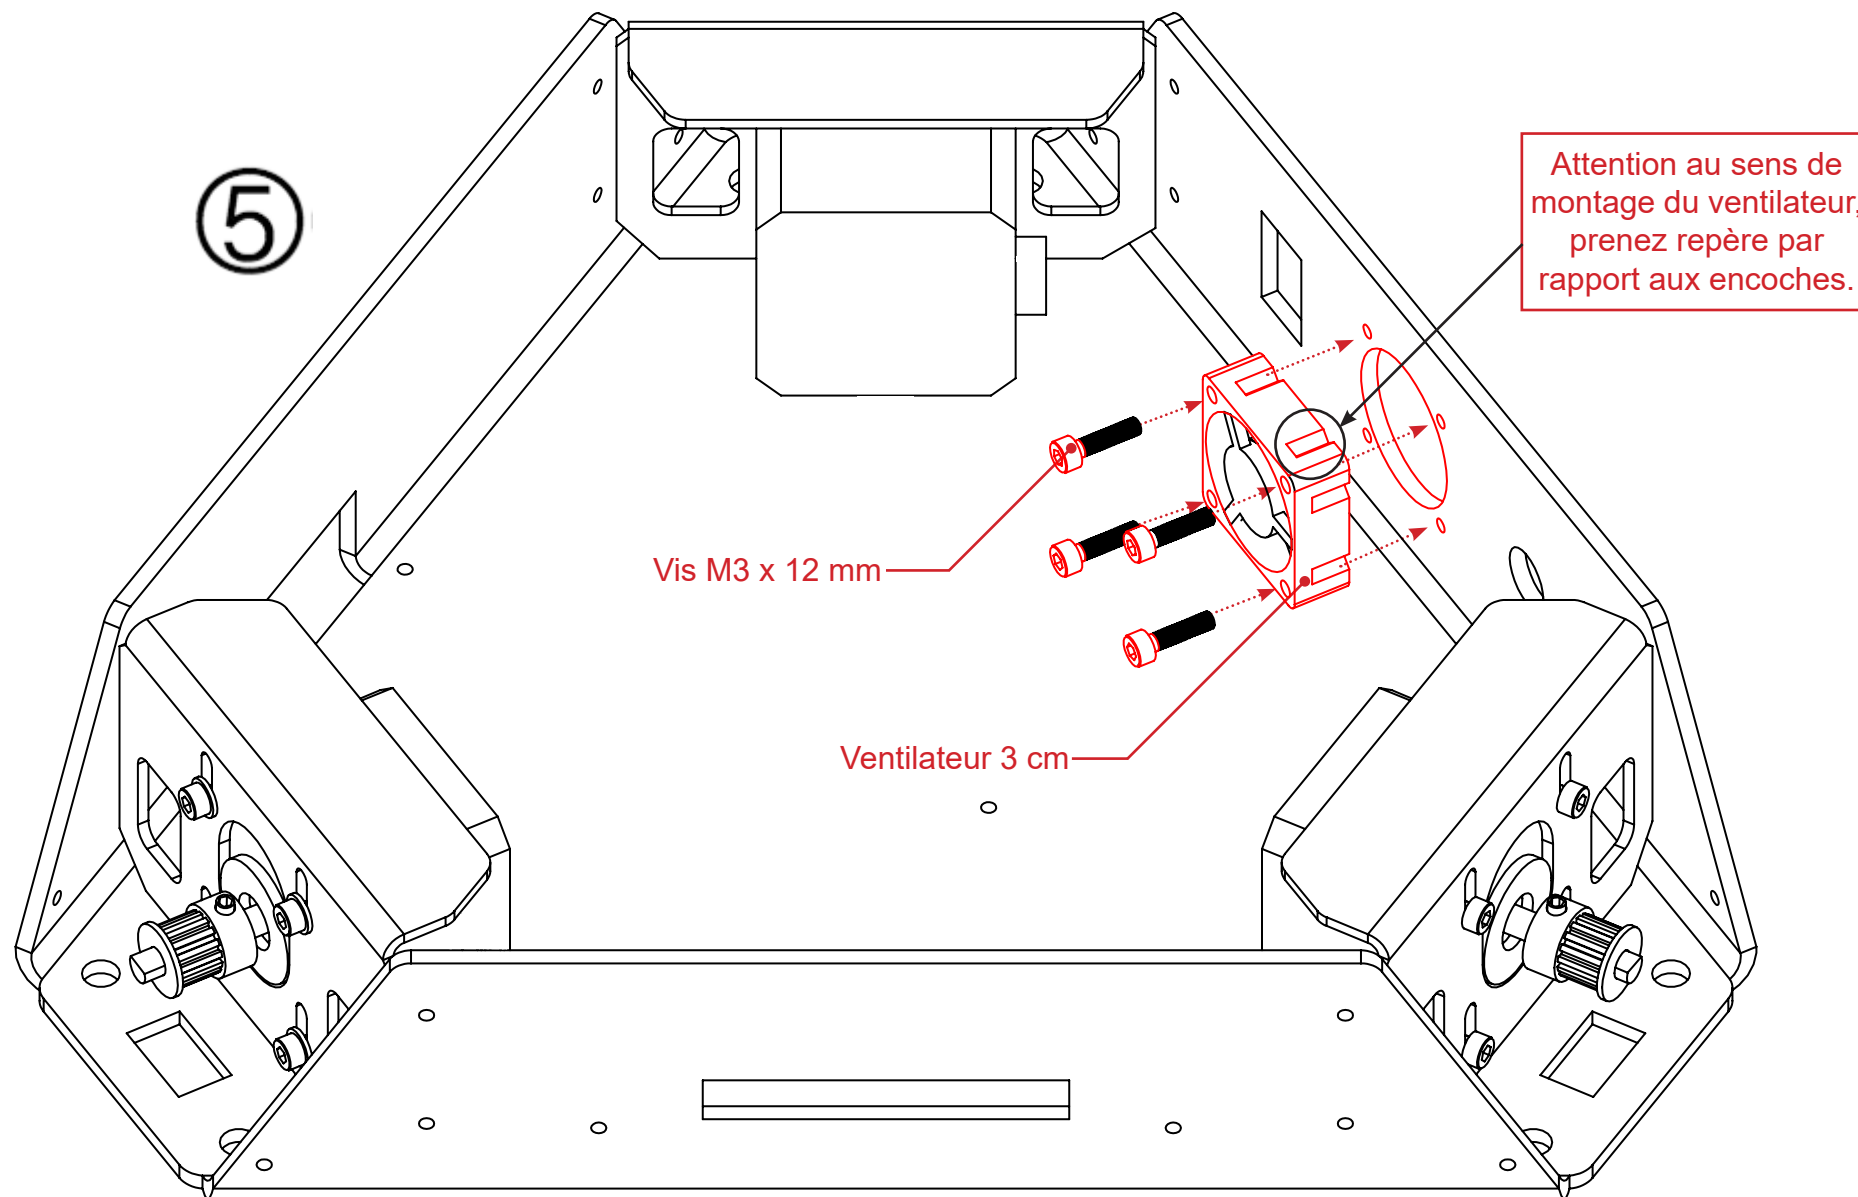


ASSEMBLAGE DE LA PARTIE MECANIQUE

Objectif : monter l'interrupteur et le bouton «Reset» sur la plateau inférieur

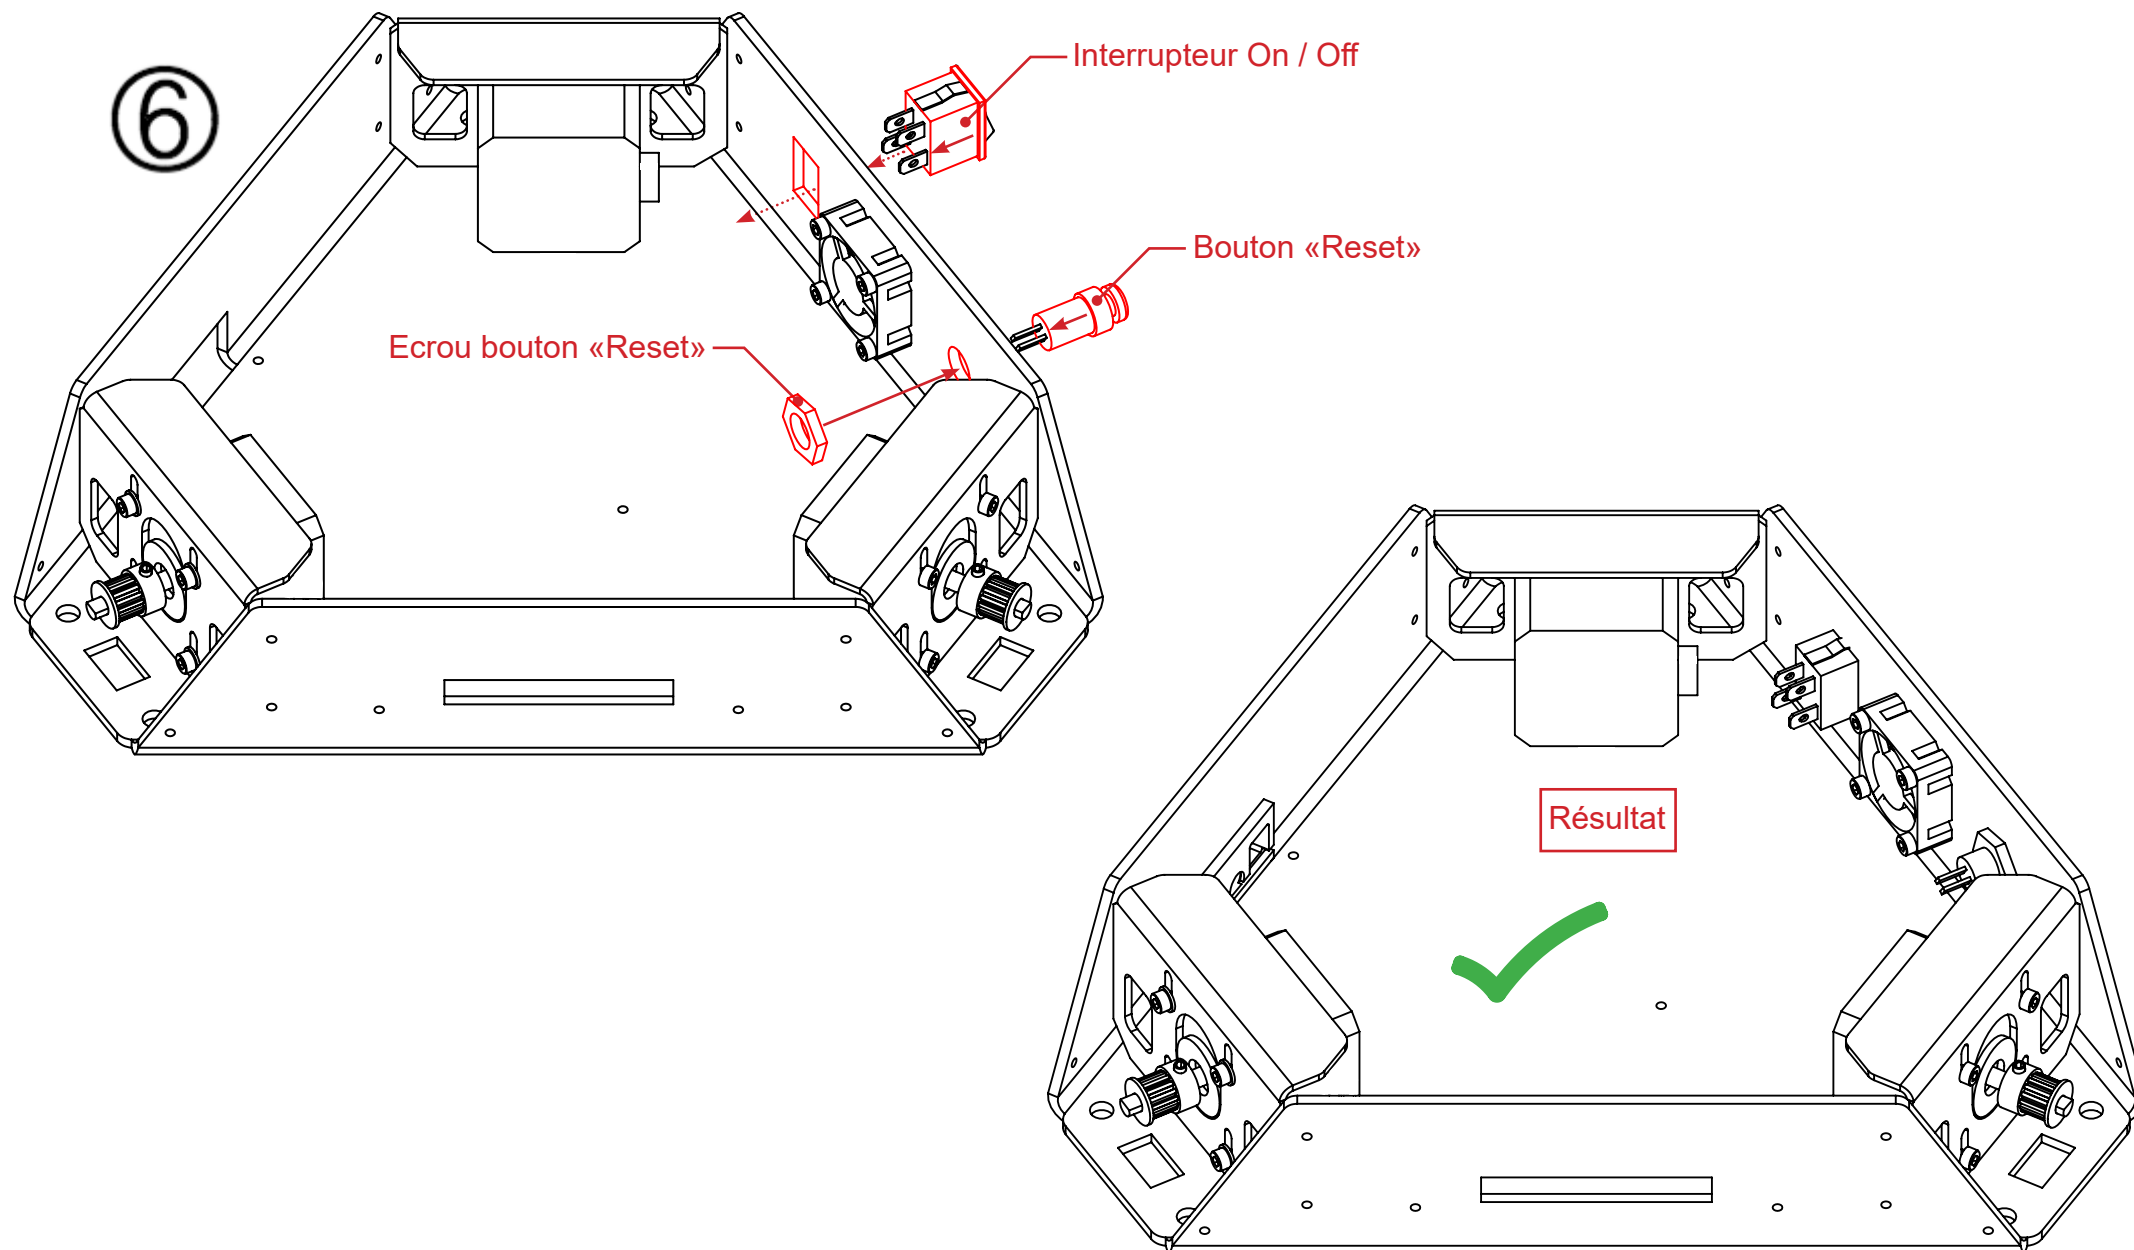


Objectif : installer la carte eMotronic et son cache de protection

⑦

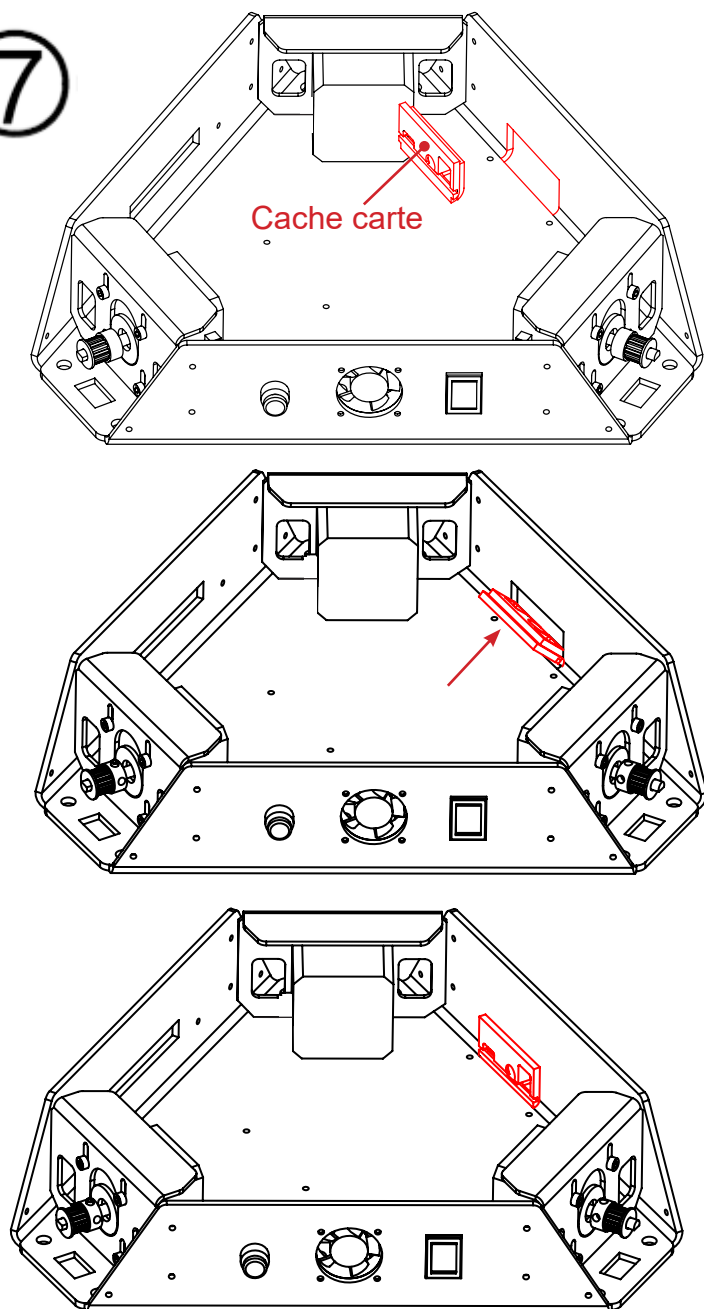


⑧

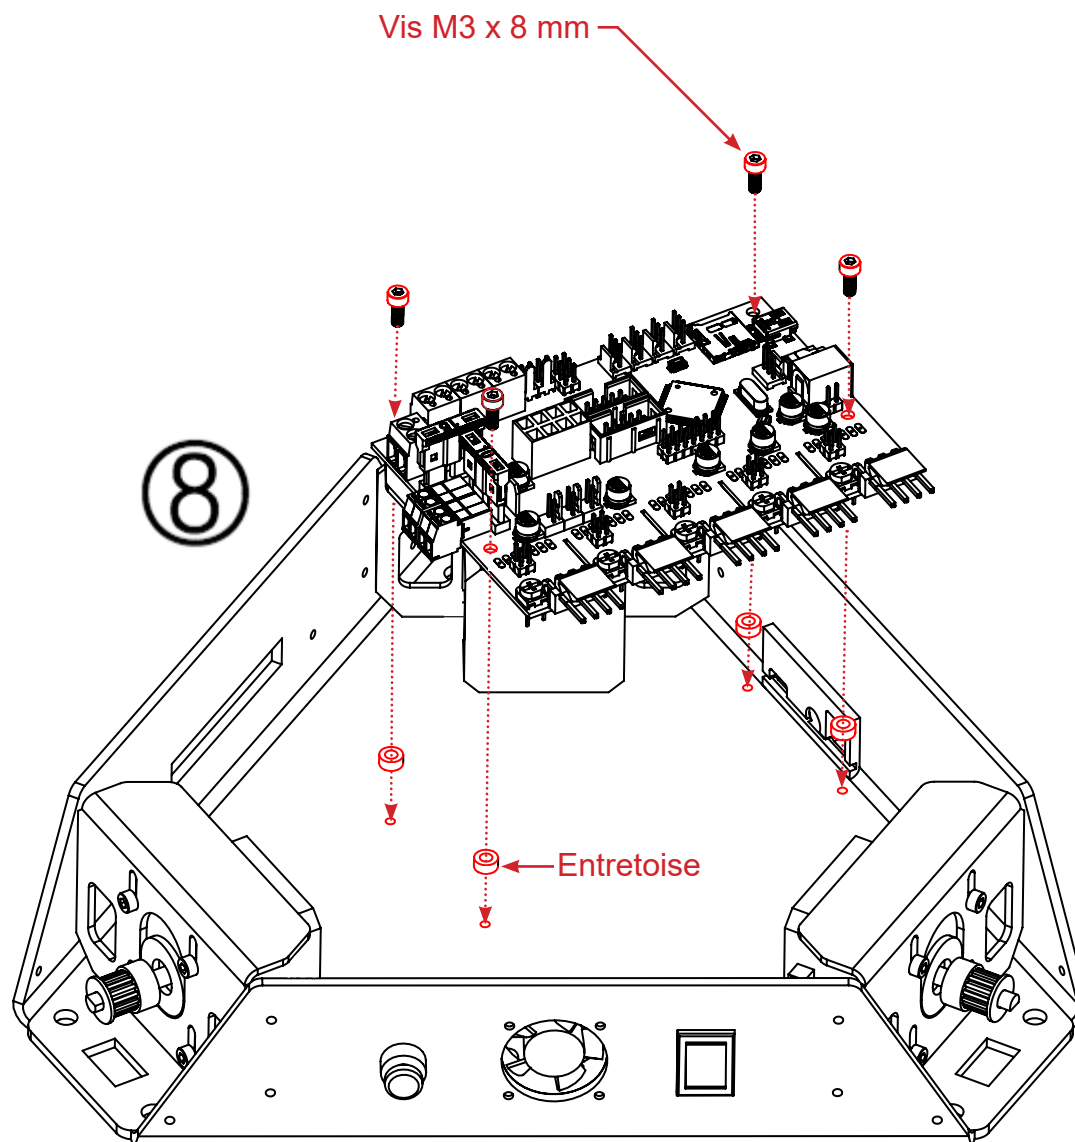

Collez les pieds en caoutchouc

Pied en caoutchouc

Résultat

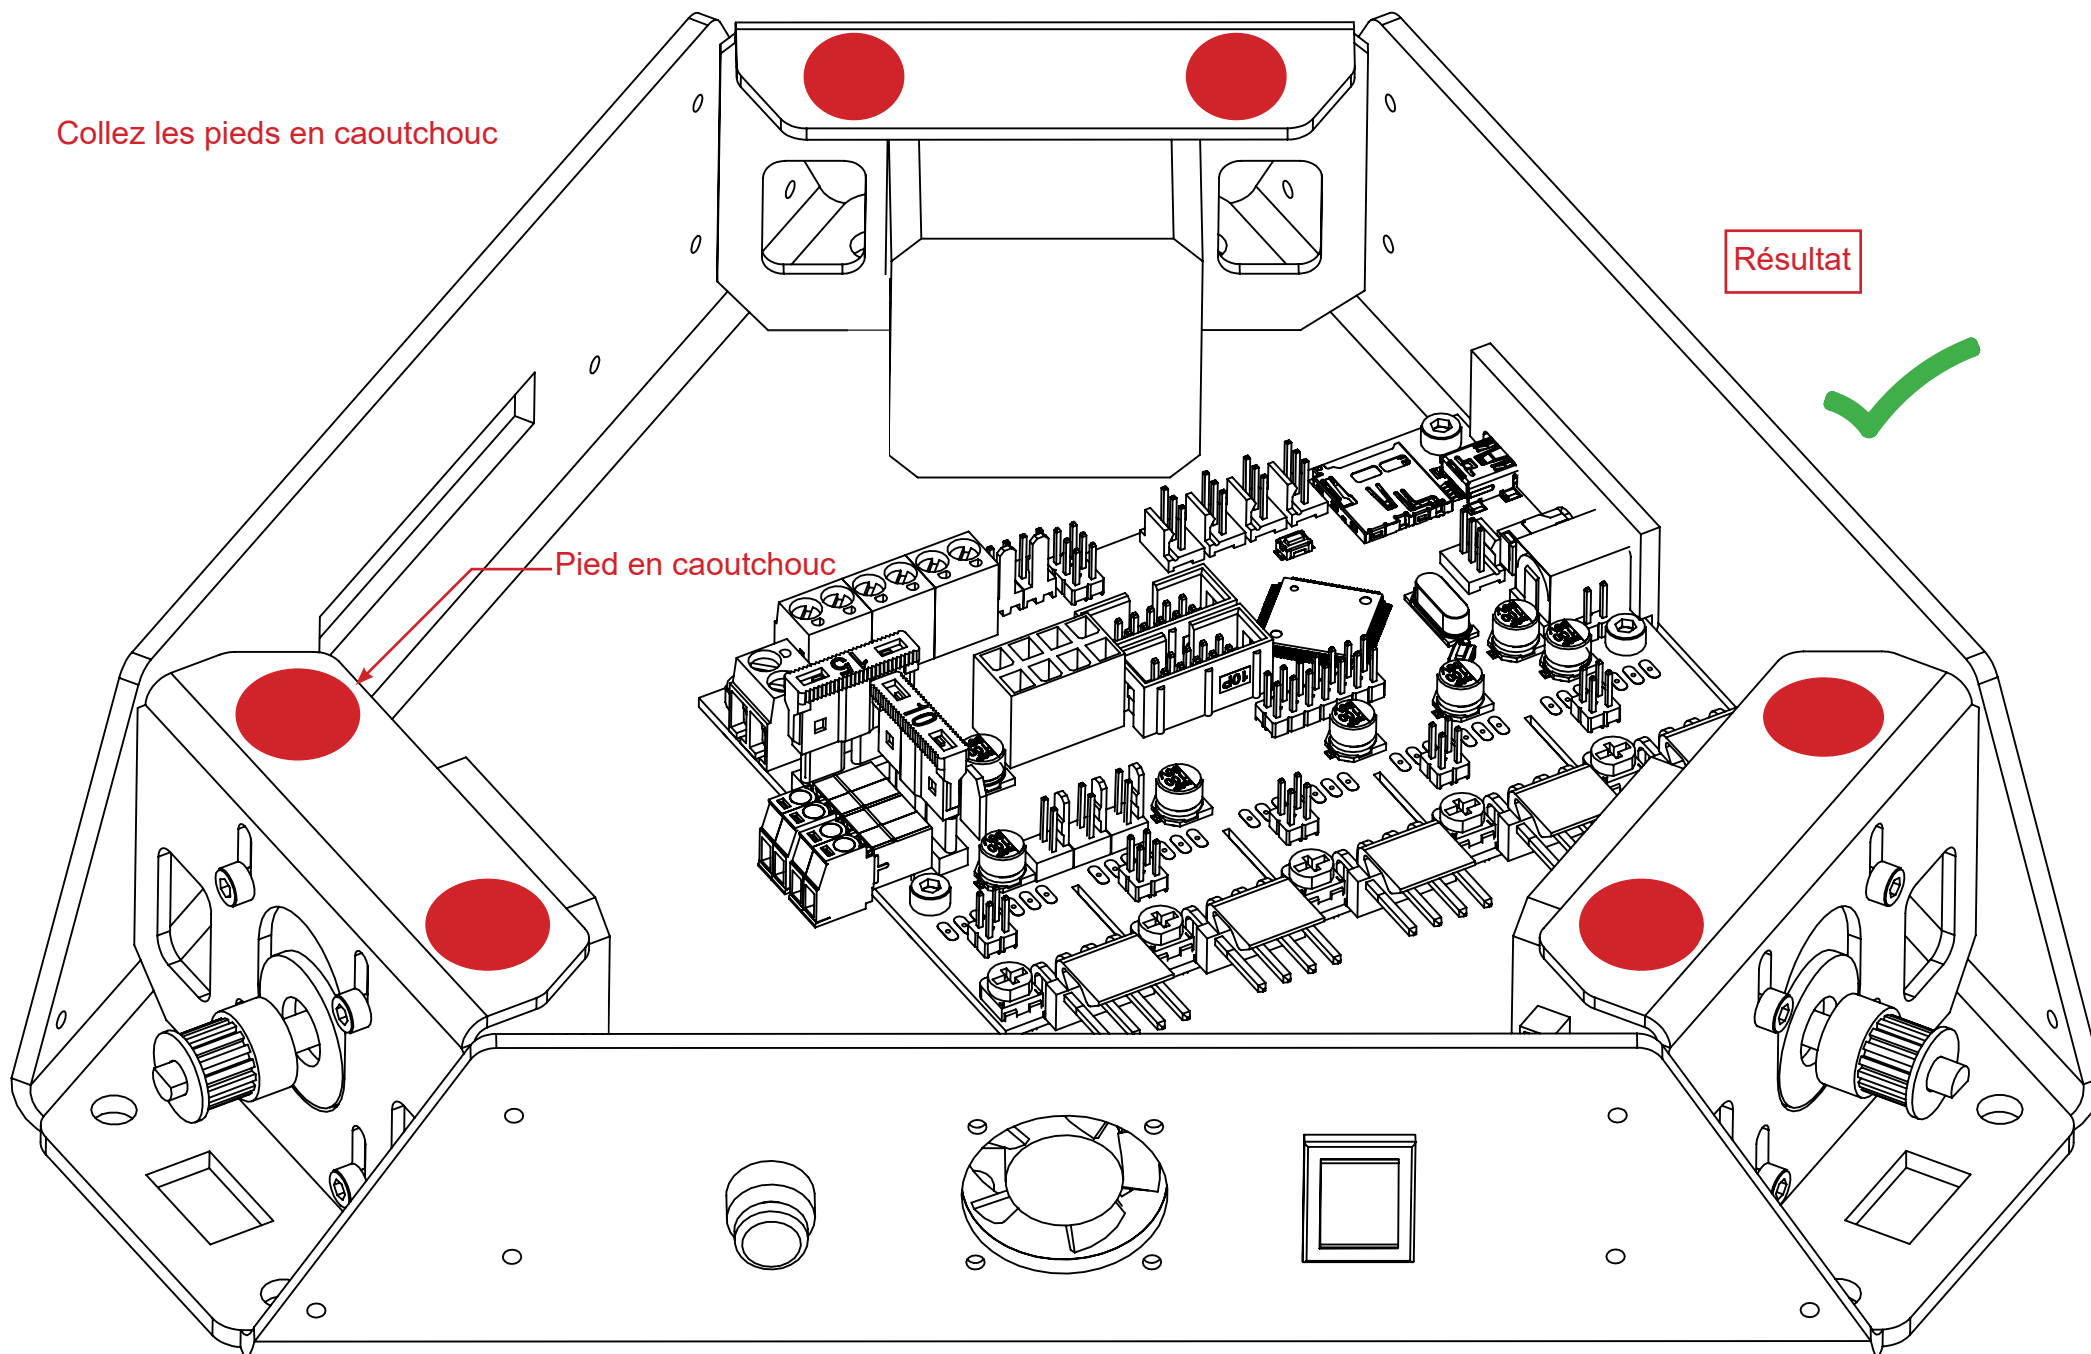

ASSEMBLAGE DE L'EXTRUDEUR


Pièces nécessaires :

- 1 x Cache extrudeur
- 1 x Corps extrudeur
- 1 x Extrudeur mobile
- 1 x Roue d'entraînement
- 1 x Vis Moletée M5 x 12 mm
- 1 x Rondelle Ø 3 mm
- 1 x Roulement 693 zz
- 1 x Vis M3 x 8 mm
- 4 x Vis M3 x 20 mm
- 1 x Moteur long
- 1 x Ressort


Objectif : assembler la partie dédiée à l'entraînement du filament

Extrudeur Mobile


①

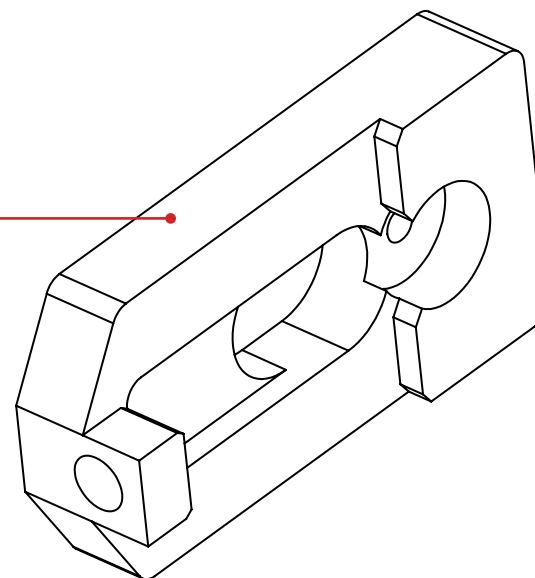


②

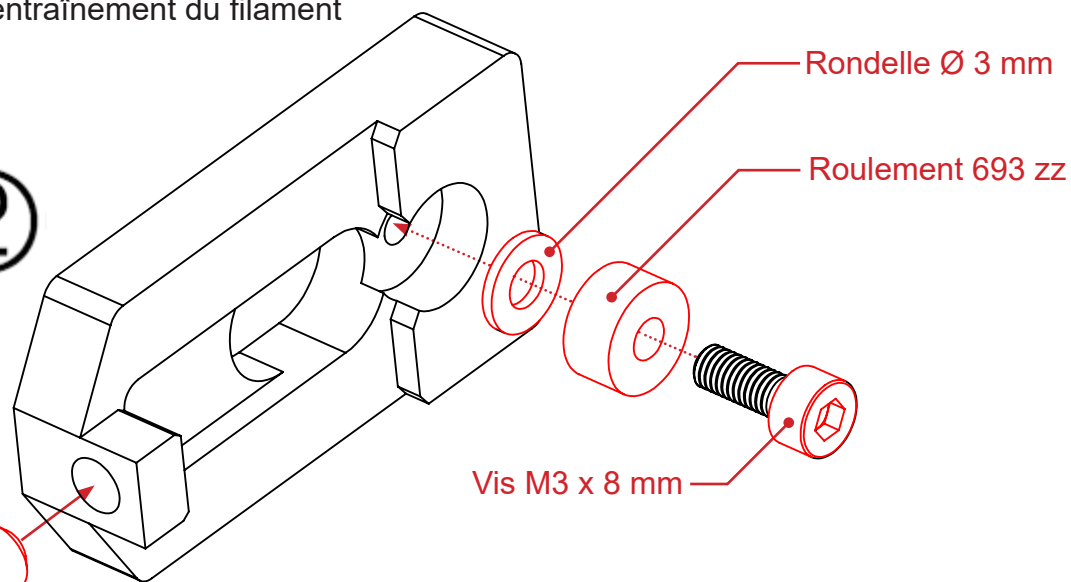

Résultat

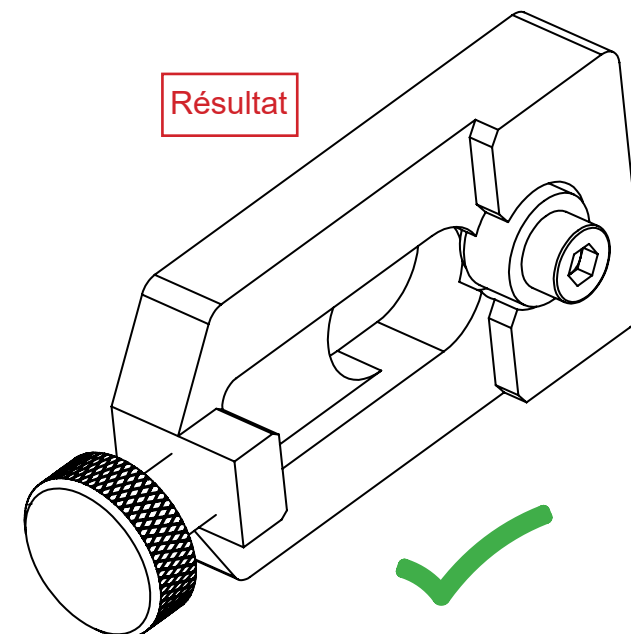


③

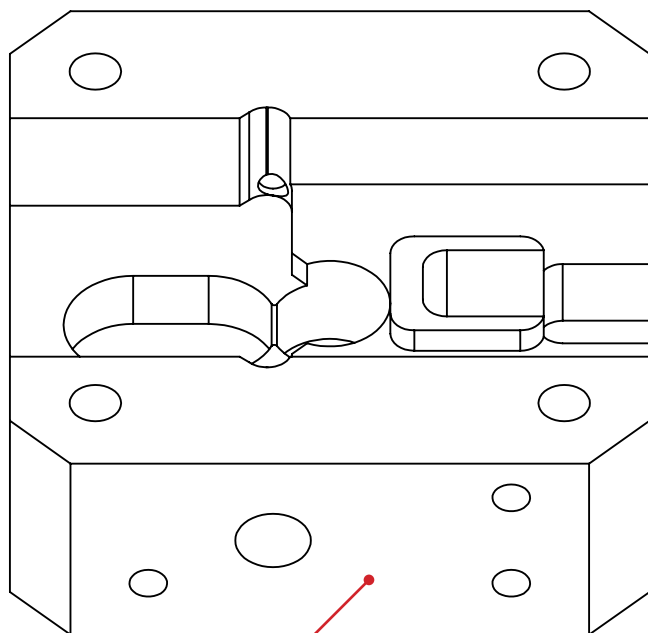

Corps extrudeur


④

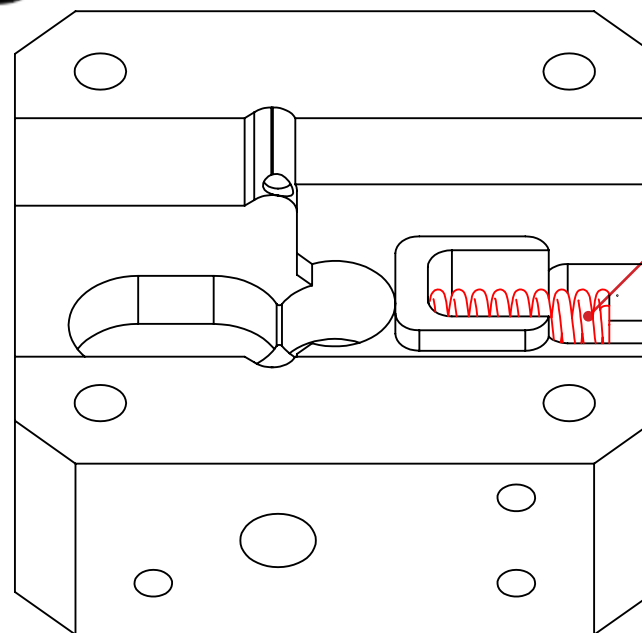


Ressort

ASSEMBLAGE DE LA PARTIE MECANIQUE


Déposez «Extrudeur Mobile» sur «Corps extrudeur».
Attention : le ressort doit rester dans son emplacement.

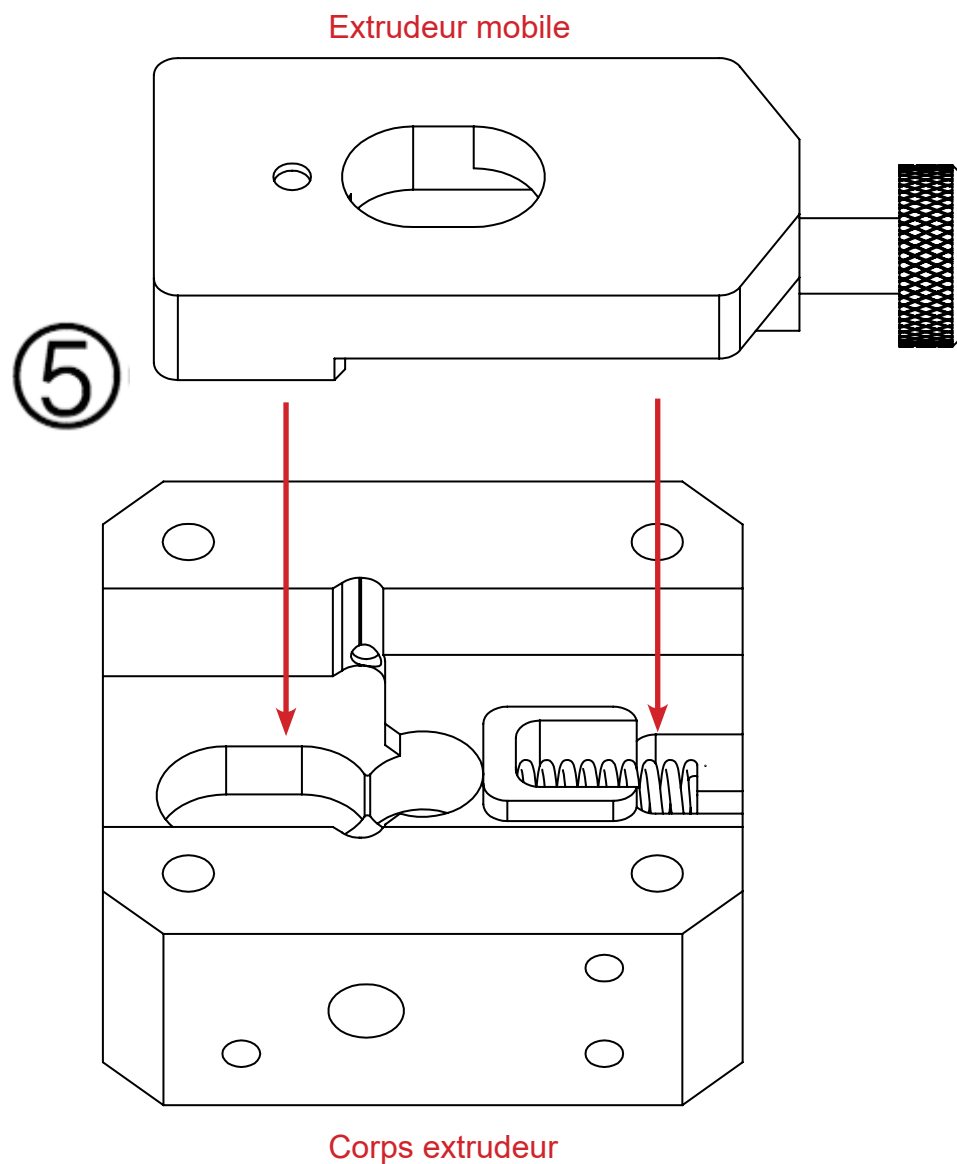


Résultat

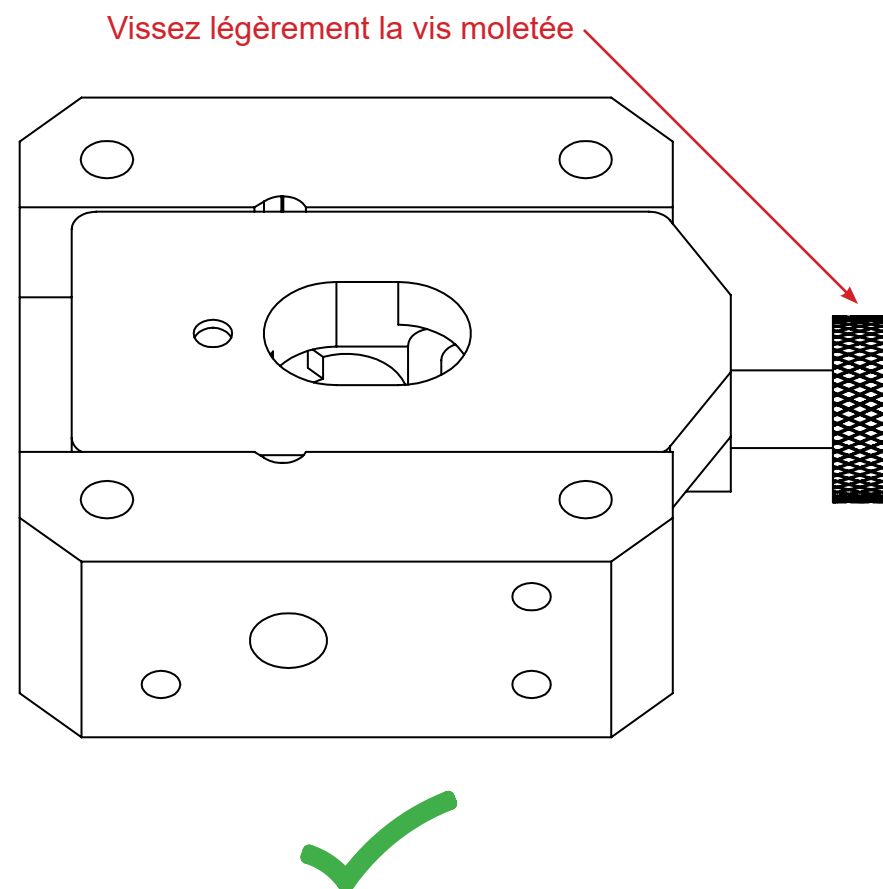


⑥

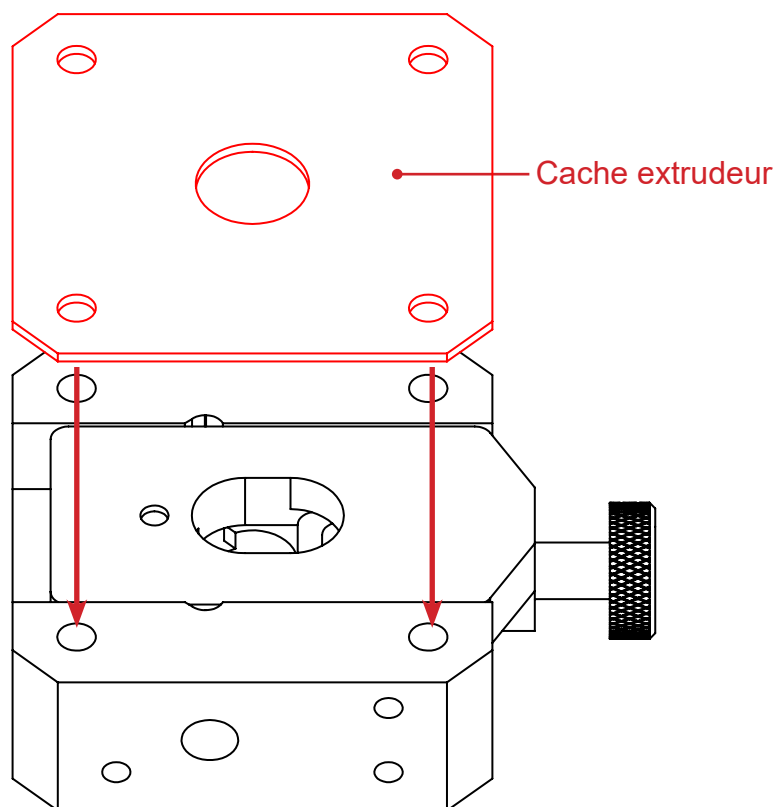


Résultat

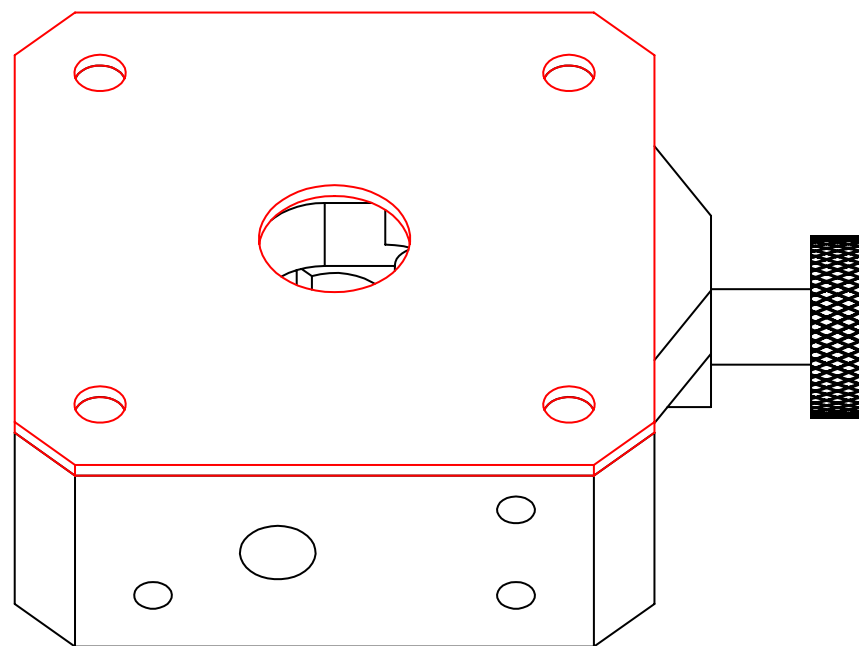


7

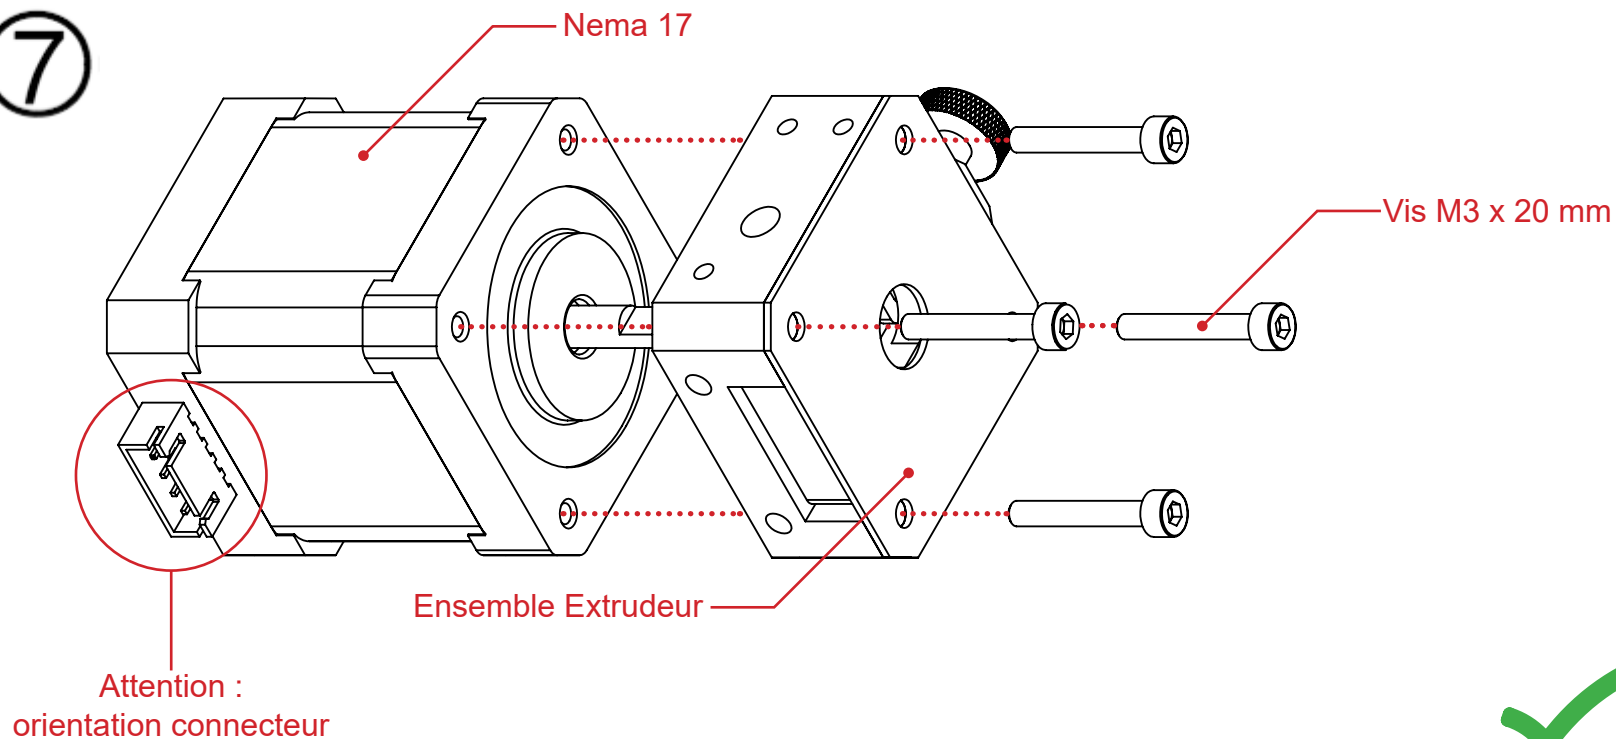


Résultat

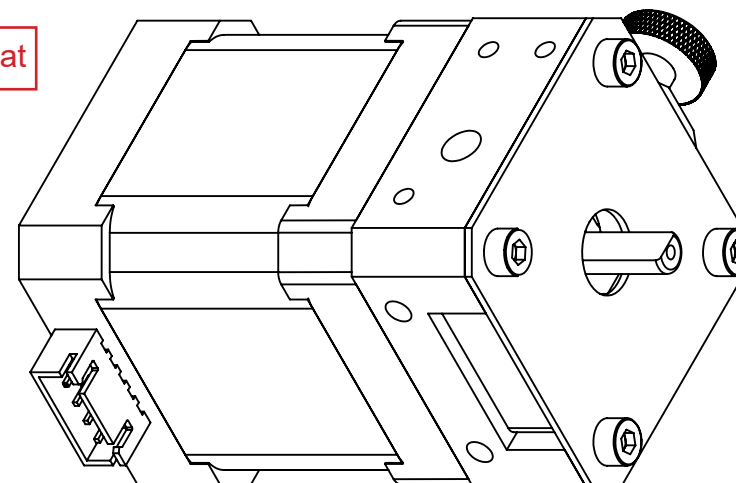


⑧

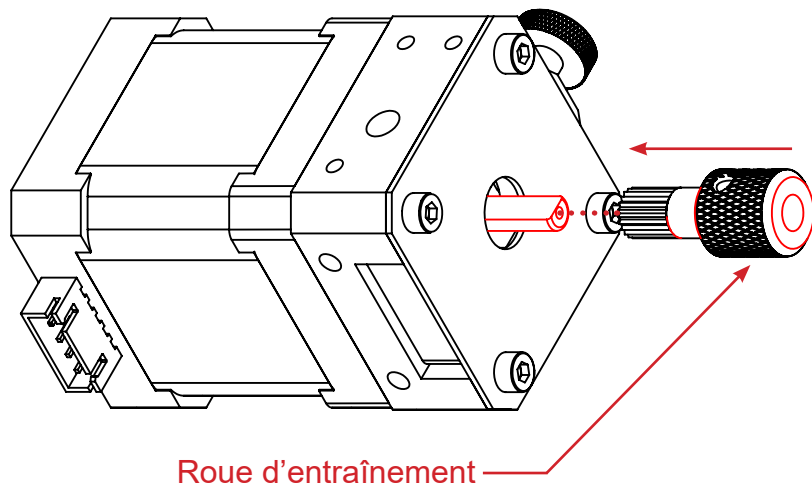


⑨

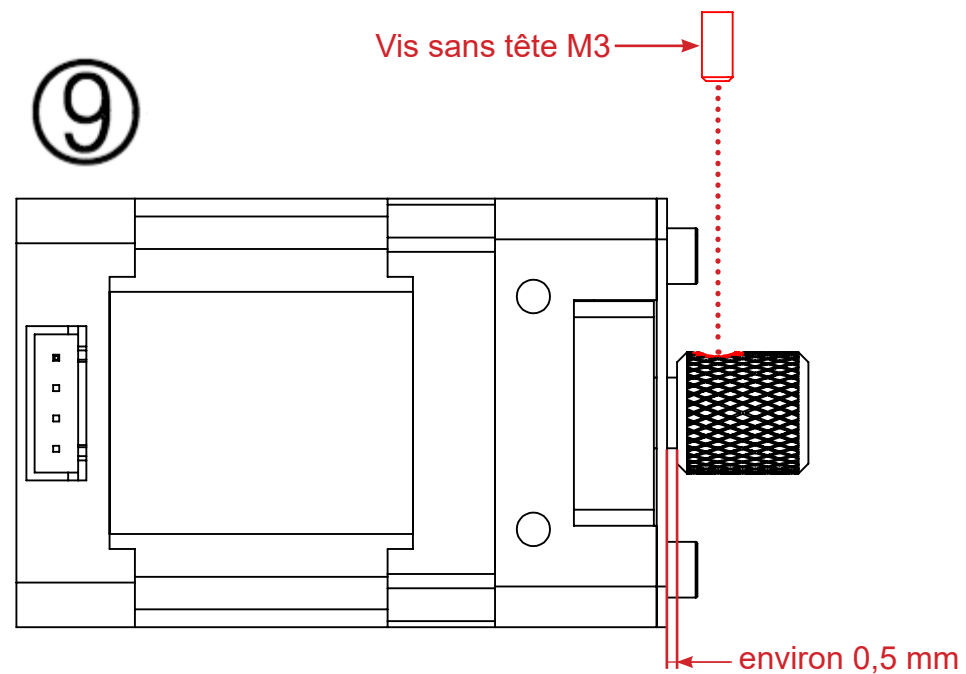

Résultat

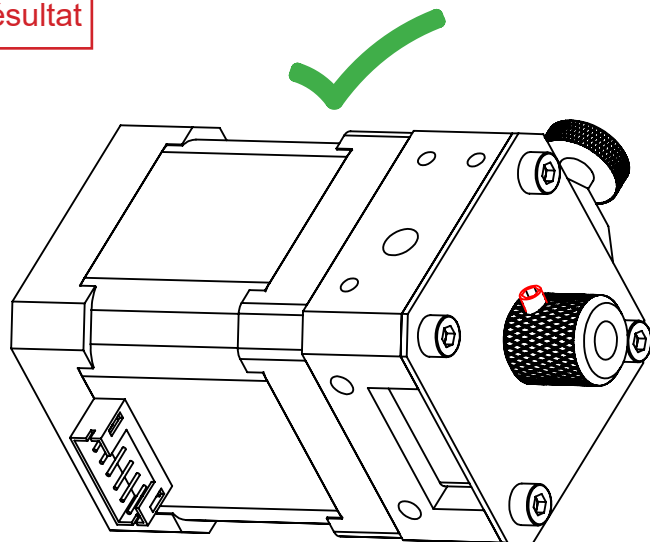

La vis sans tête doit être en contact avec le méplat de l'axe.

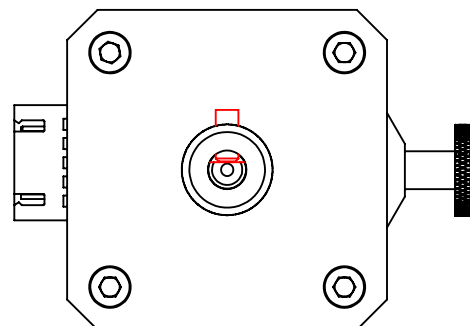


ASSEMBLAGE DU NOYAU


Pièces nécessaires :

- 1 x Noyau
- 6 x Rotule
- 3 x Ventilateur 3 cm
- 2 x Conduit de ventilation
- 4 x Vis M3 x 8 mm
- 3 x Vis M3 x 12 mm
- 5 x Vis M3 x 20 mm
- 3 x Entretoise Ø 3 mm
- 1 x Support Hexagon
- 1 x Bride Hexagon


Objectif : monter les rotules sur le noyau

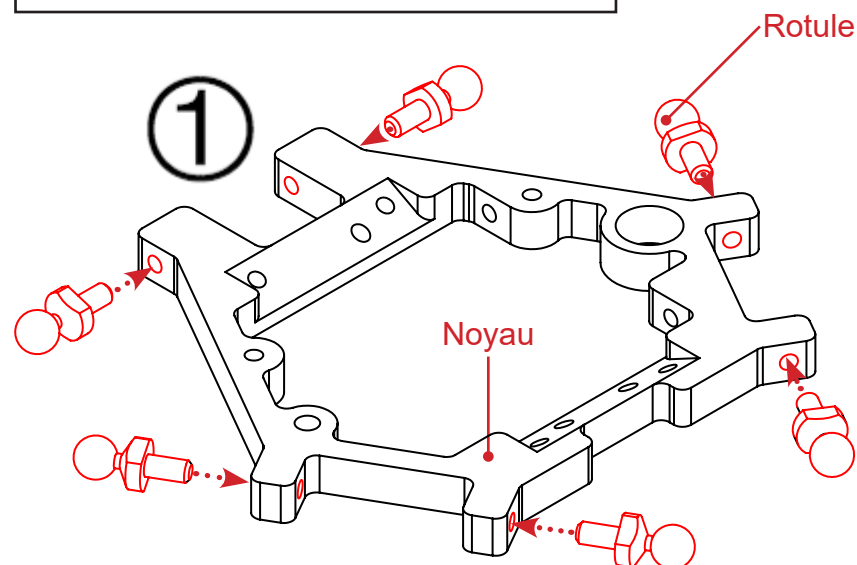


Résultat

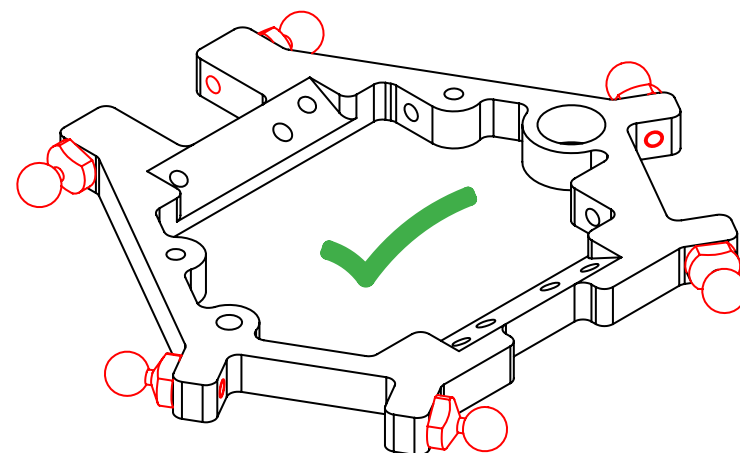

Objectif : monter le ventilateur dédié à la tête d'impression

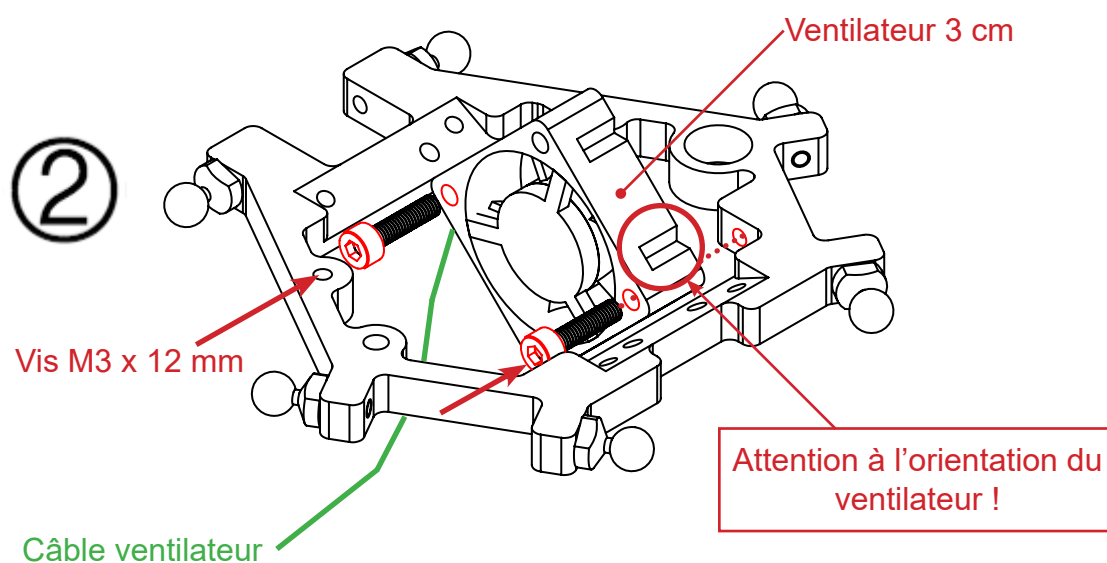

Résultat

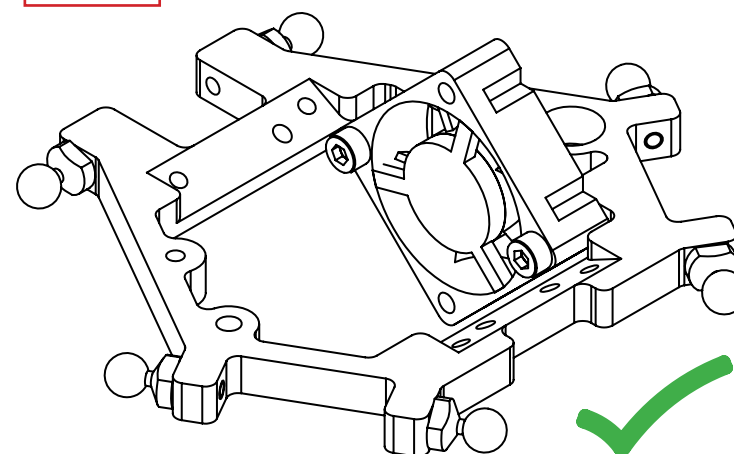


Objectif : monter les ventilateurs d'impression

③

Conduit de ventilation


Vis M3 x 20 mm

Ventilateur 3 cm

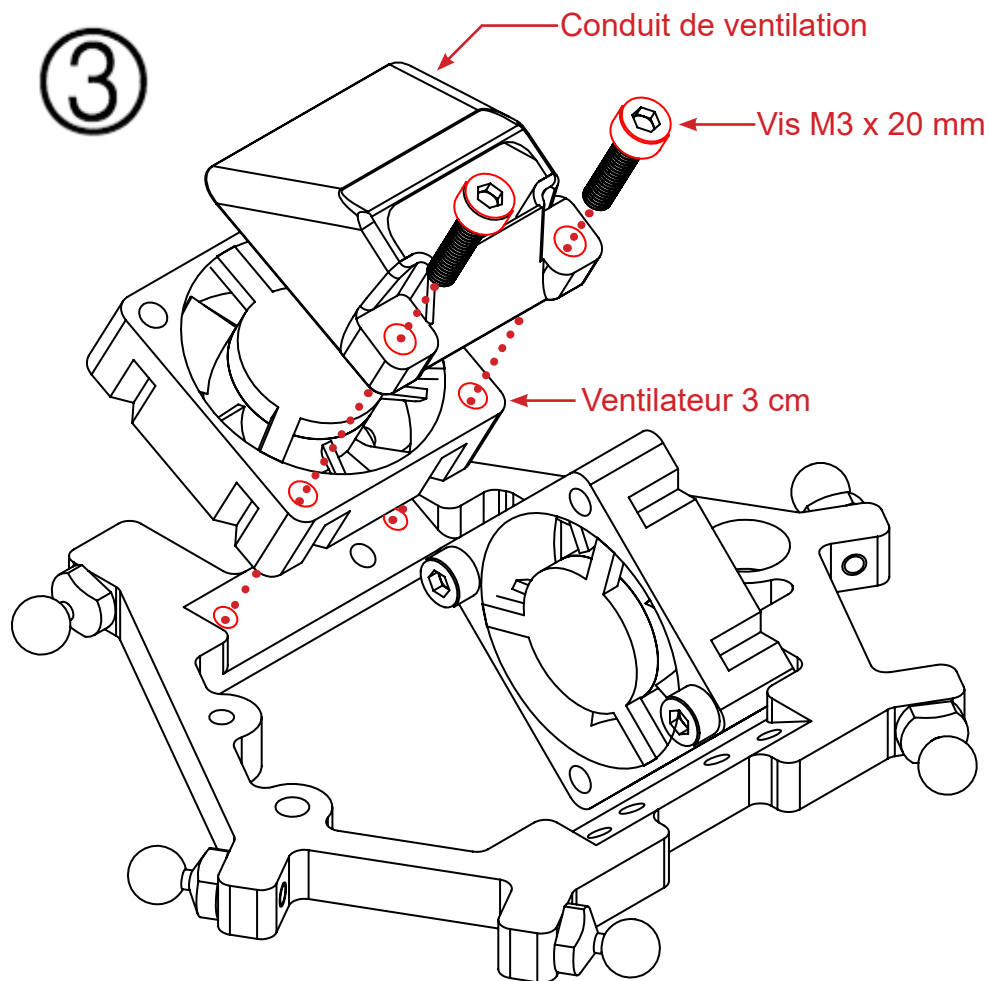


Attention à l'orientation des ventilateurs.

Résultat

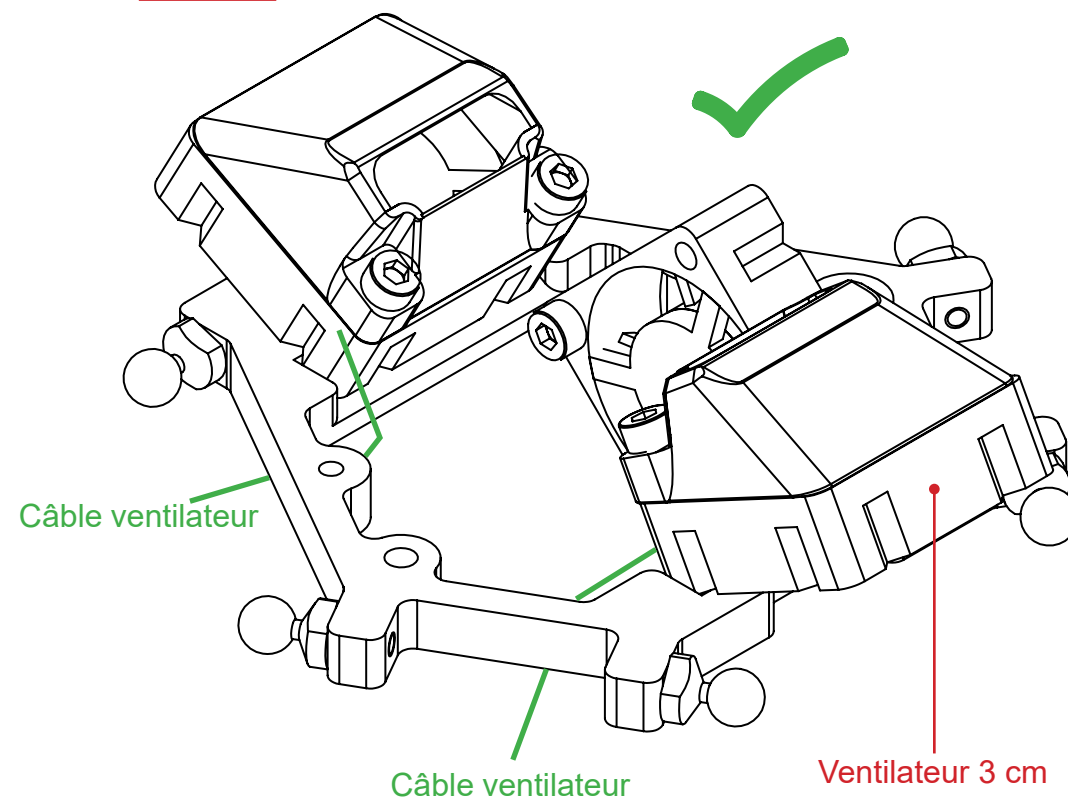



Objectif : monter la carte d'interfaçage sur le noyau

④

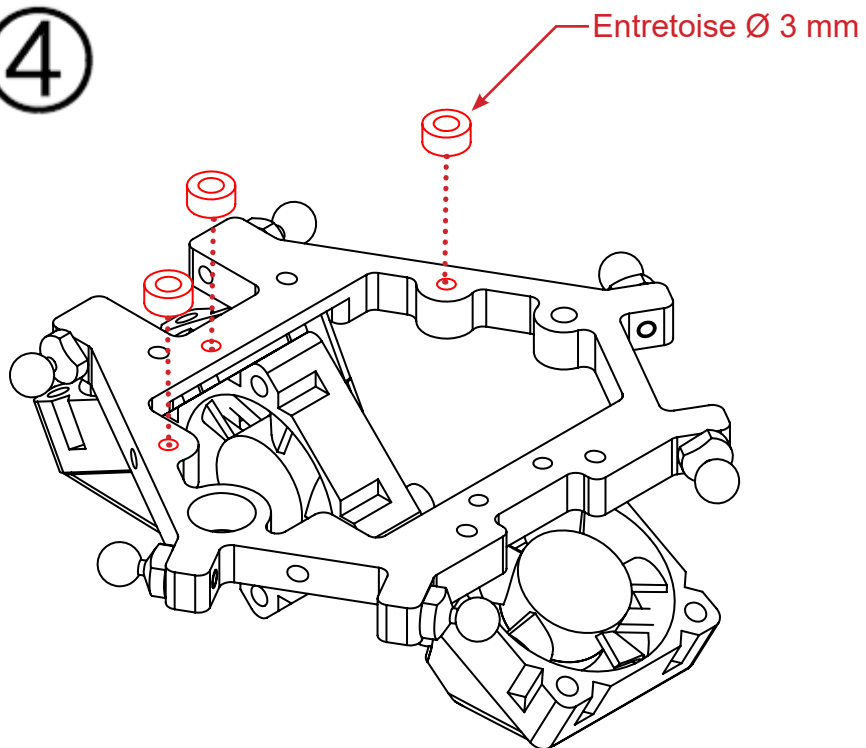


Résultat


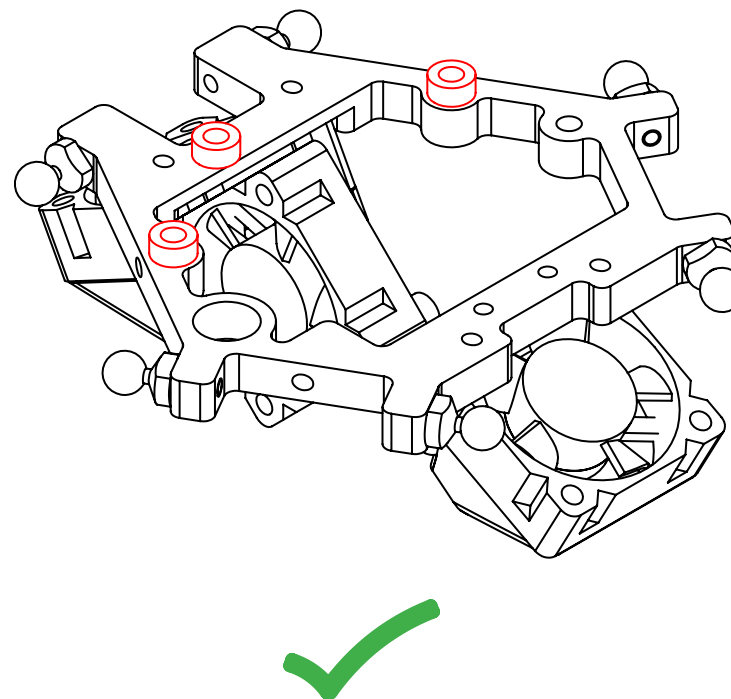


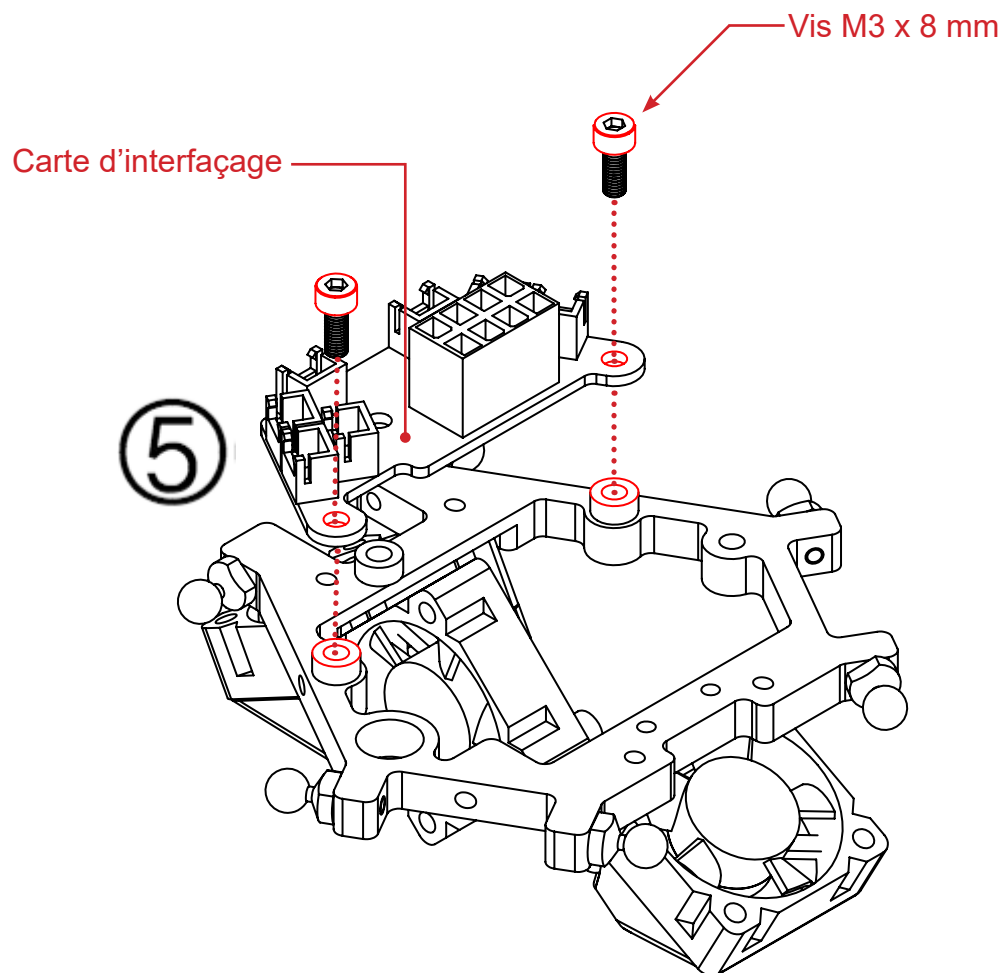


Résultat

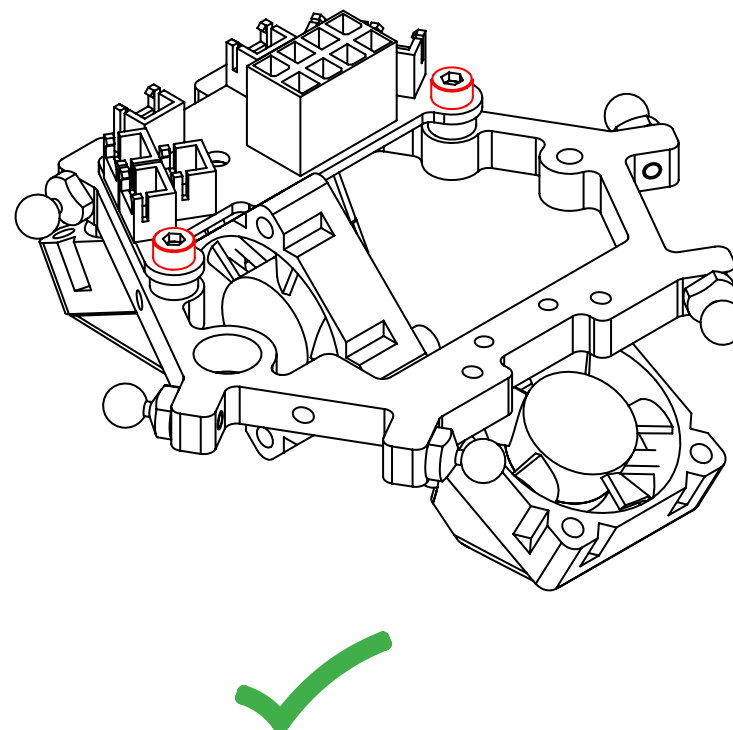

Objectif : monter le support de tête d'impression

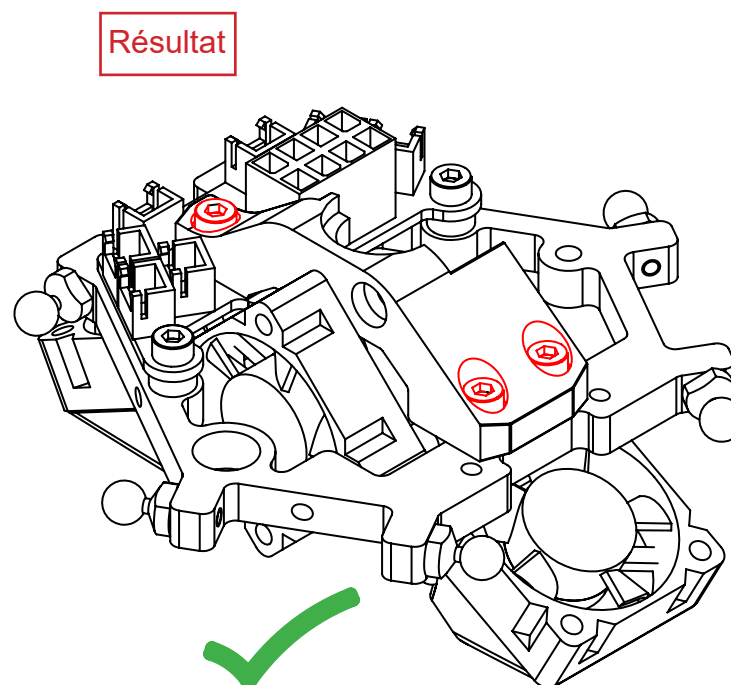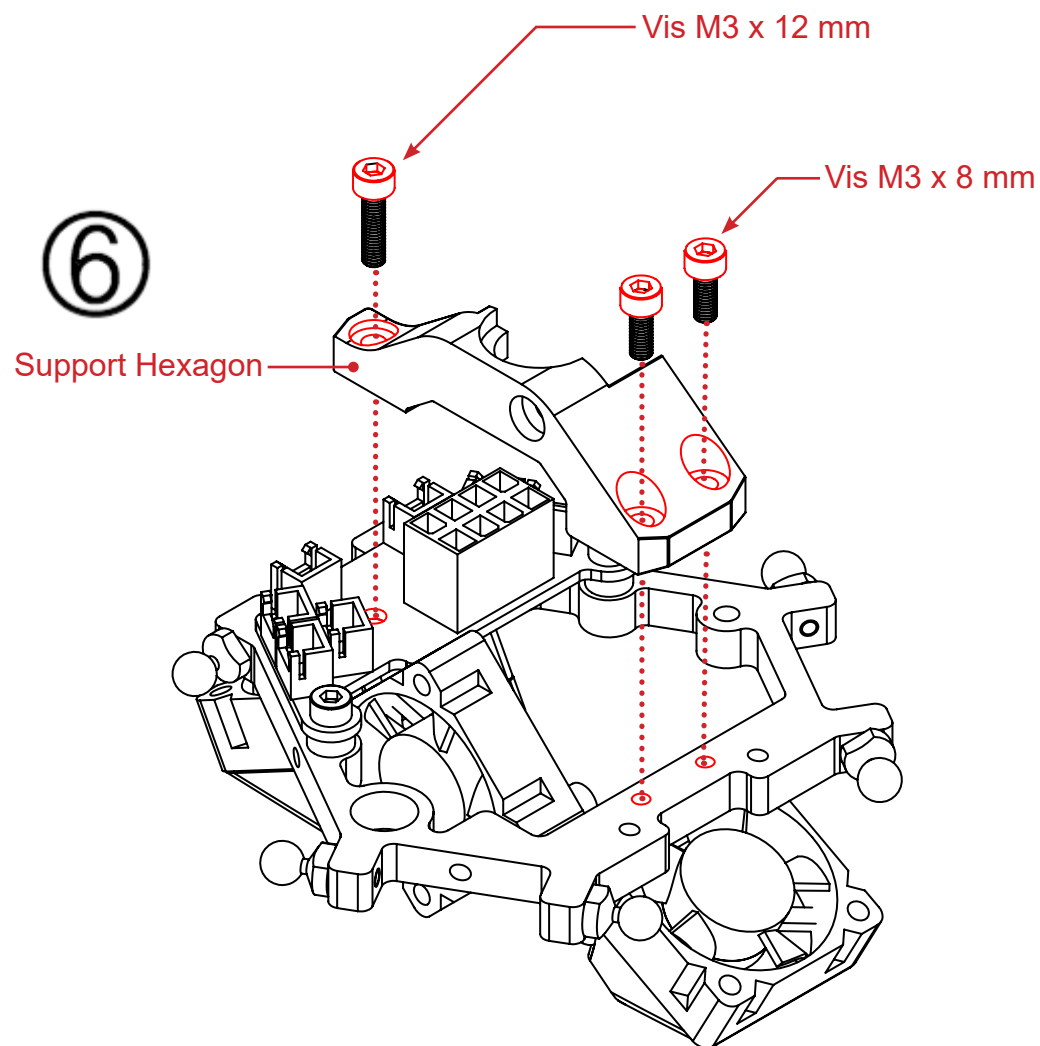



Objectif : monter la tête d'impression et la bride

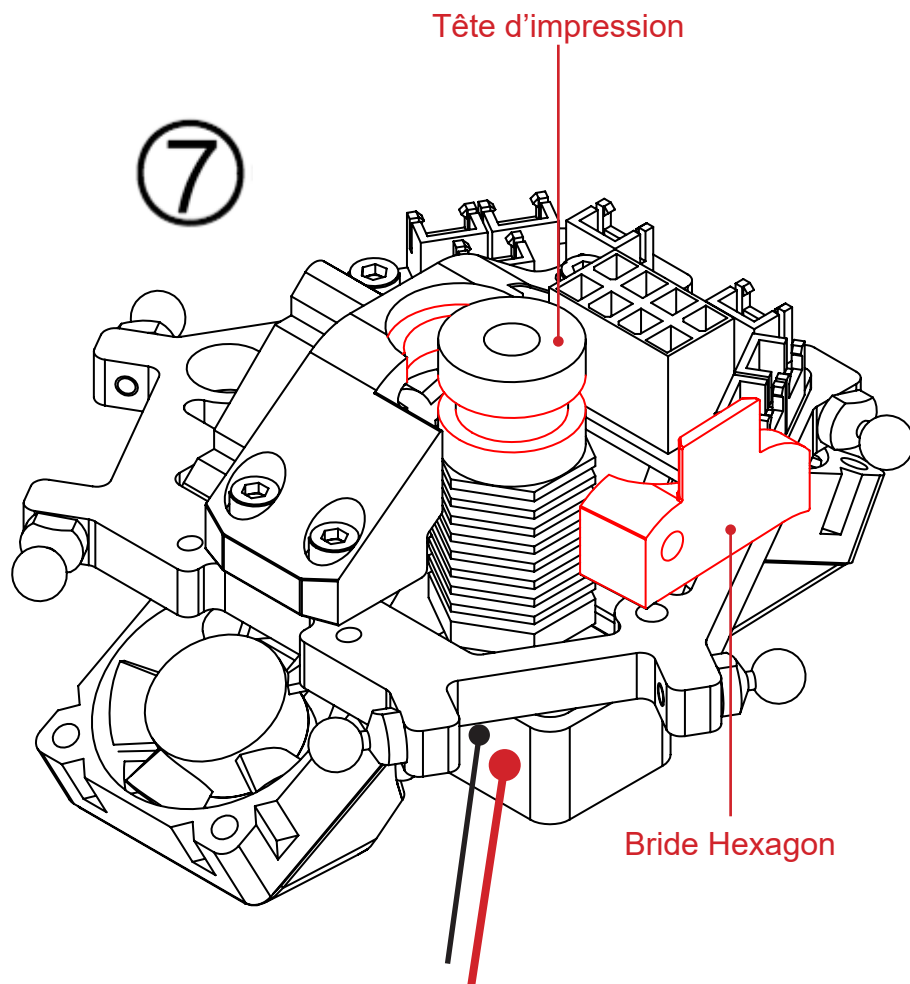


Côté sortie câbles de la tête d'impression (thermistance et cartouche de chauffe) à utiliser comme référence pour l'orientation de cette dernière.

Résultat

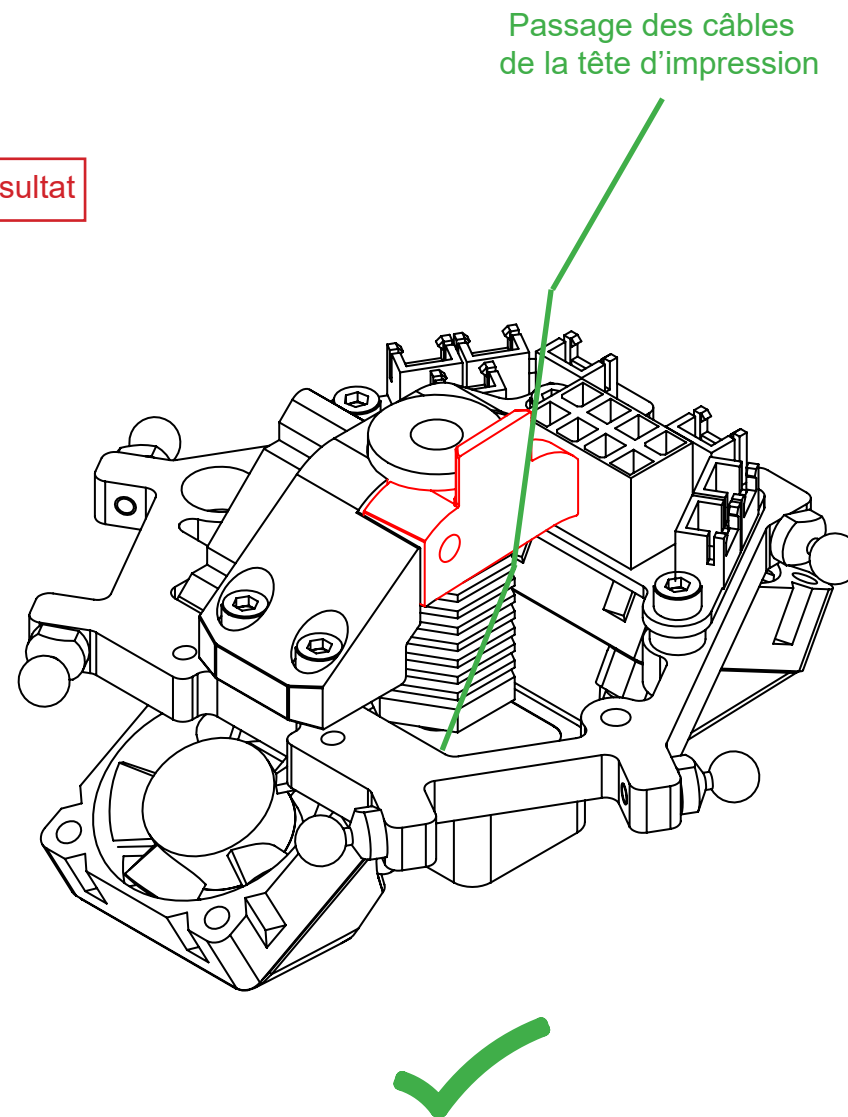

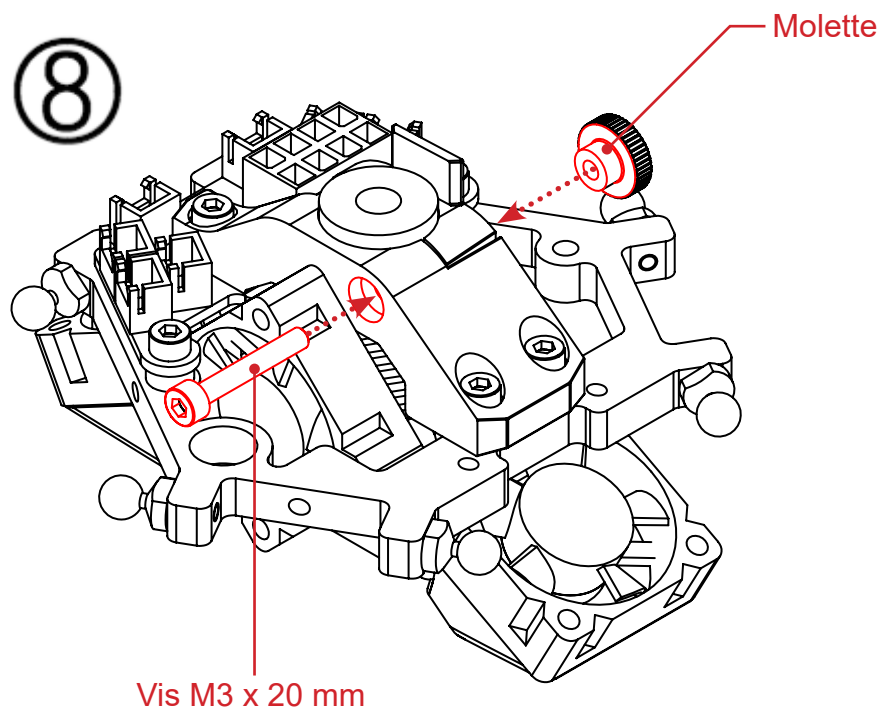


Résultat

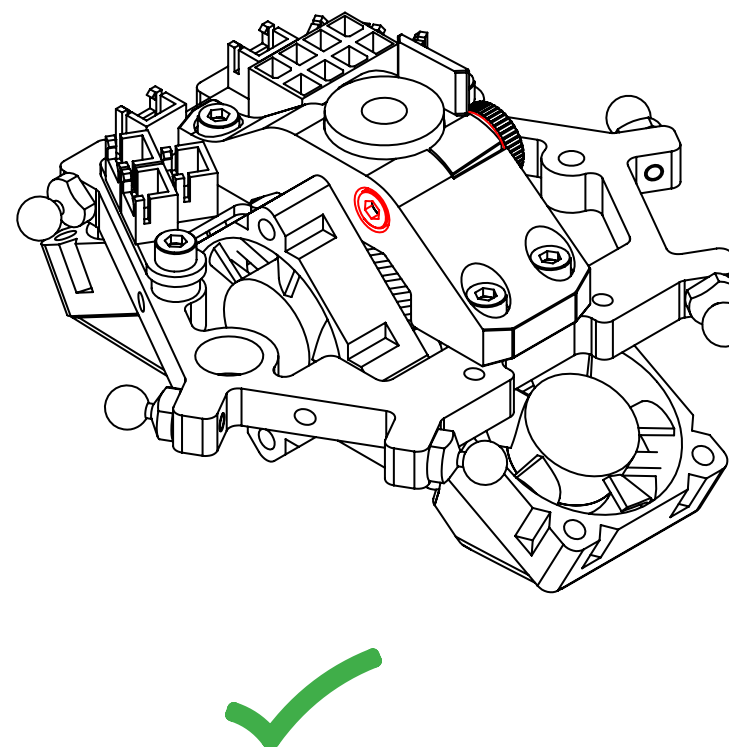

ASSEMBLAGE DE LA PARTIE MECANIQUE

Objectif : brancher les composants du noyau sur la carte d'interfaçage

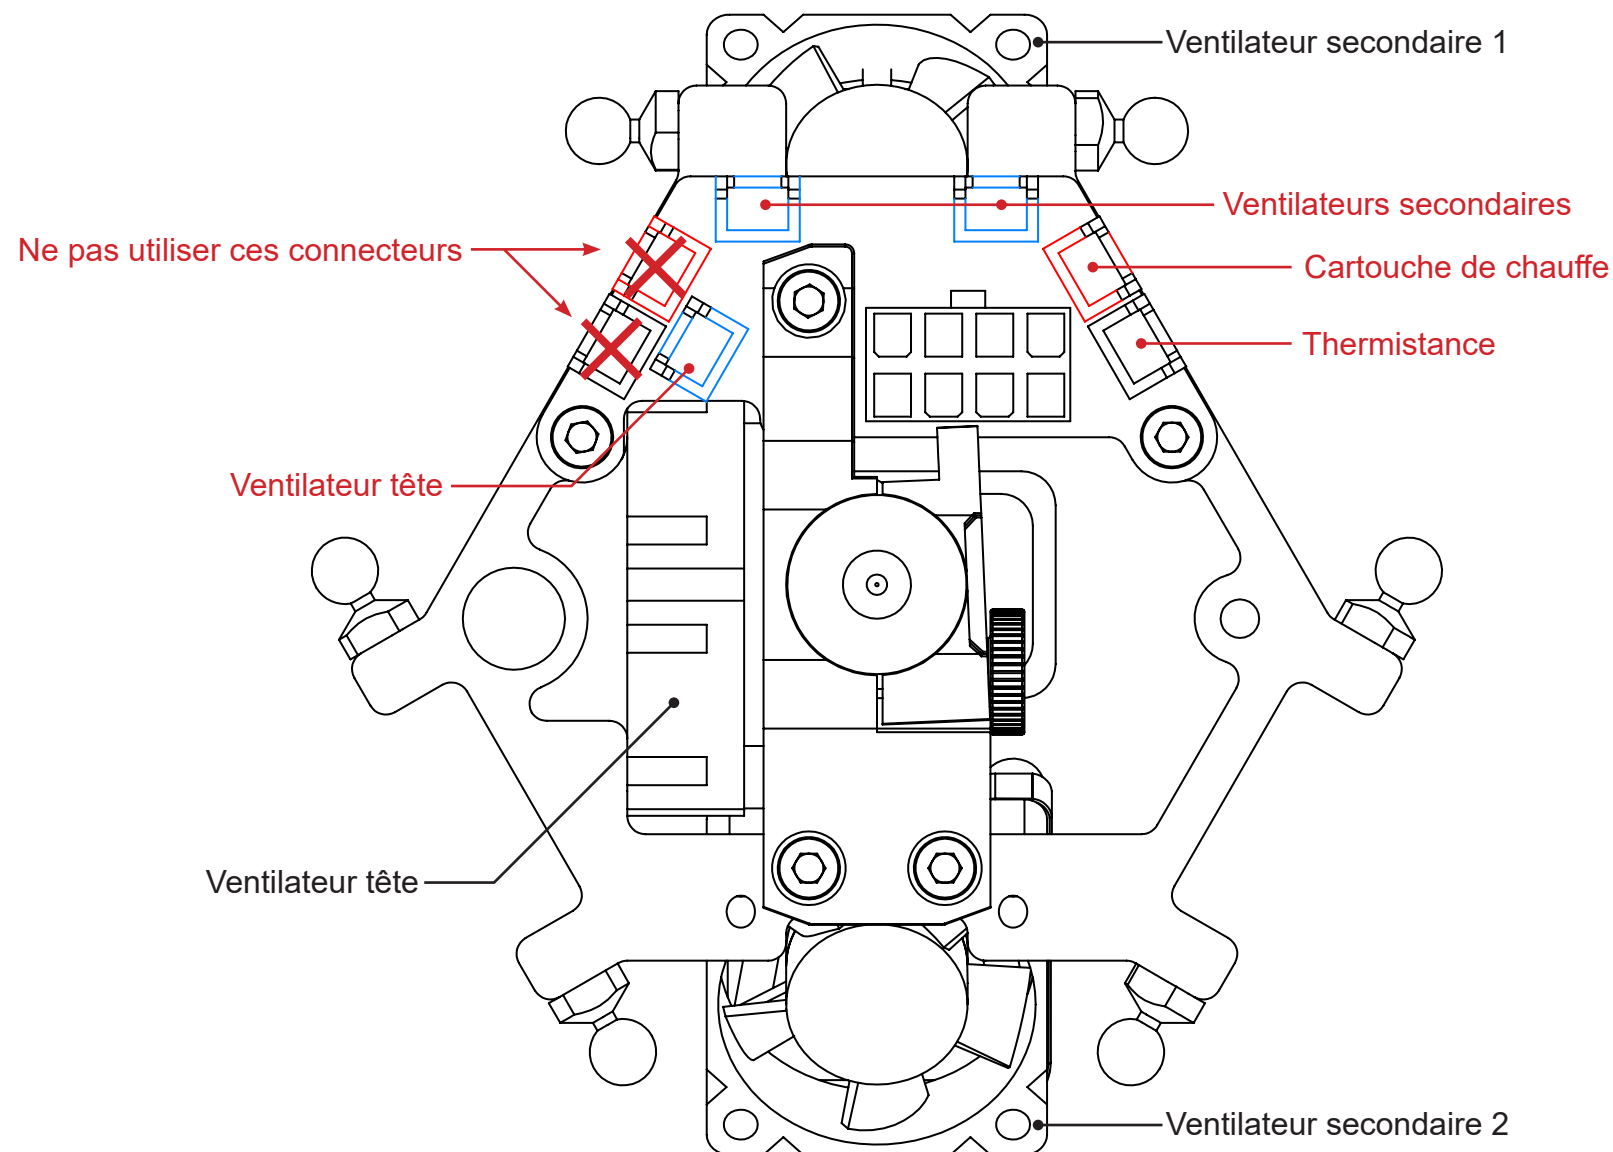

ASSEMBLAGE FINAL

Pièces nécessaires :

- 1 x Plateau inférieur
- 1 x Plateau supérieur
- 1 x Capotage
- 6 x Tige lisse
- 12 x M6 x 16 mm
- 7 x M3 x 8 mm
- 3 x Chariot
- 1 x Corps d'extrusion
- 1 x Rallonge noyau
- 3 x Courroie GT2
- 11 x Attache câble
- 6 x Bielle
- 1 x Tube PTFE
- 2 x Raccord à olive
- 3 x Elastiques

Objectif : assembler la machine et chacun des éléments pré-montés entres-eux


Tige lisse

①



Ne pas serrer les vis pour le moment.



Vis M6 x 16 mm

Plateau inférieur

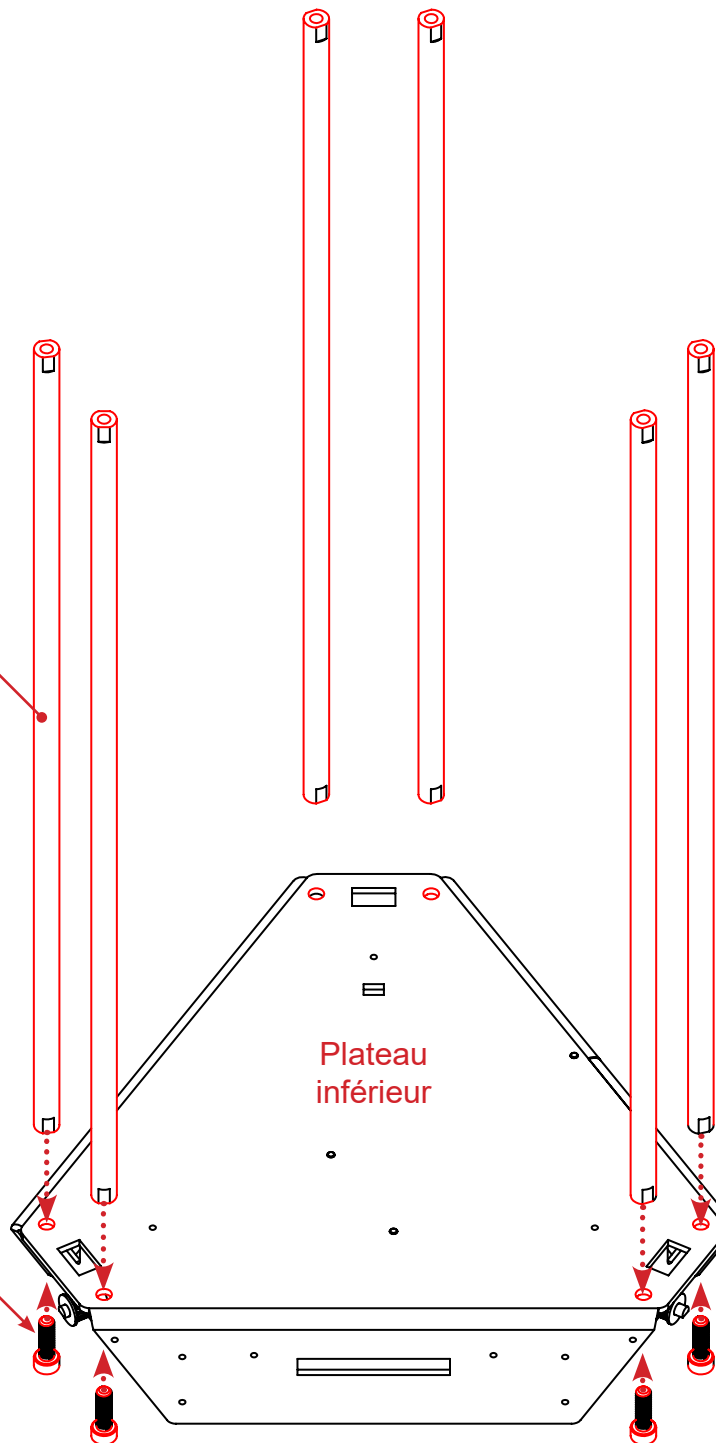

ASSEMBLAGE DE LA PARTIE MECANIQUE

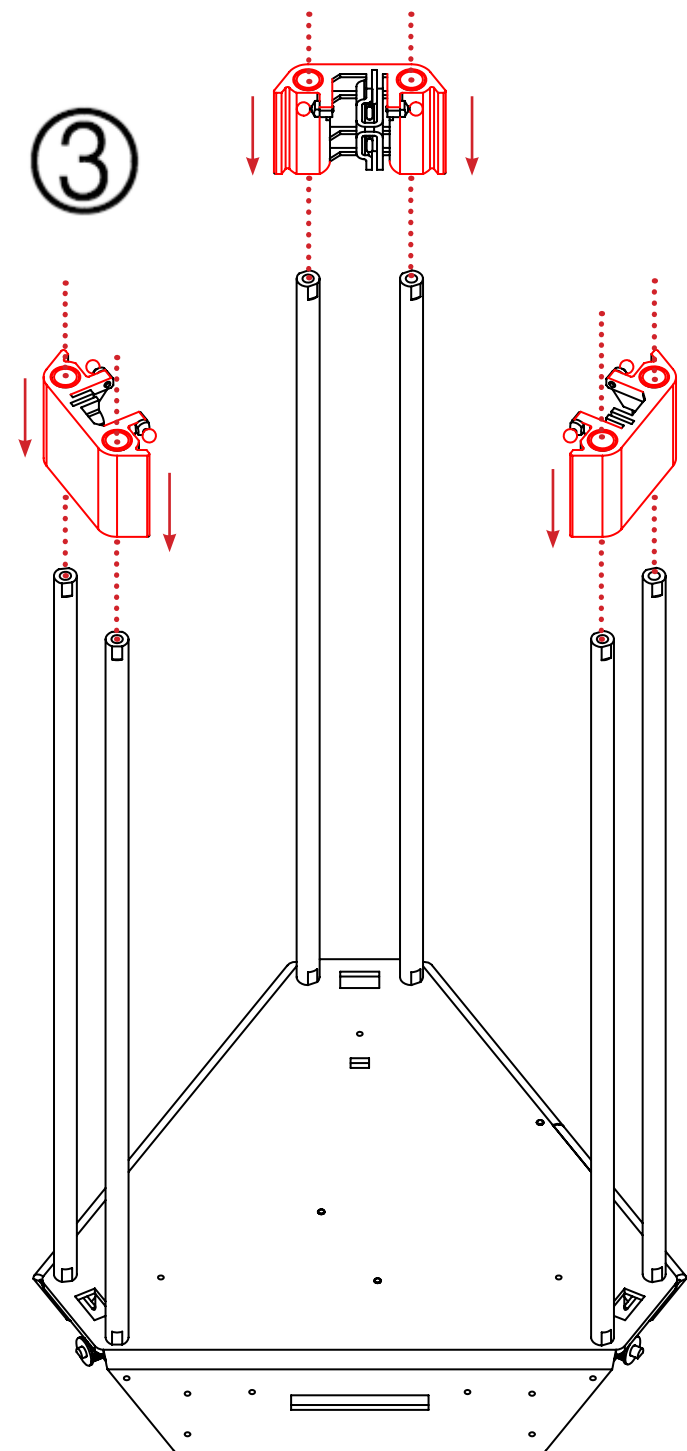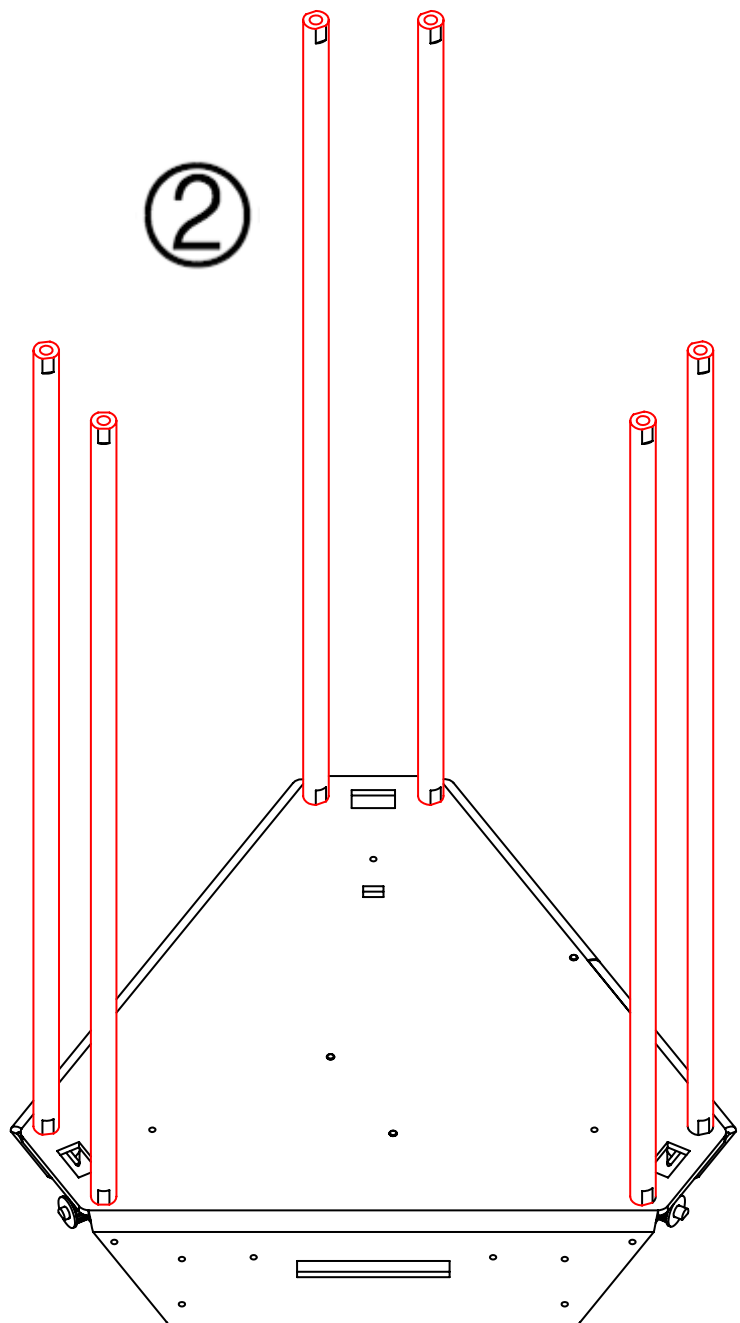

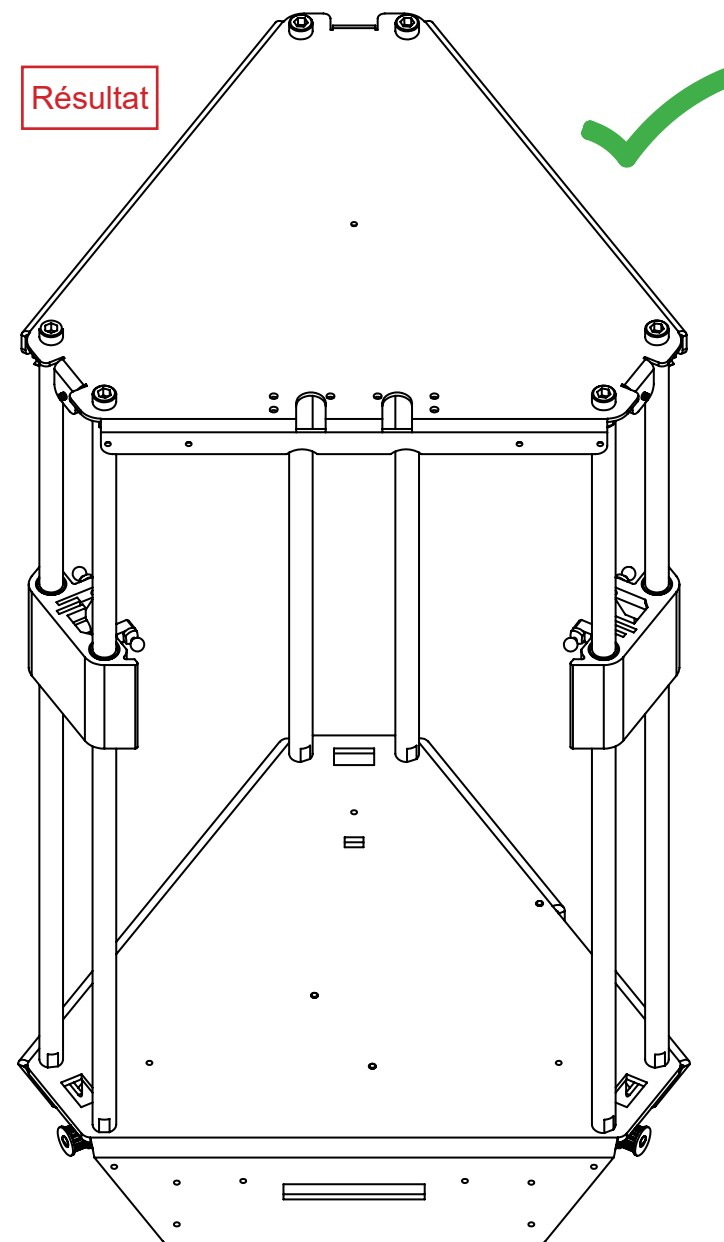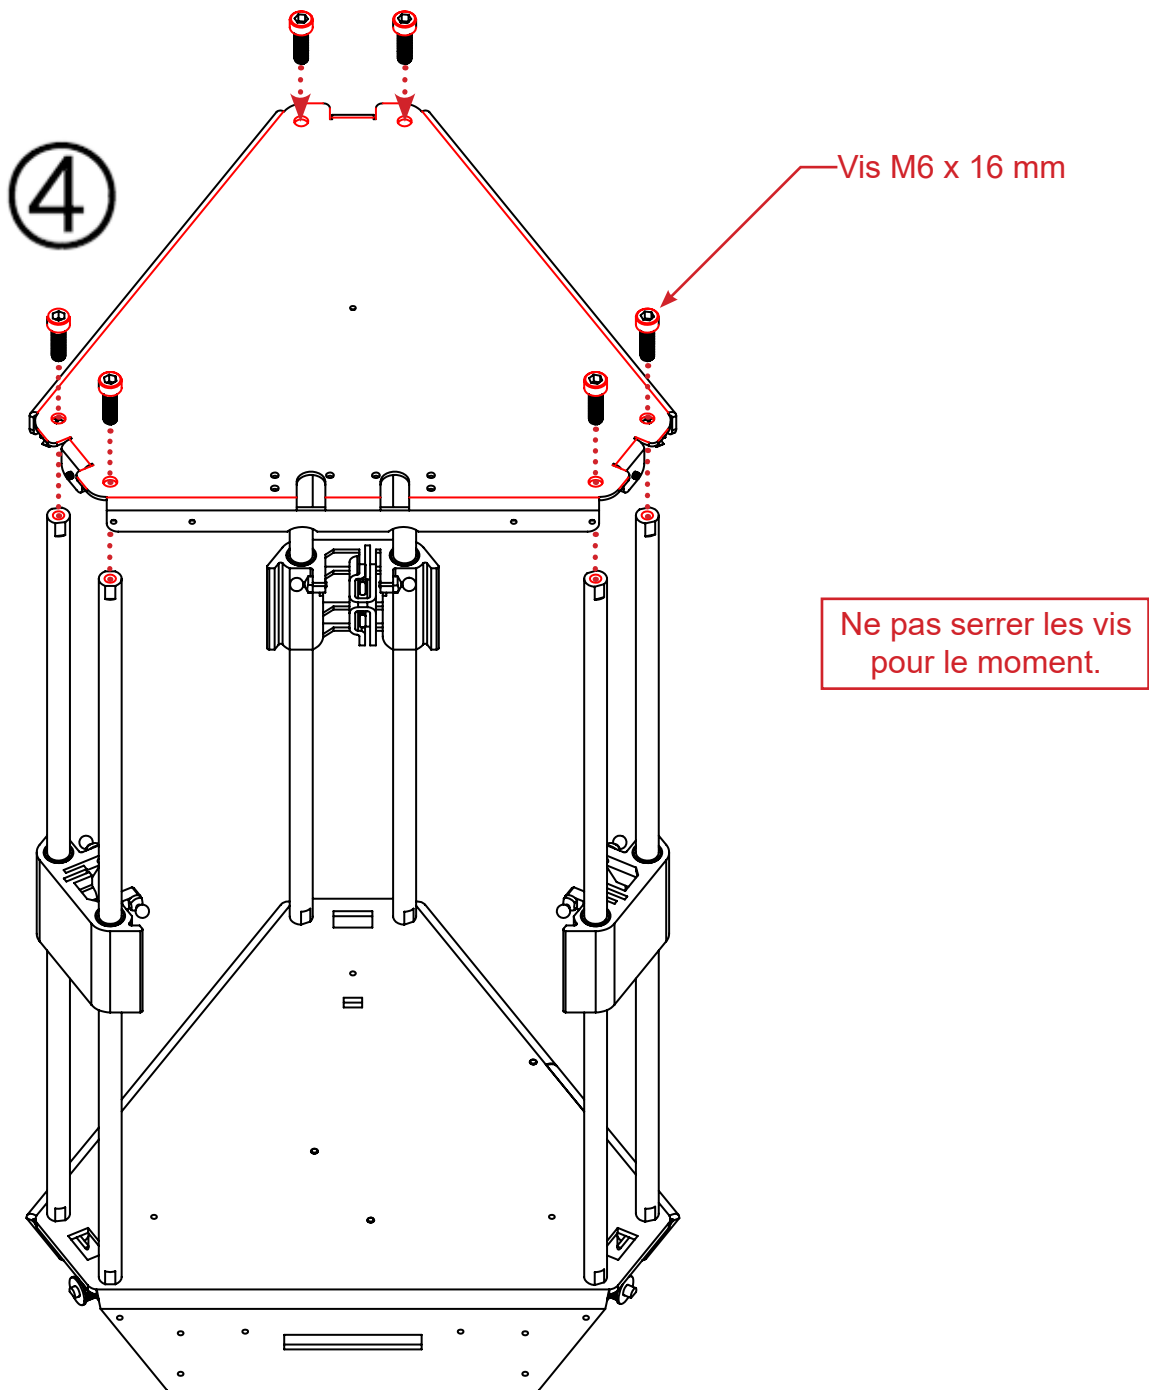

Objectif : serrer les tiges lisses et vérifier que le coulisement soit le plus libre possible.

Attention : cette étape est très importante. Elle est impérative pour le bon coulisement des mouvements dans le but d'obtenir une qualité d'impression optimale.

L'ajout de WD40 sur les tiges et paliers lisses aidera considérablement le coulisement.

Description de la procédure

1°) Couchez l'imprimante en long tel qu'illustré sur la figure numéro 5.

2°) Poussez le chariot complètement à droite et serrez les vis de droite.

3°) Poussez le chariot complètement à gauche et serrez les vis de gauche.


4°) Poussez à nouveau le chariot complètement à **droite** et vérifiez que ça coulisse bien. Si ce n'est pas le cas, desserrez les vis de droite et resserrez les.

5°) Poussez à nouveau le chariot complètement à **gauche** et vérifiez que ça coulisse bien. Si ce n'est pas le cas, desserrez les vis de droite et resserrez les.



6°) Réalisez cette procédure autant de fois que nécessaire jusqu'à que le coulisement soit bien libre. Si faible résistance aux extrémités des axes = OK.

Répétez la procédure pour chacun des axes.

Note : si le coulisement d'un chariot force : il est possible d'enlever un palier sur les 4 présents dans le chariot.

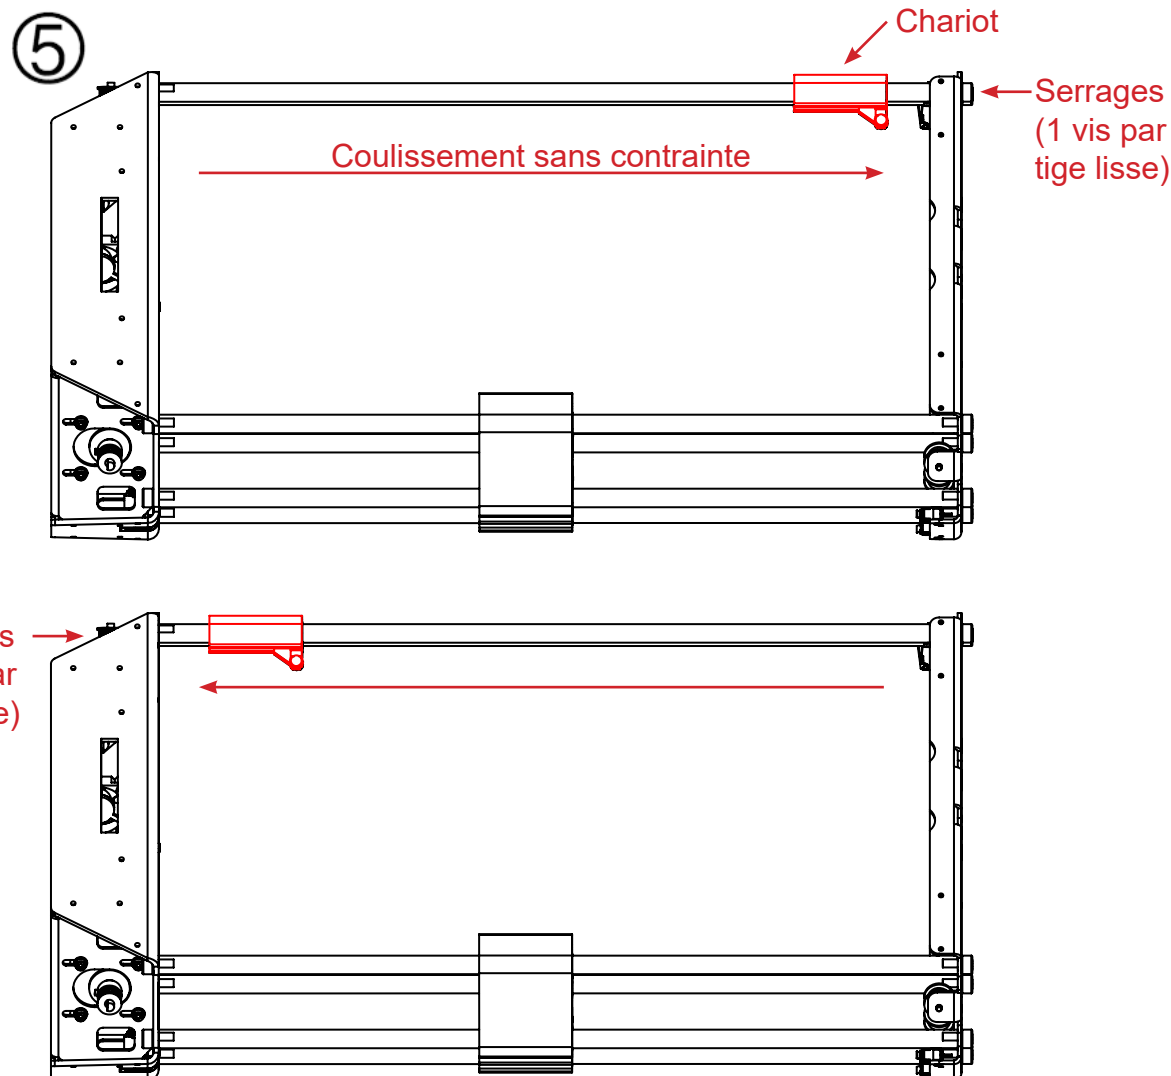


Objectif : monter le système d'entraînement du filament sur le plateau supérieur

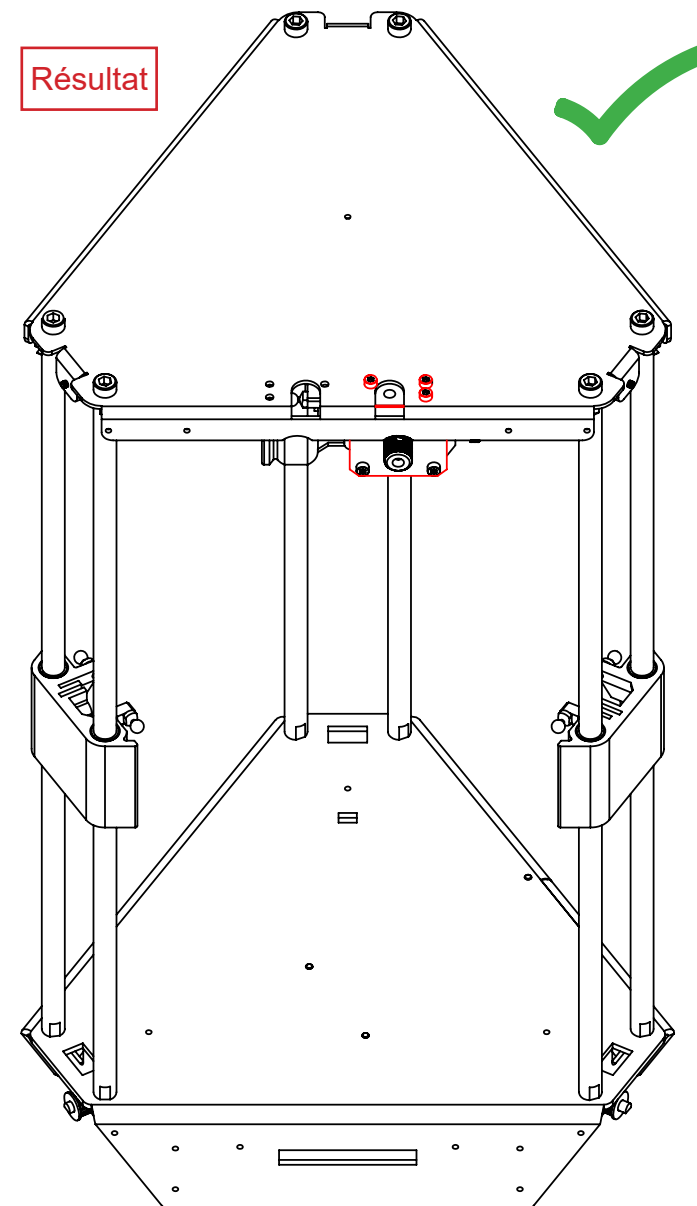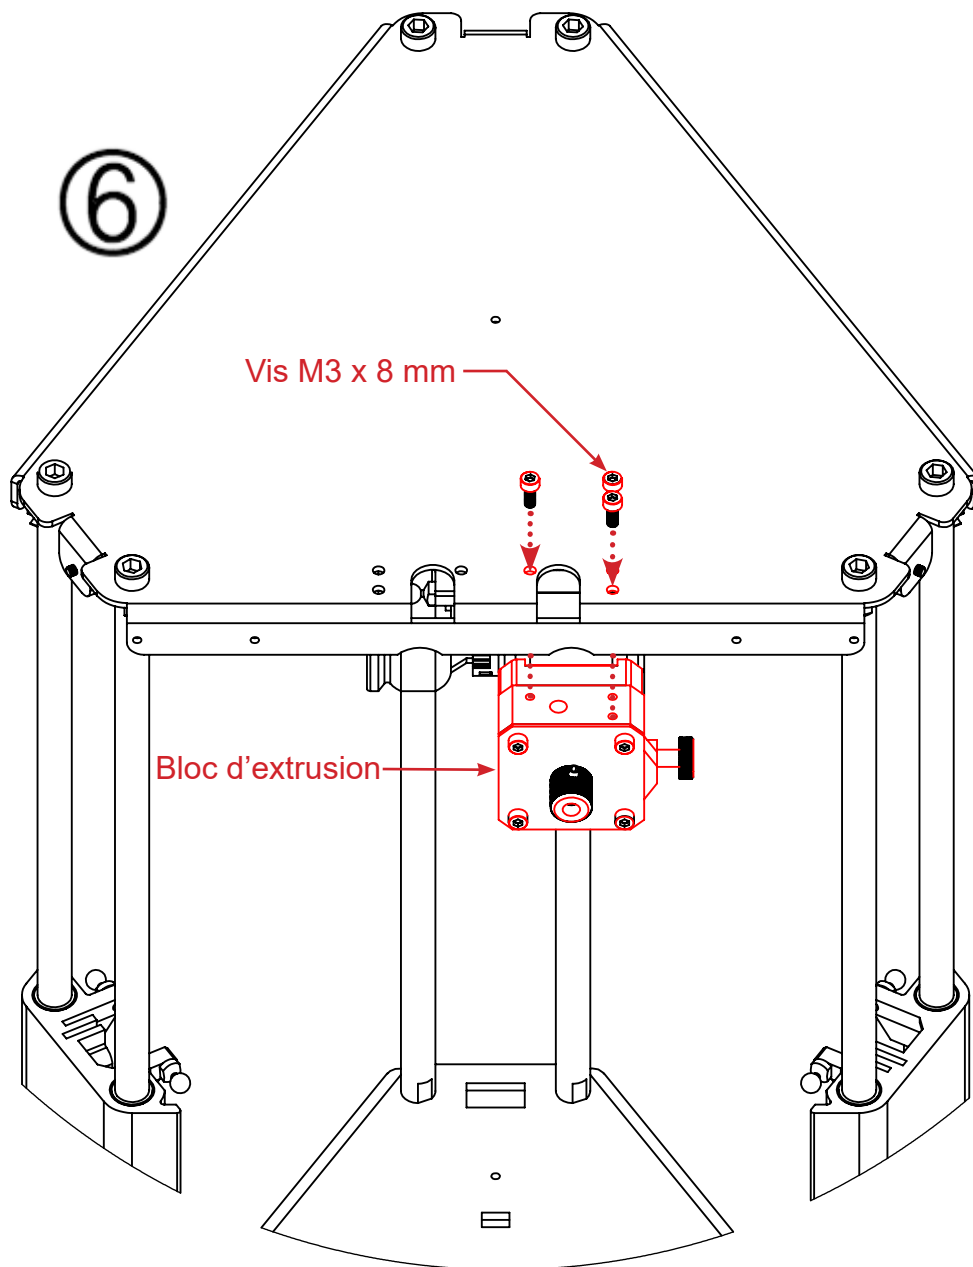

Objectif : monter les courroies sur chacun des chariots

7

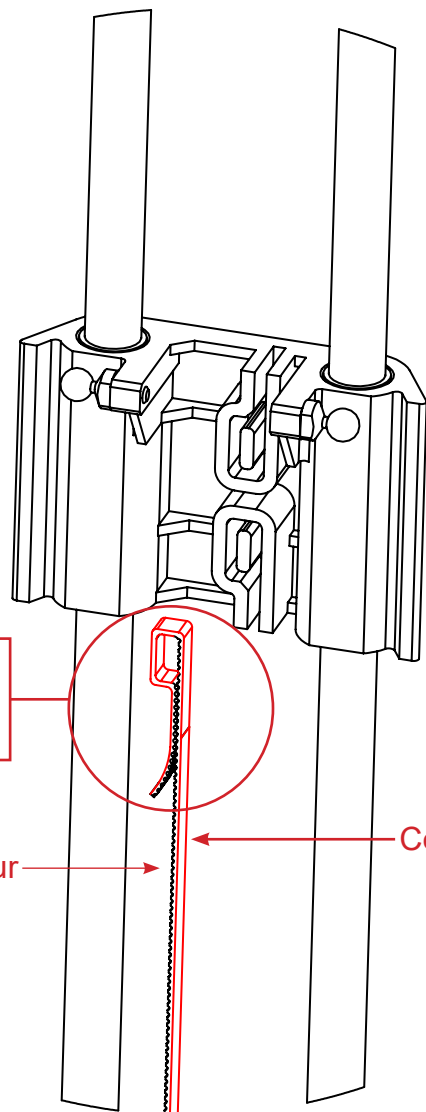


Formez une boucle
tel qu'illustré sur la
figure.

Dents vers l'intérieur


Courroie GT2

Résultat

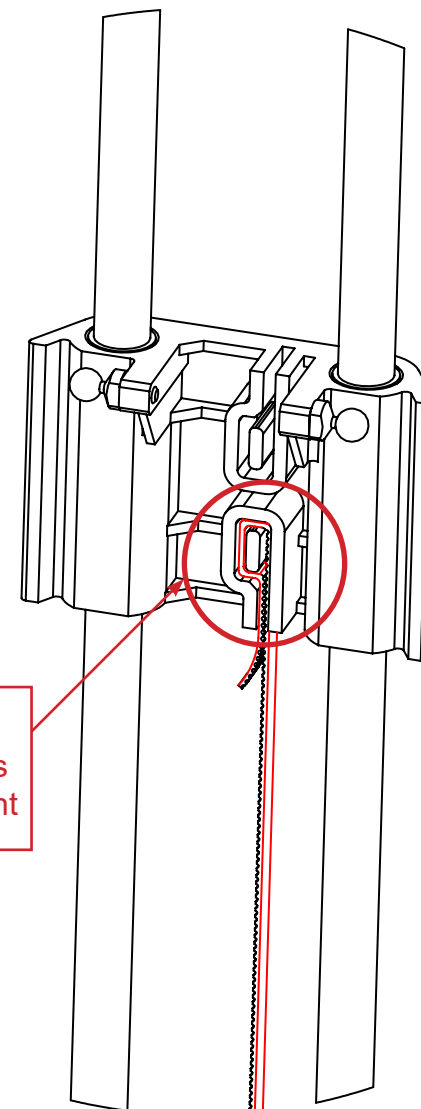


Insérez la
boucle dans
son logement


⑧

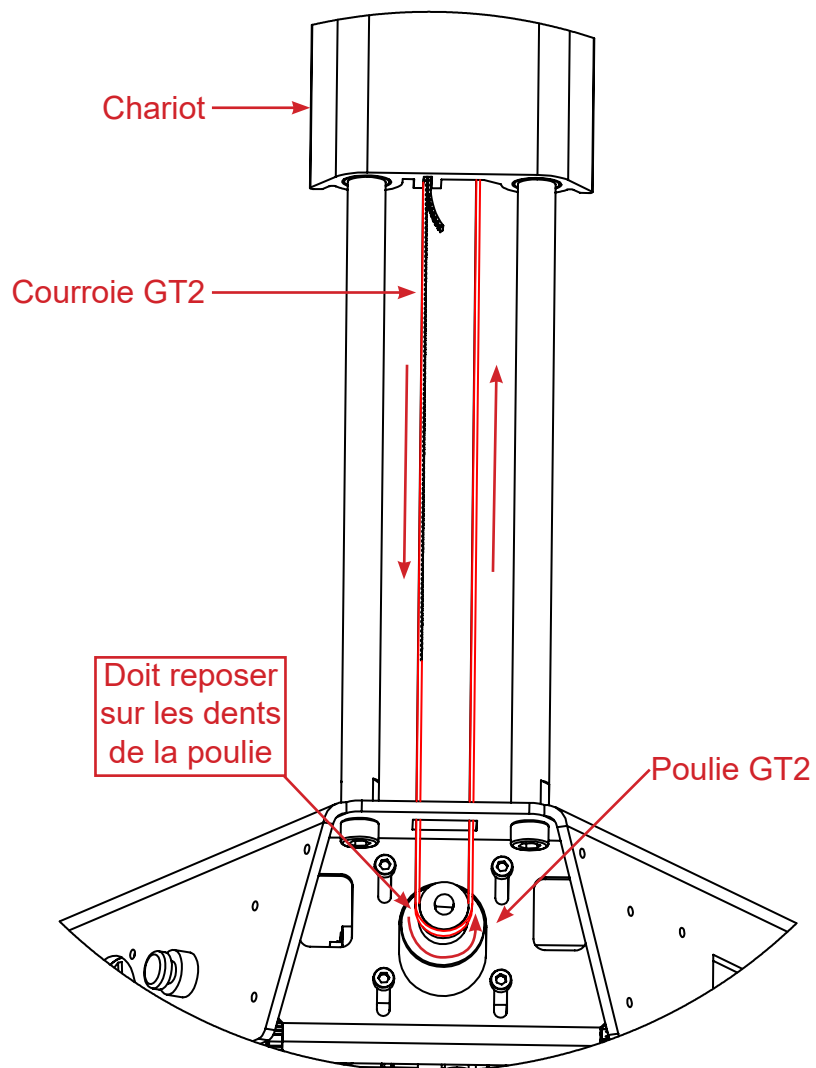

⑨

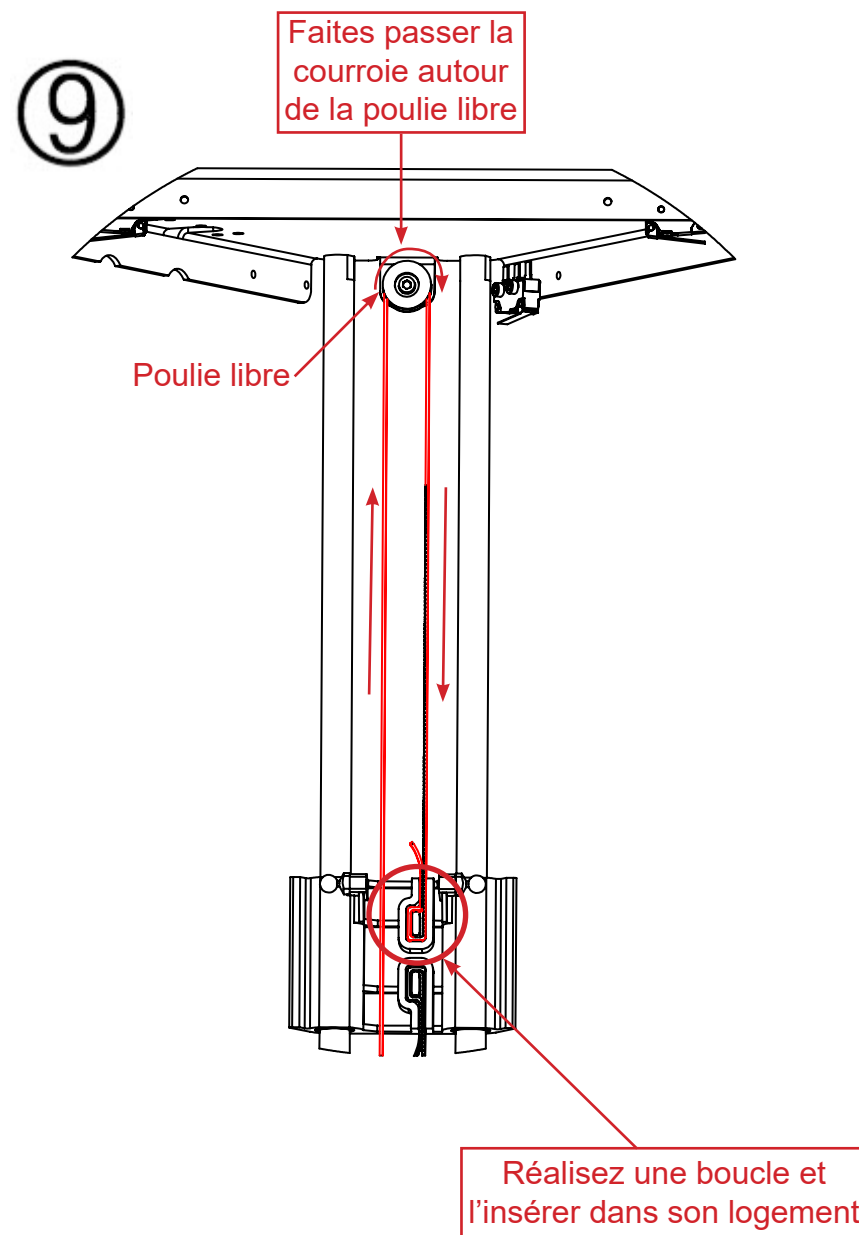


Montez une courroie sur chacun des axes.

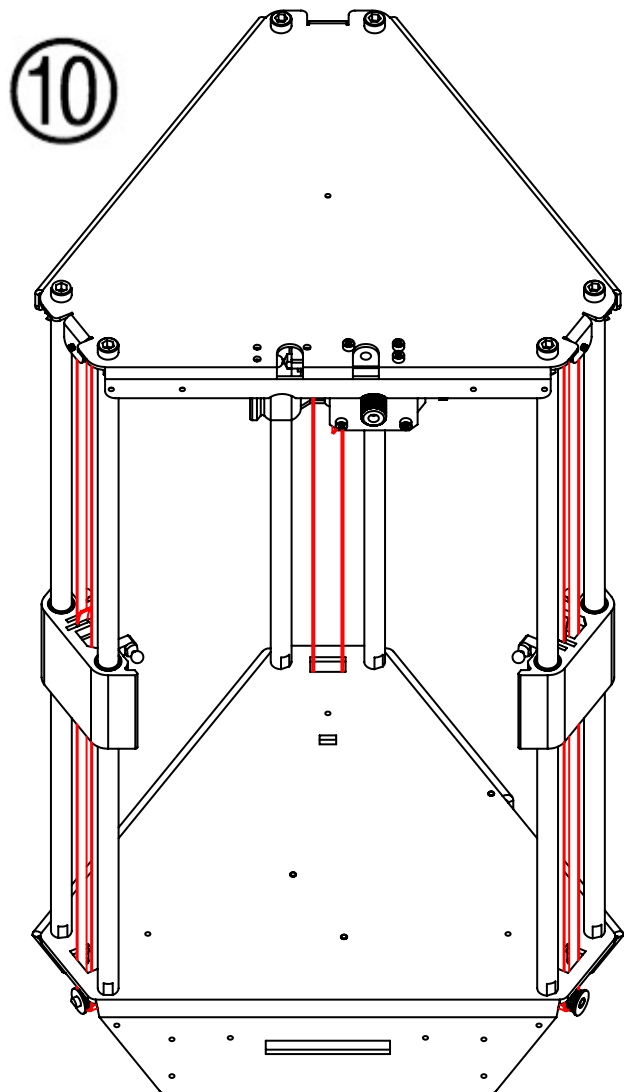


11

- 1°) Desserrez la vis retenant le moteur
- 2°) Appuyez le moteur vers le bas **pour tendre la courroie**
- 3°) Serrez les 4 vis du moteurs

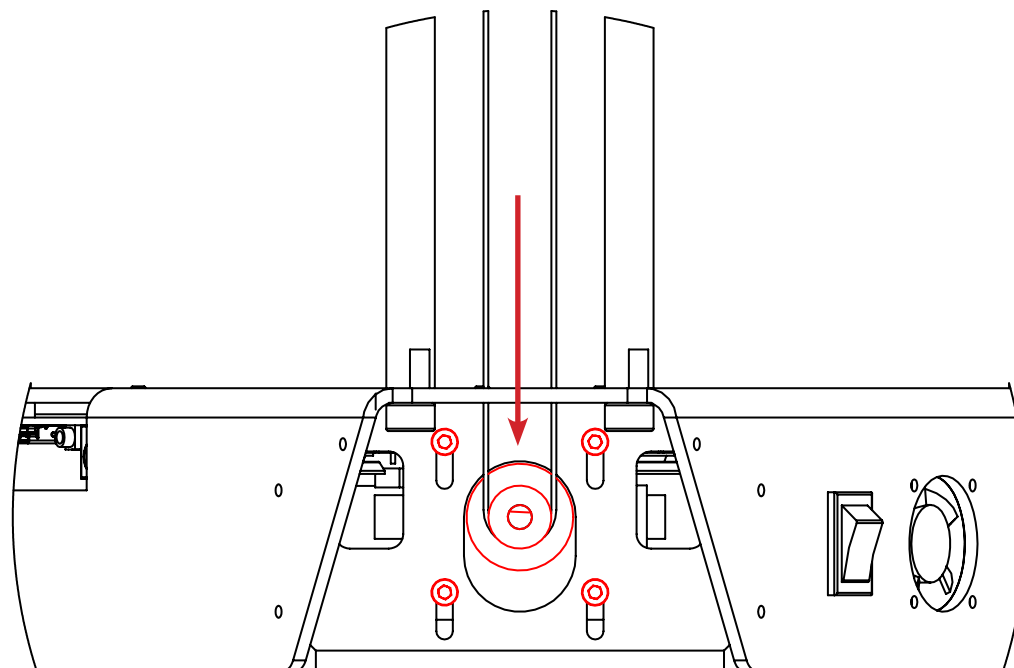


Objectif : clipser les biellettes sur les rotules des chariots

12

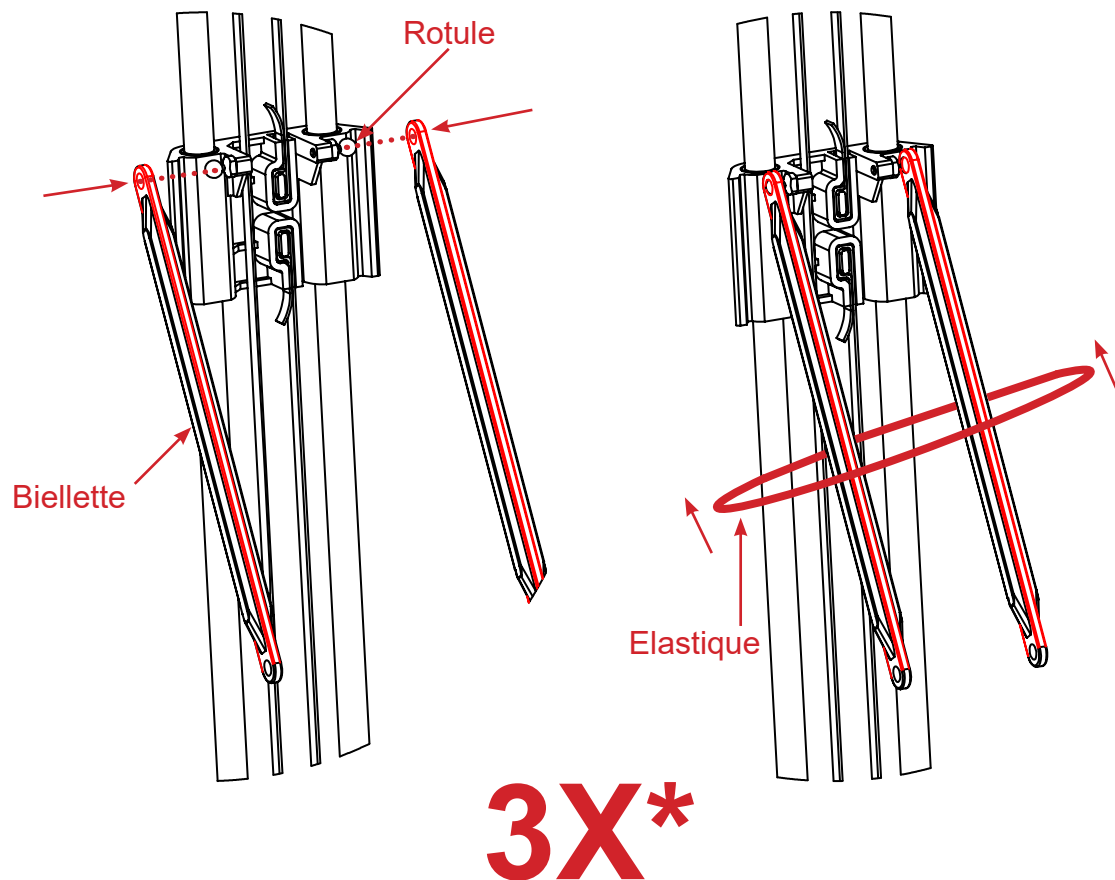

Résultat


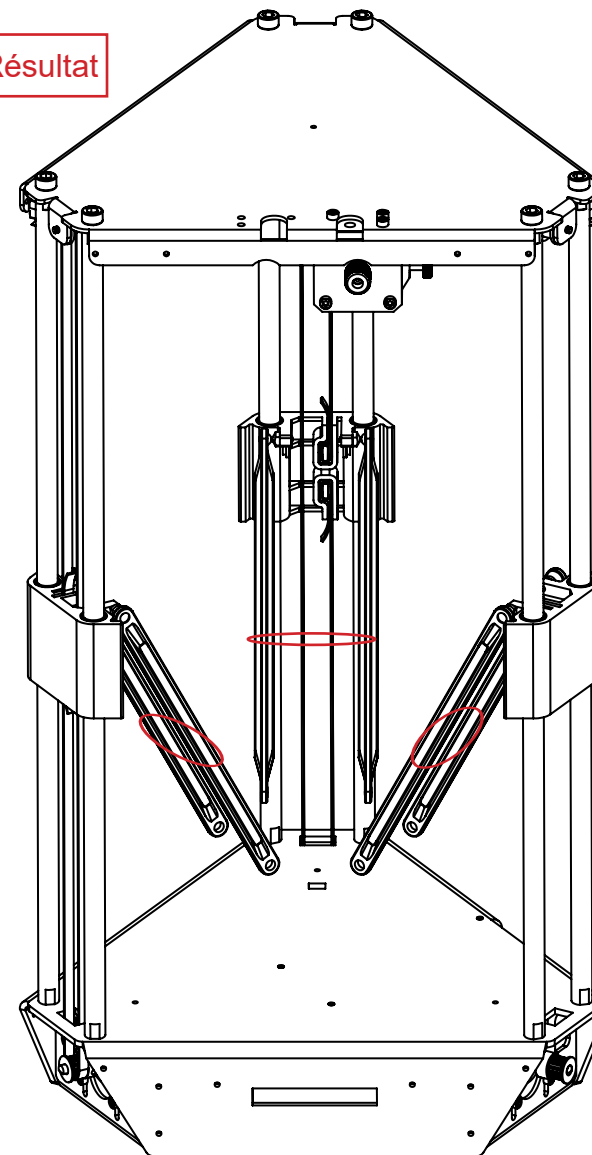


- Clipsez les biellettes sur les rotules des chariots
- Passez les élastiques autour des 2 biellettes.


En cas de problème, n'oubliez pas qu'il existe une FAQ disponible sur notre site web, section «Support»

Objectif : clipser les biellettes sur les rotules du noyau


13

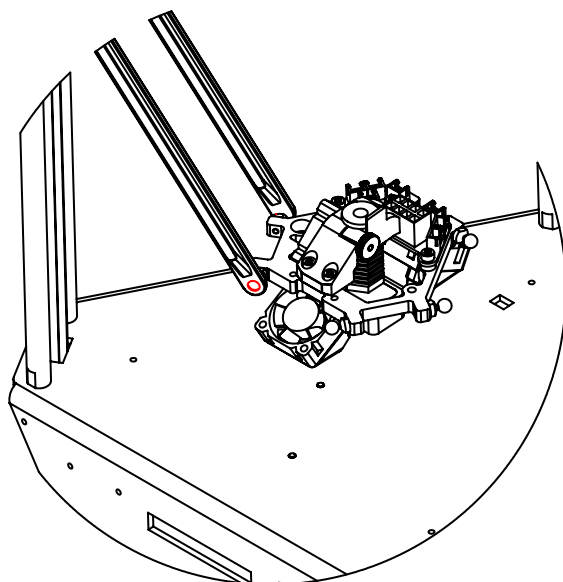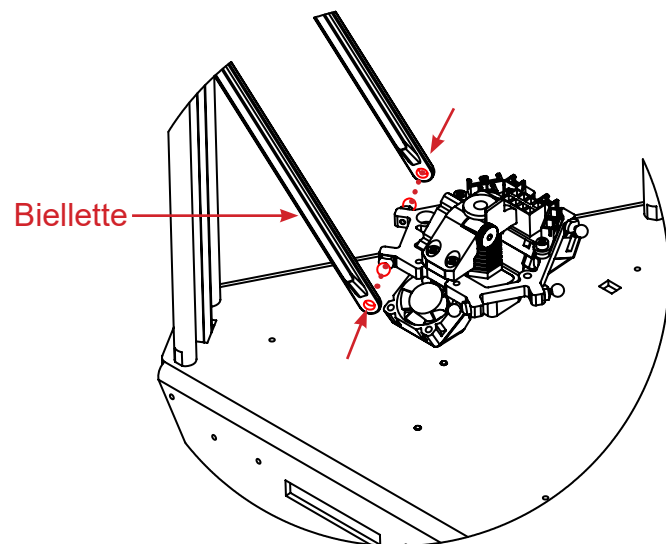


Résultat

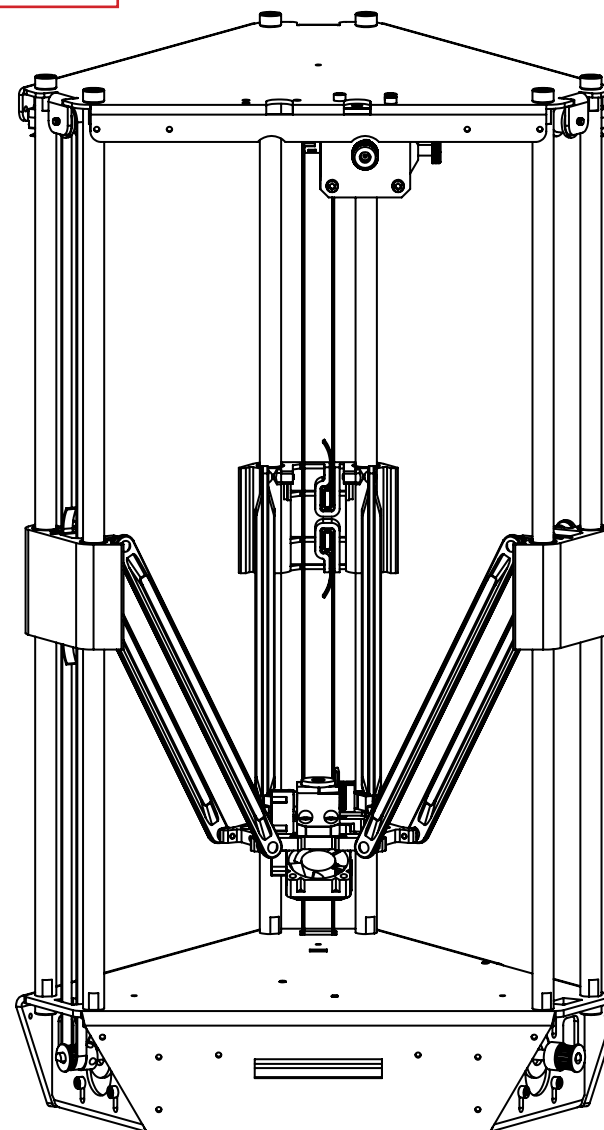


Objectif : coller les attaches câbles sur le capotage

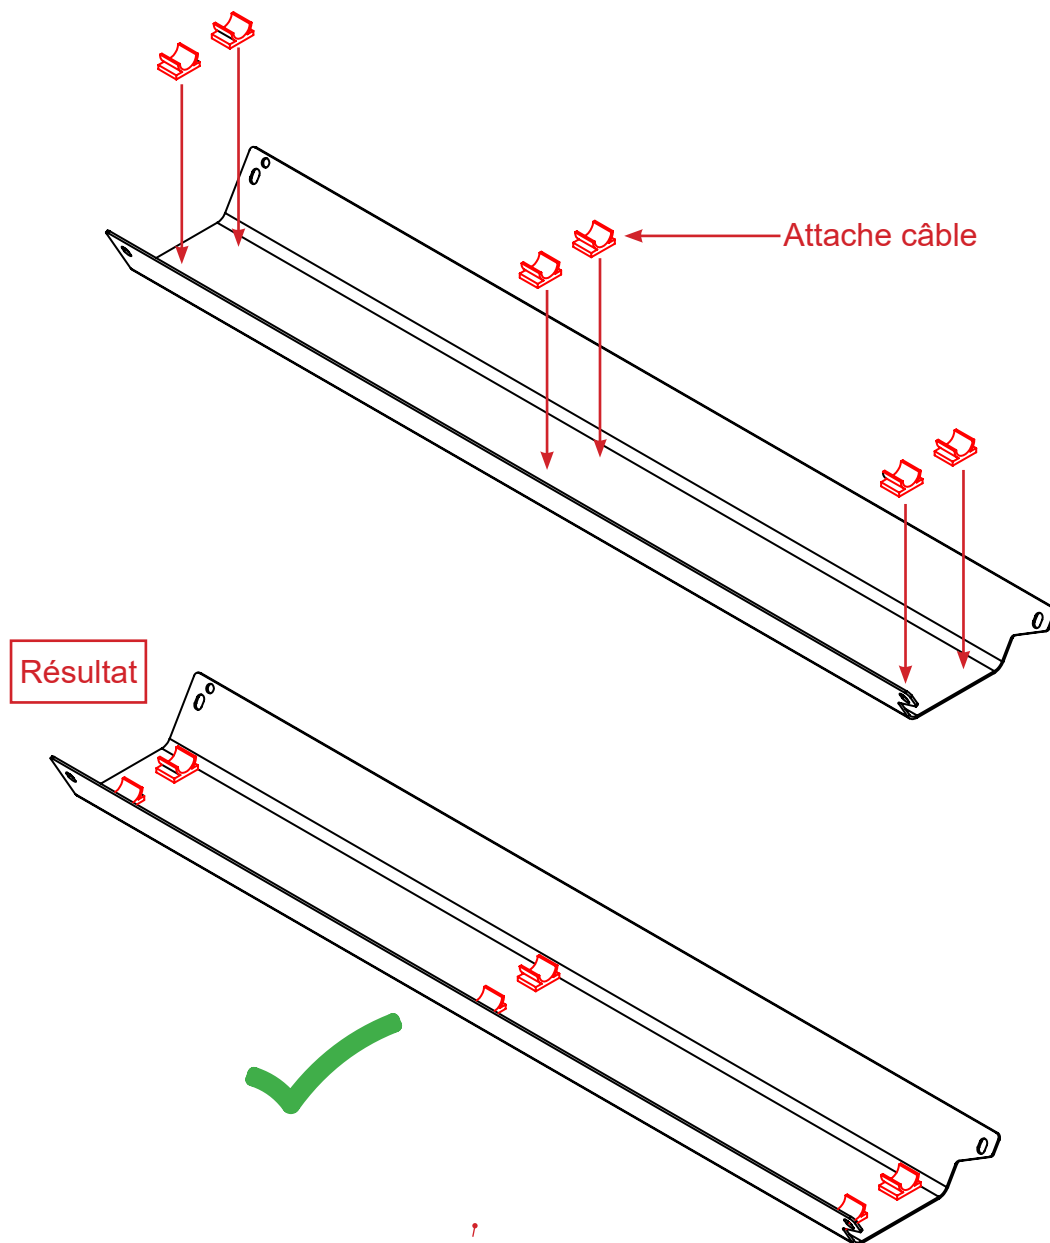


Objectif : coller les attaches câbles sur le plateau supérieur

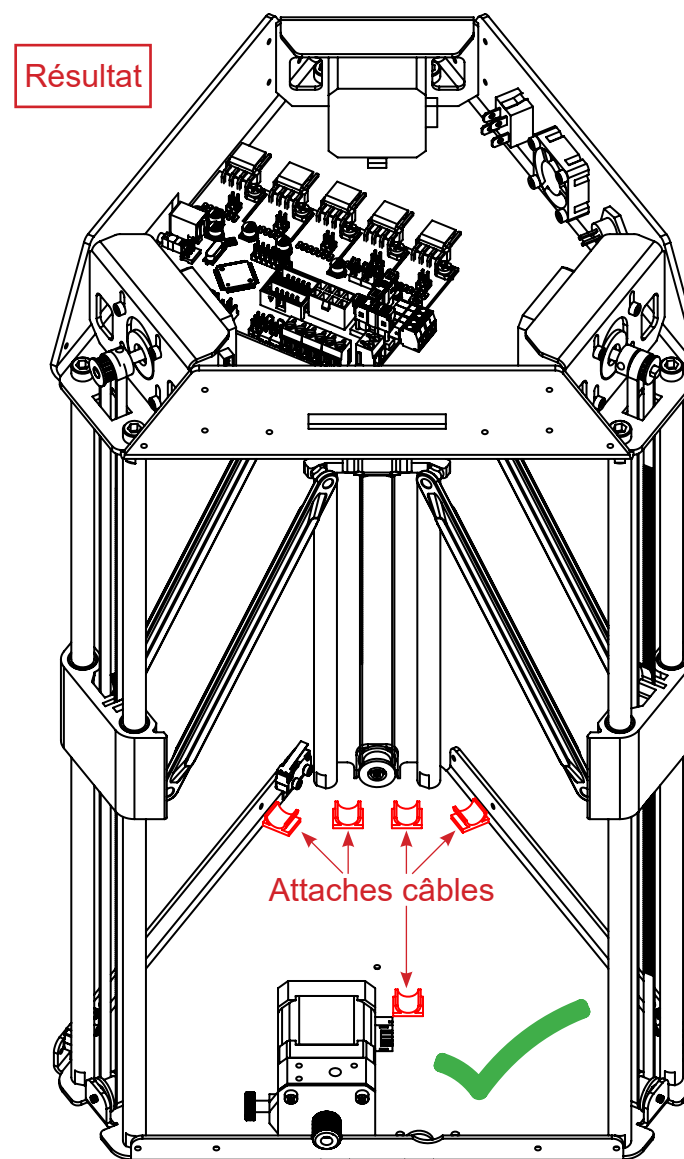

Objectif : déposer la machine et le capotage avant de réaliser le câblage


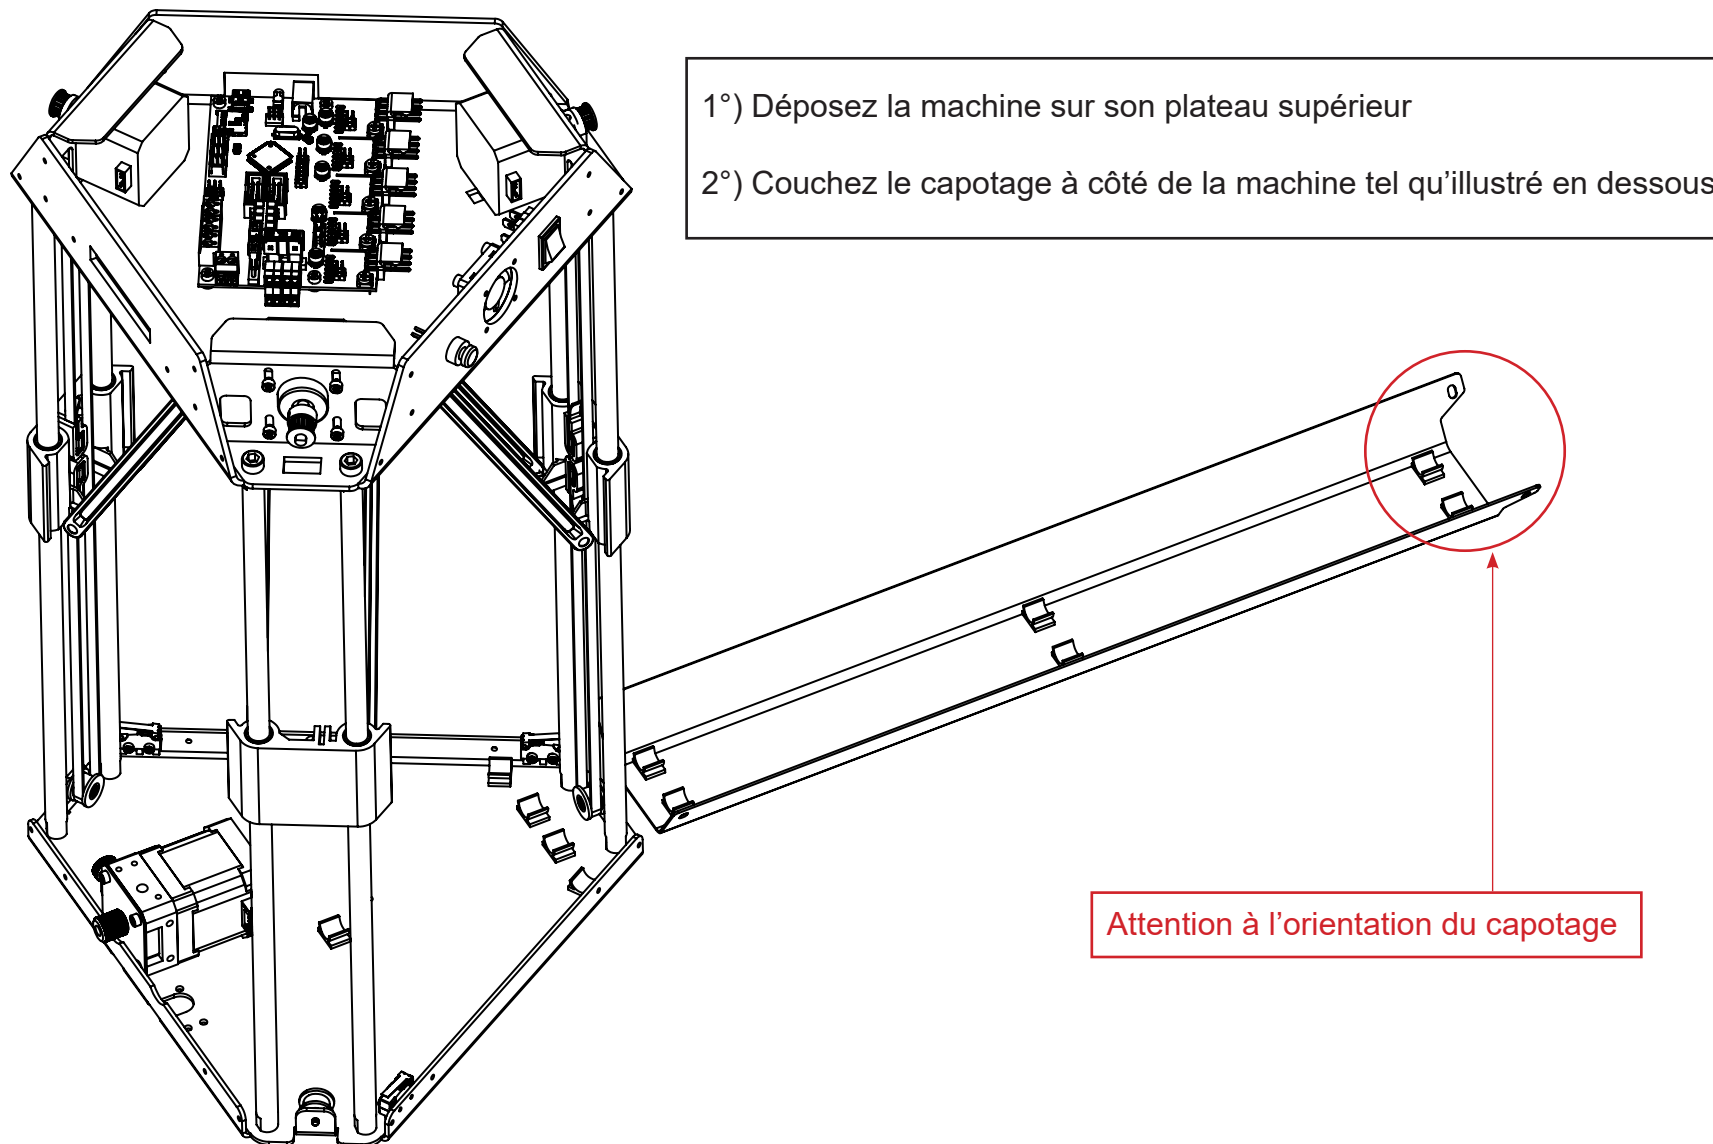


Objectif : organiser le passage des câbles du plateau supérieur à l'inférieur

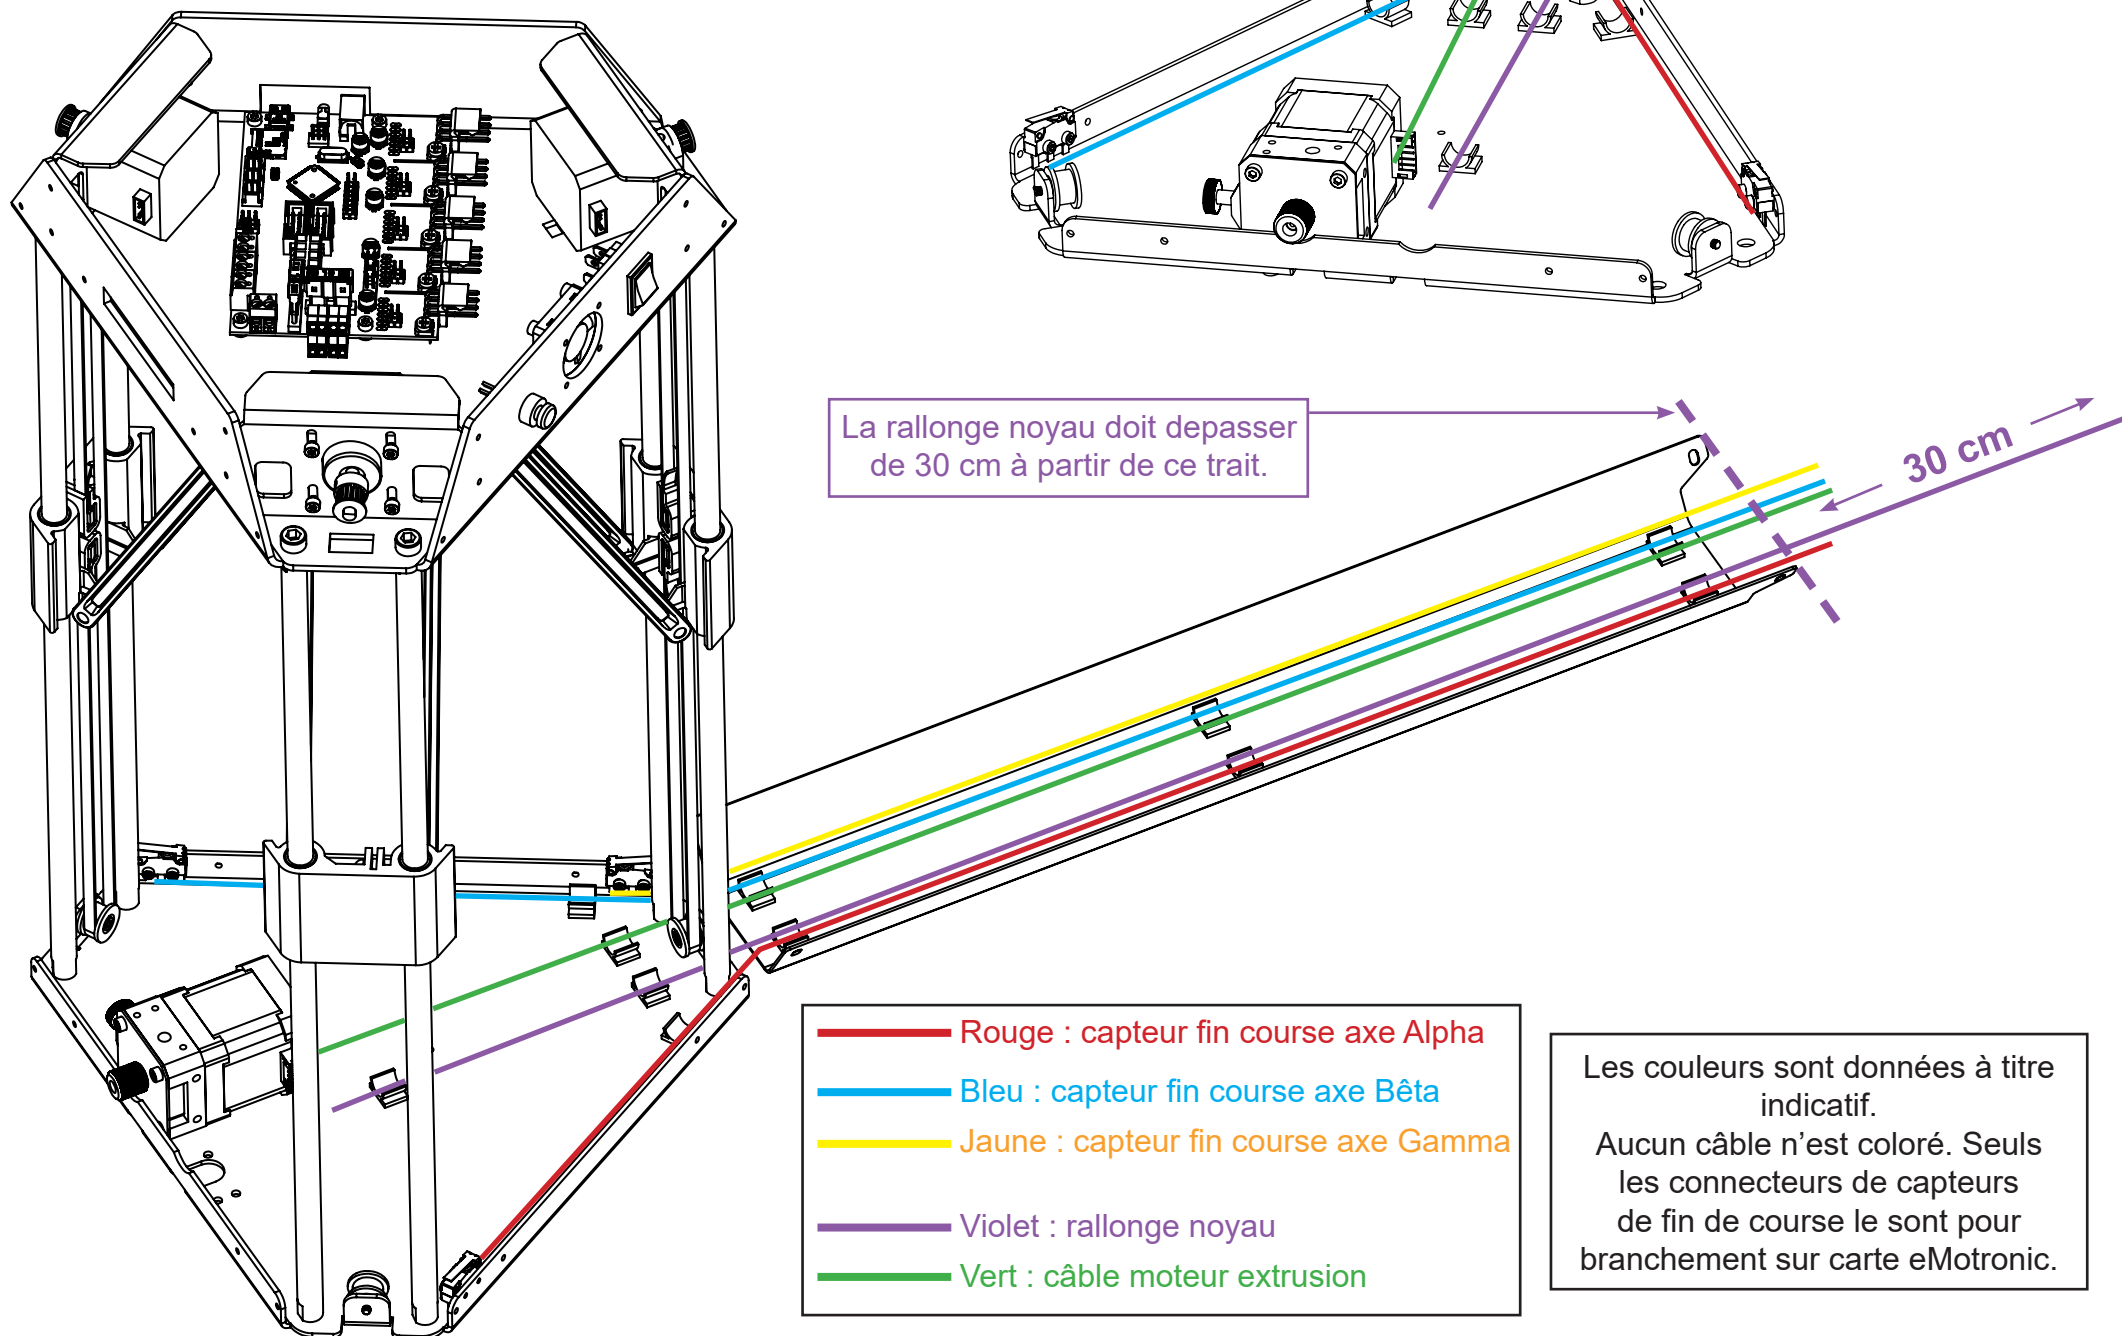


En cas de problème, n'oubliez pas qu'il existe une FAQ disponible sur notre site web, section «Support»

Replier le capotage le long de l'axe Z

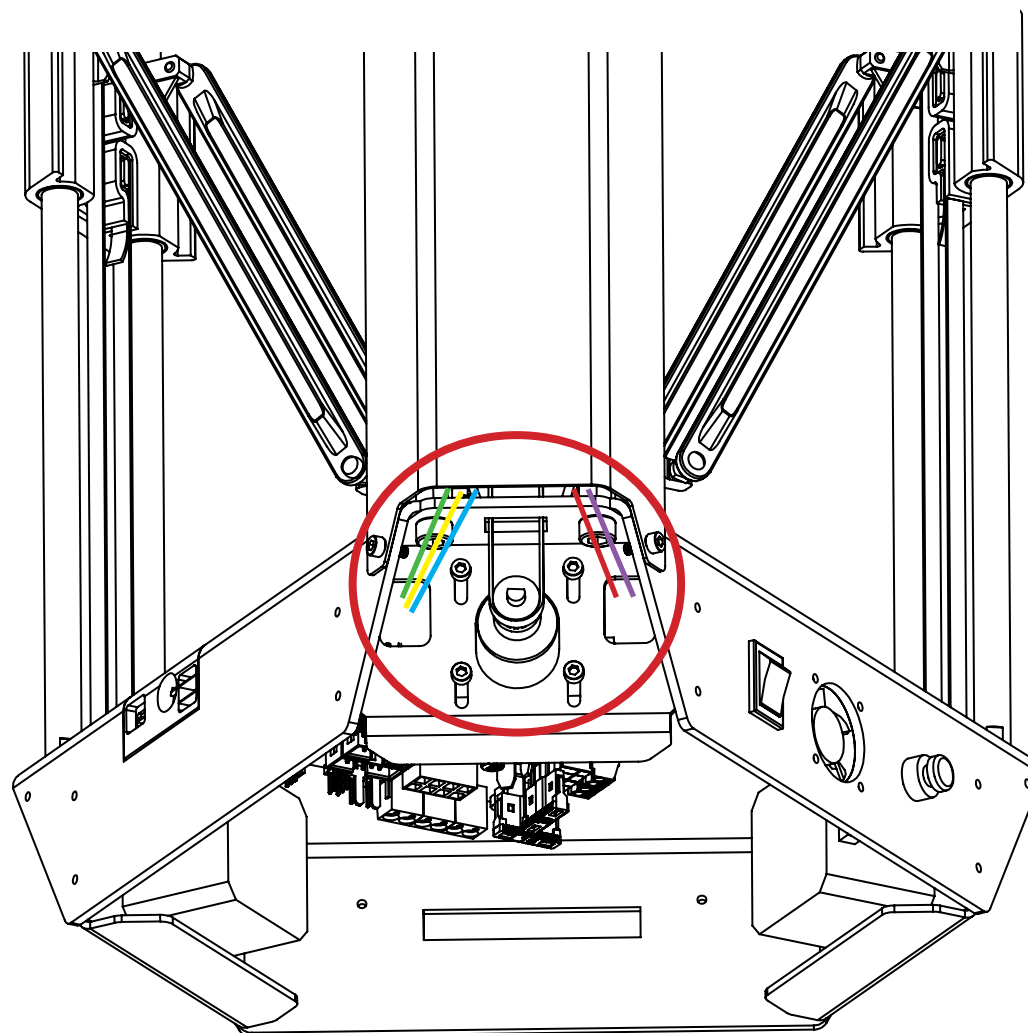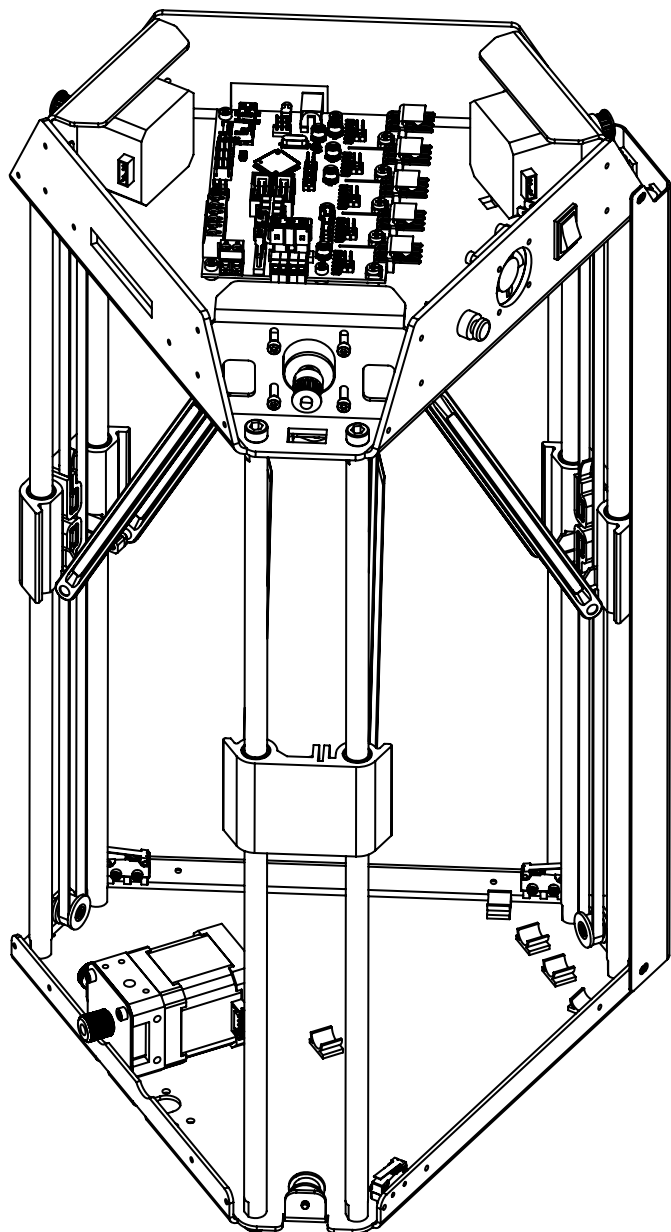


Faites passer les câbles dans les deux encoches dédiées, comme illustré plus haut.

Objectif : Fixer le capotage sur la machine

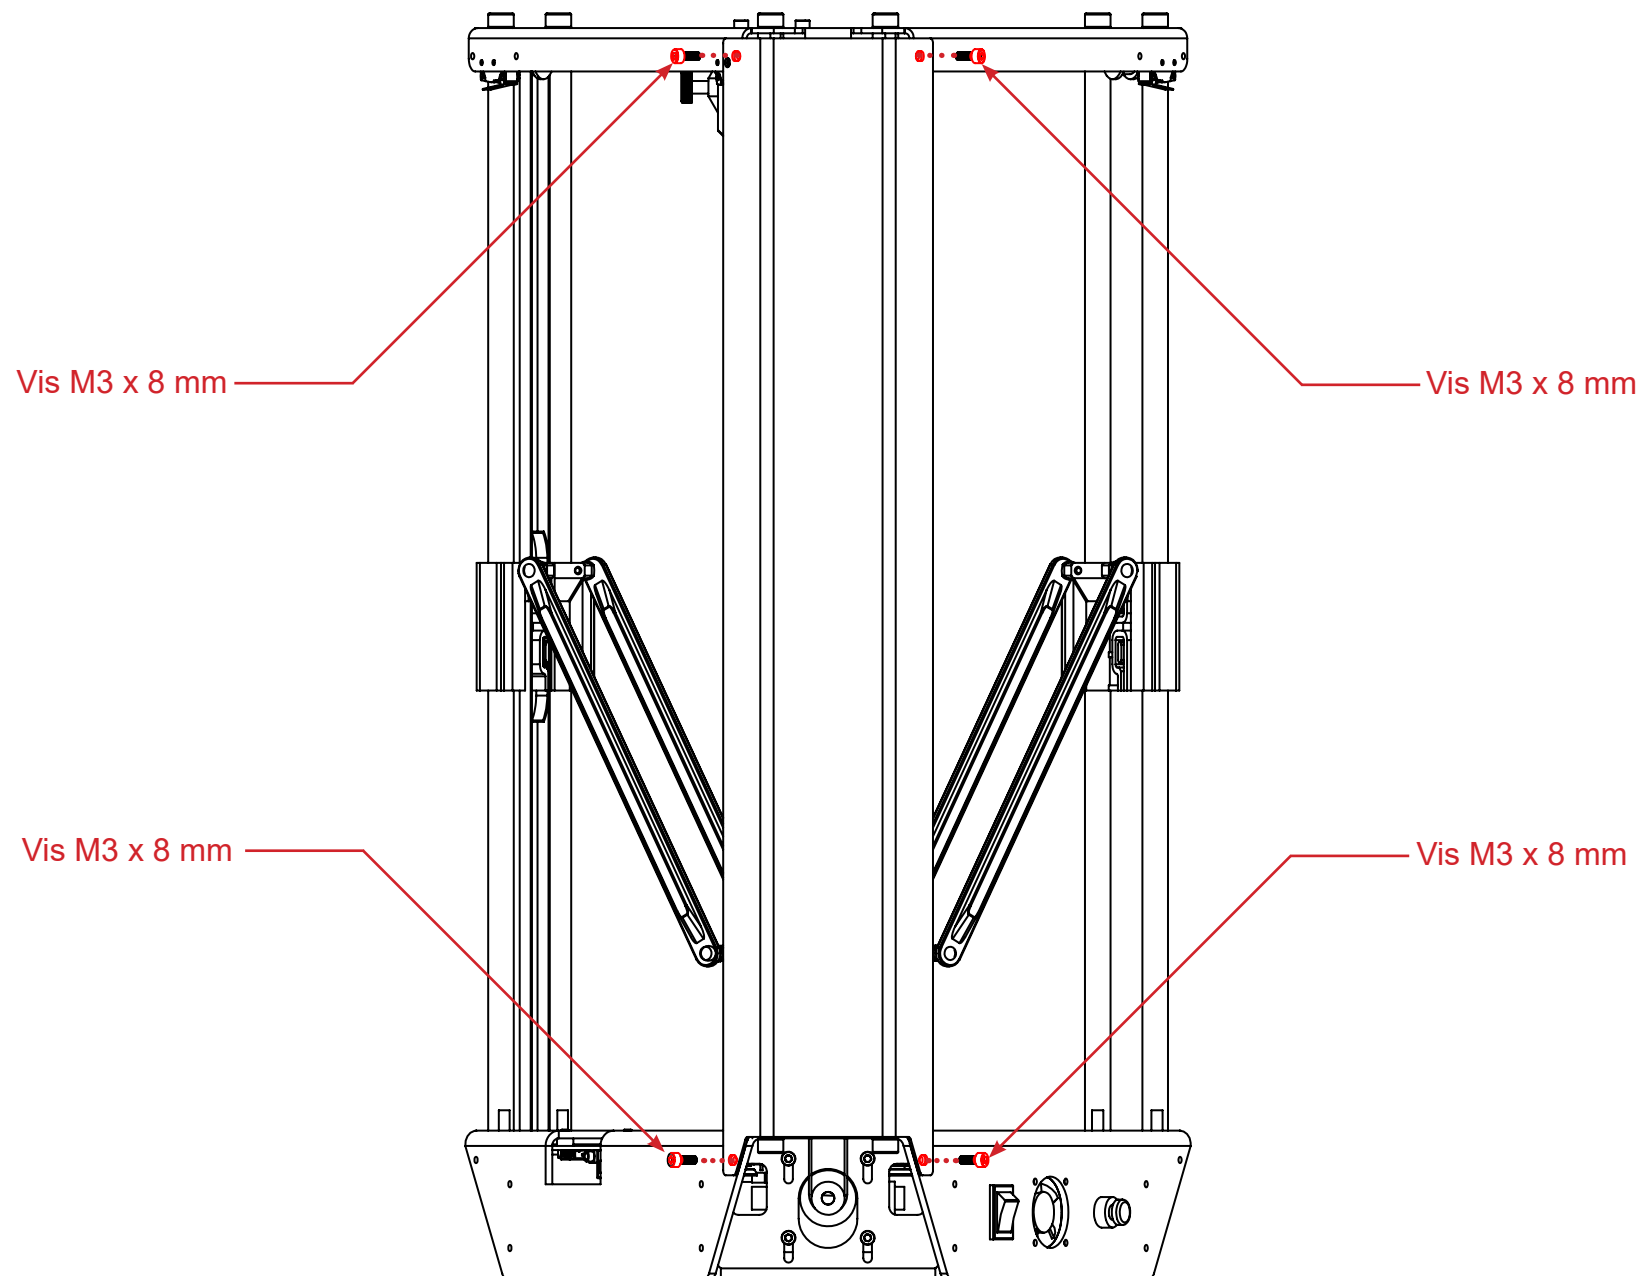


Objectif : Montage des raccords à olive ou des pneufits


Raccord à olive :

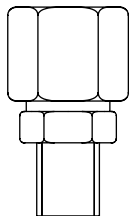





Pneufit :




Attention : si vous n'avez pas de raccord à olive mais des pneufits, veuillez passer à la page 62.

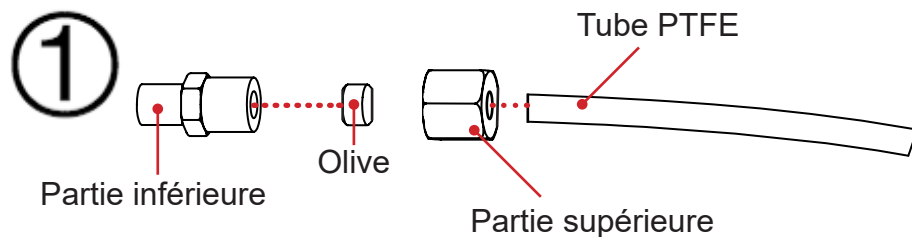


② Insérez le tube PTFE dans la partie supérieure, dans l'olive et puis dans la partie inférieure. Insérez jusqu'en butée.

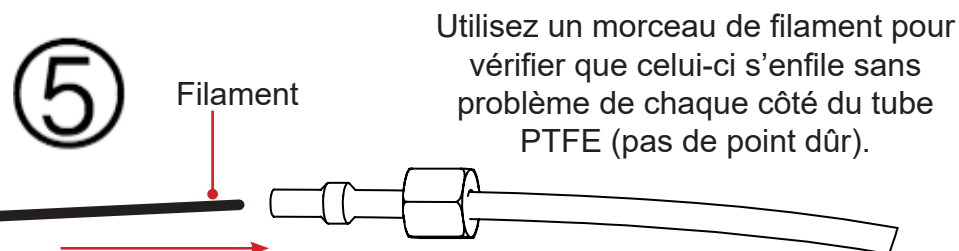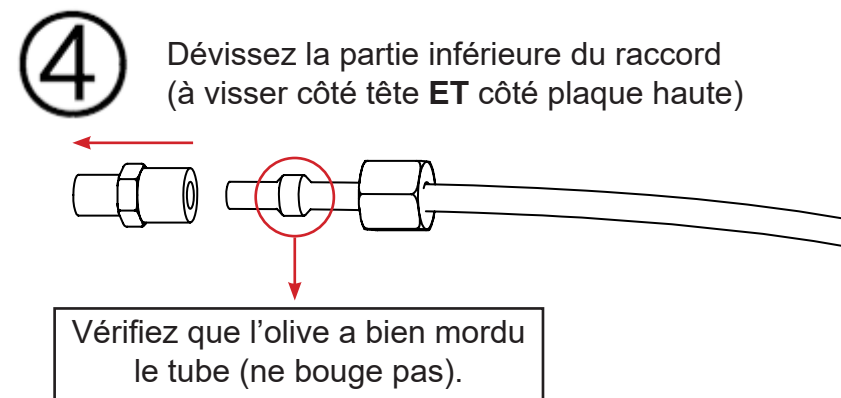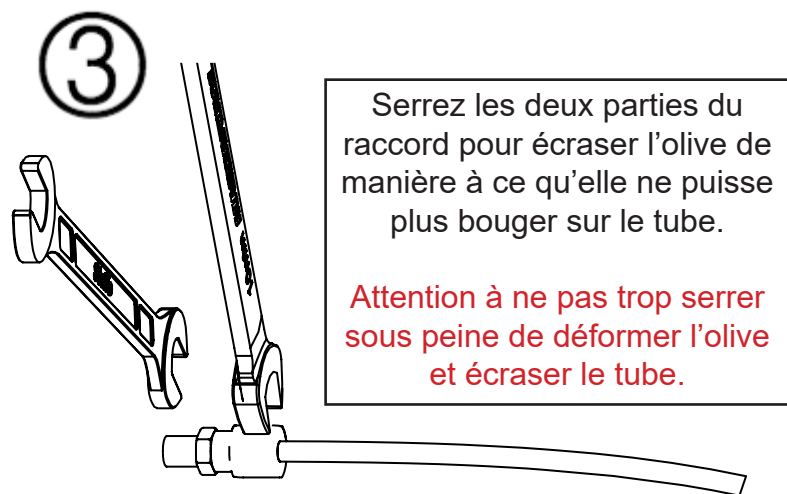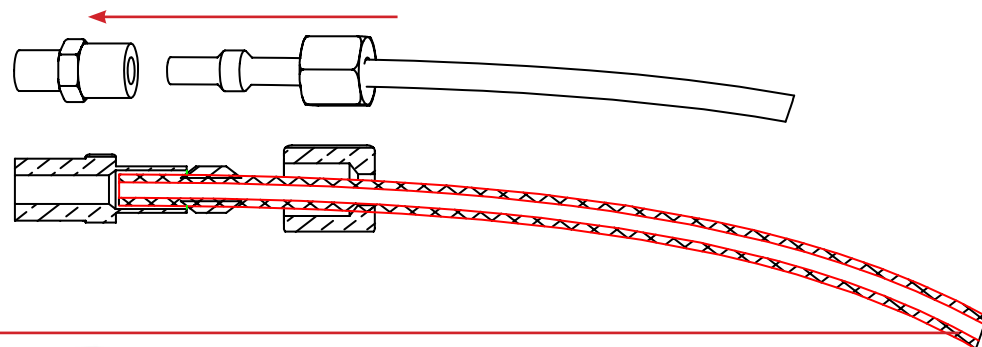

Résultat


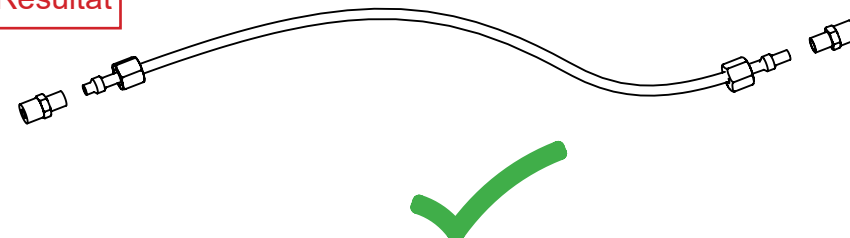



Objectif : installer le tube PTFE sur l'imprimante 3D

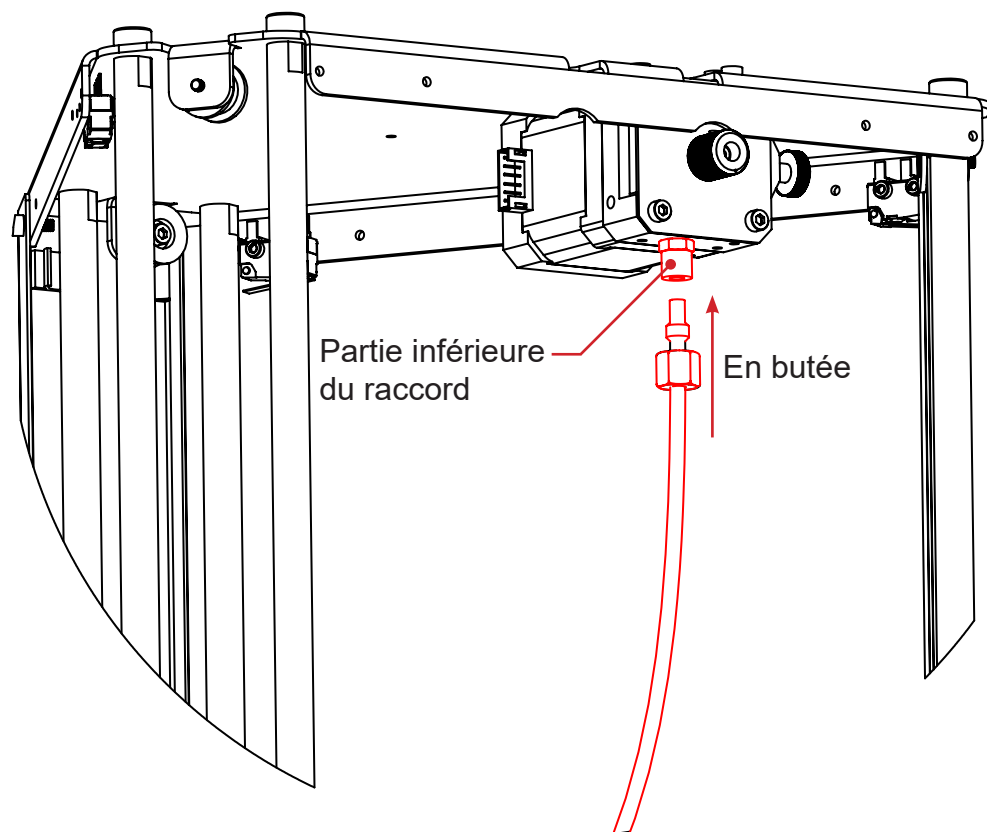


NOTE : si vous avez des pneufit à la place des raccords à olive, insérez le tube PTFE dans le pneufit.

Pneufit :

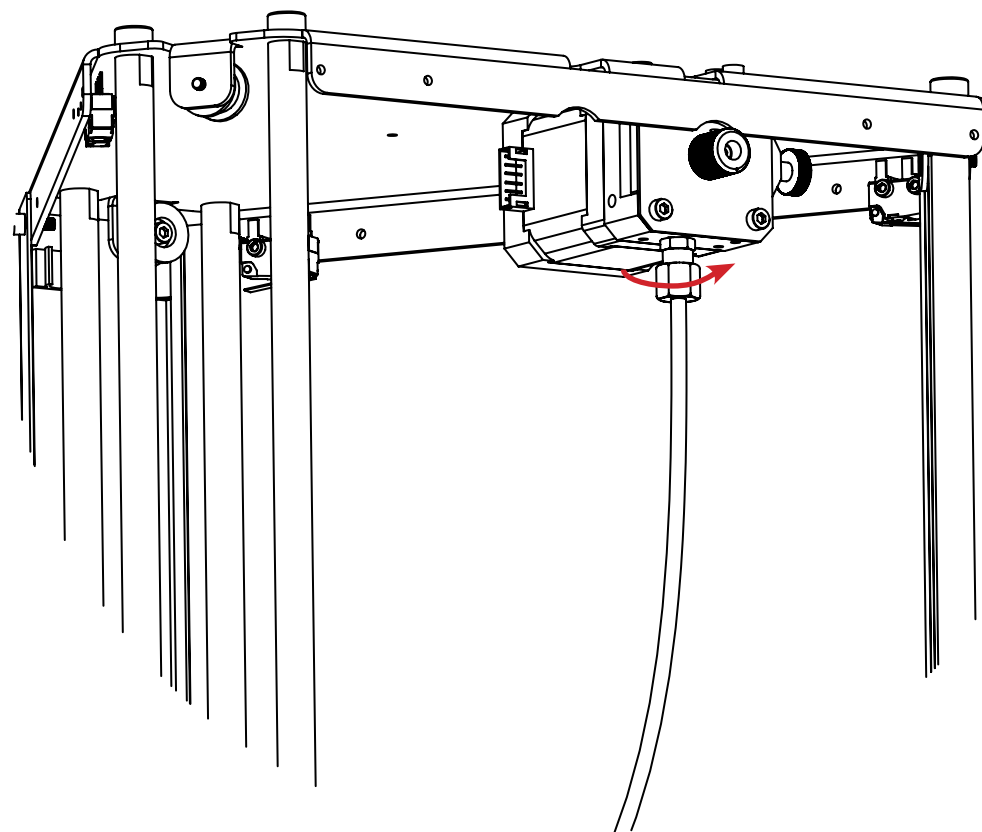


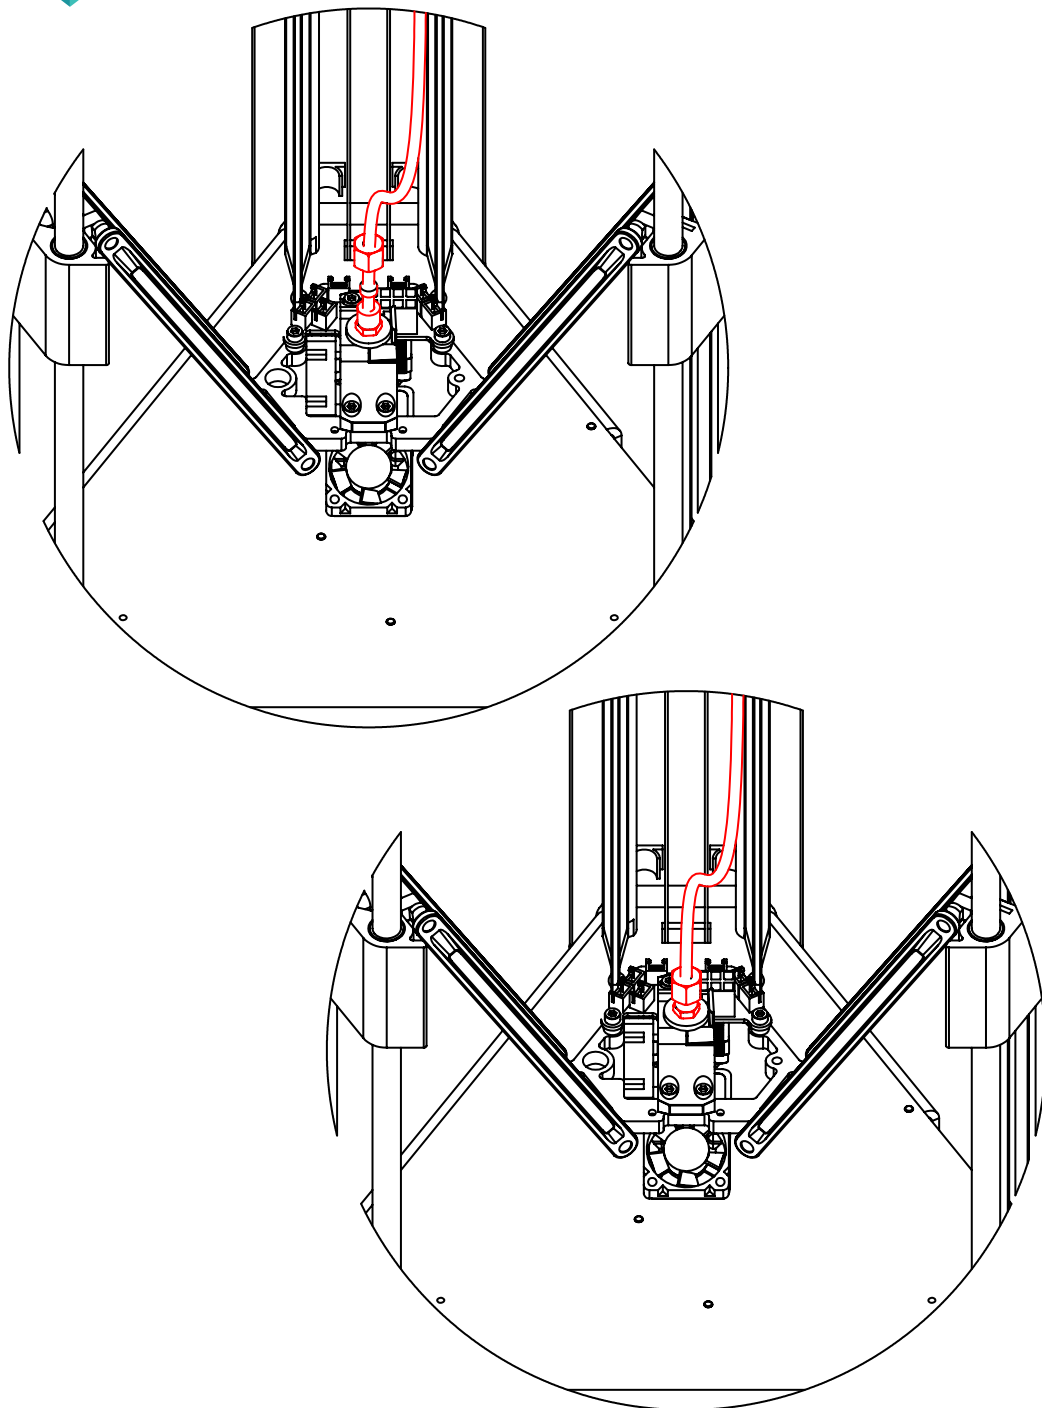

Résultat

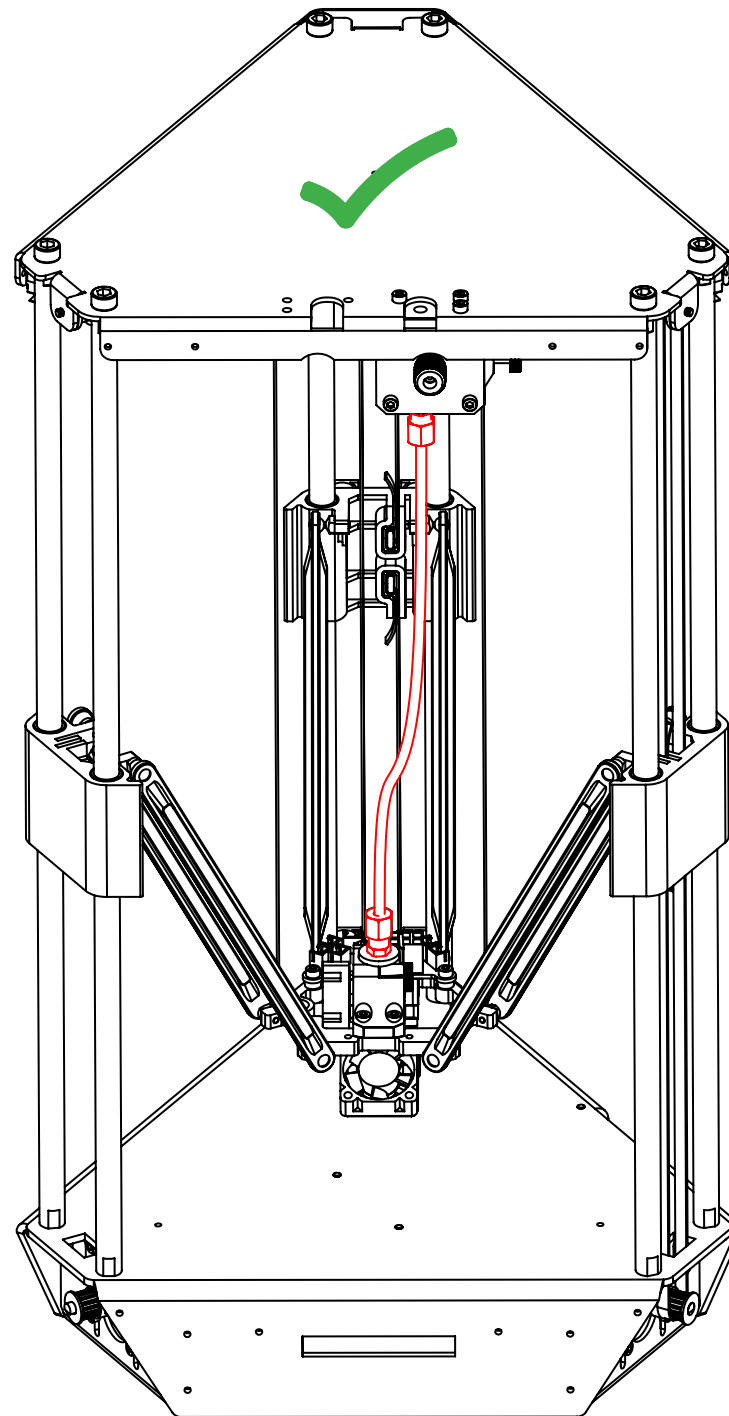


Objectif : couper la courroie pour qu'elle ne coince pas dans la poulie libre

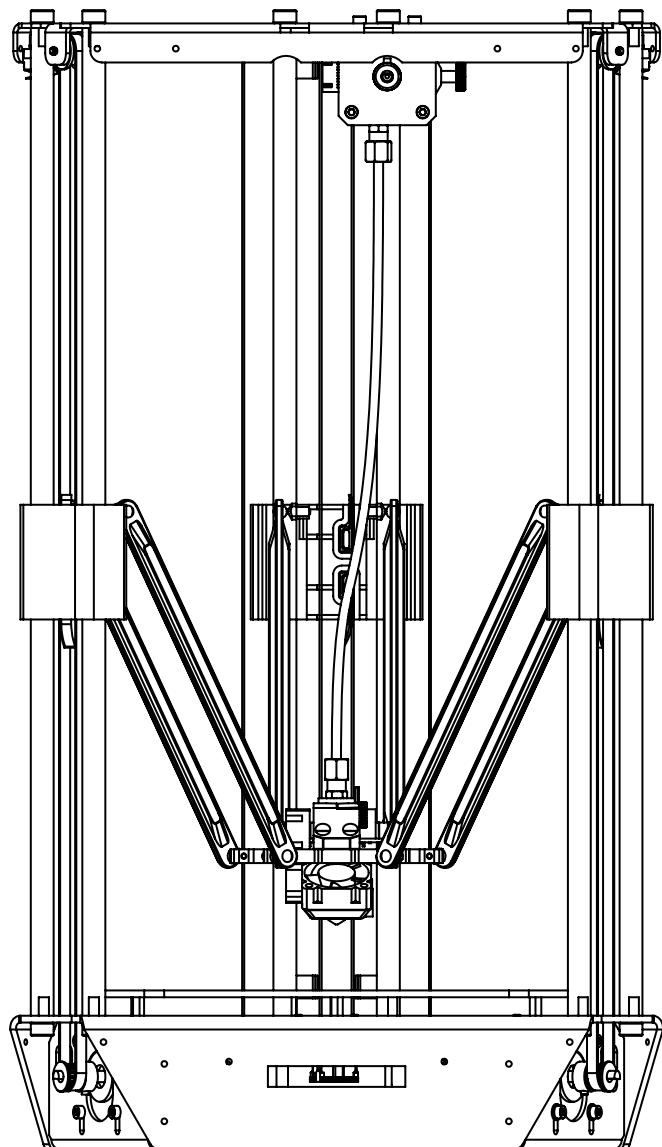

Résultat

Coupez la courroie de manière à ce qu'elle ne dépasse que très peu du chariot.

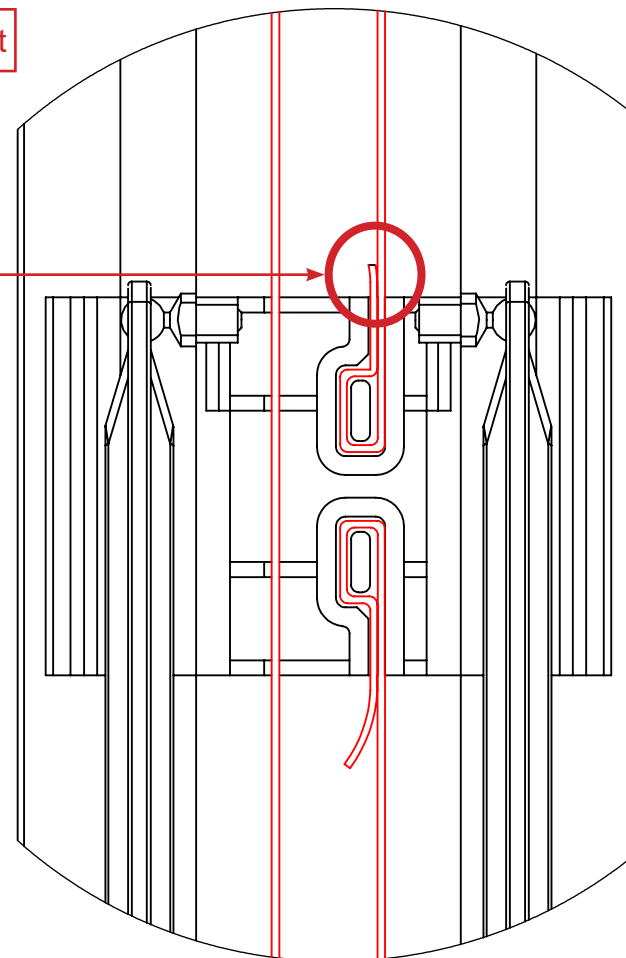



ASSEMBLAGE DE LA PARTIE MECANIQUE

Assemblage capteur de nivellement plateau


Pièces nécessaires :

- 1 x Support capteur nivellement
- 1x Capteur nivellement plateau
- 2x Vis M2.5 x 12 mm
- 1x Vis M3x12
- 1x Ecrou molette

Objectif : assembler le capteur de nivellement du plateau.

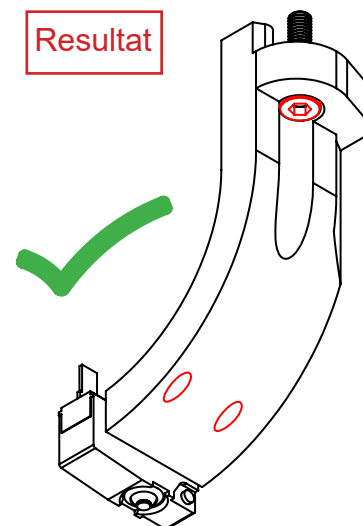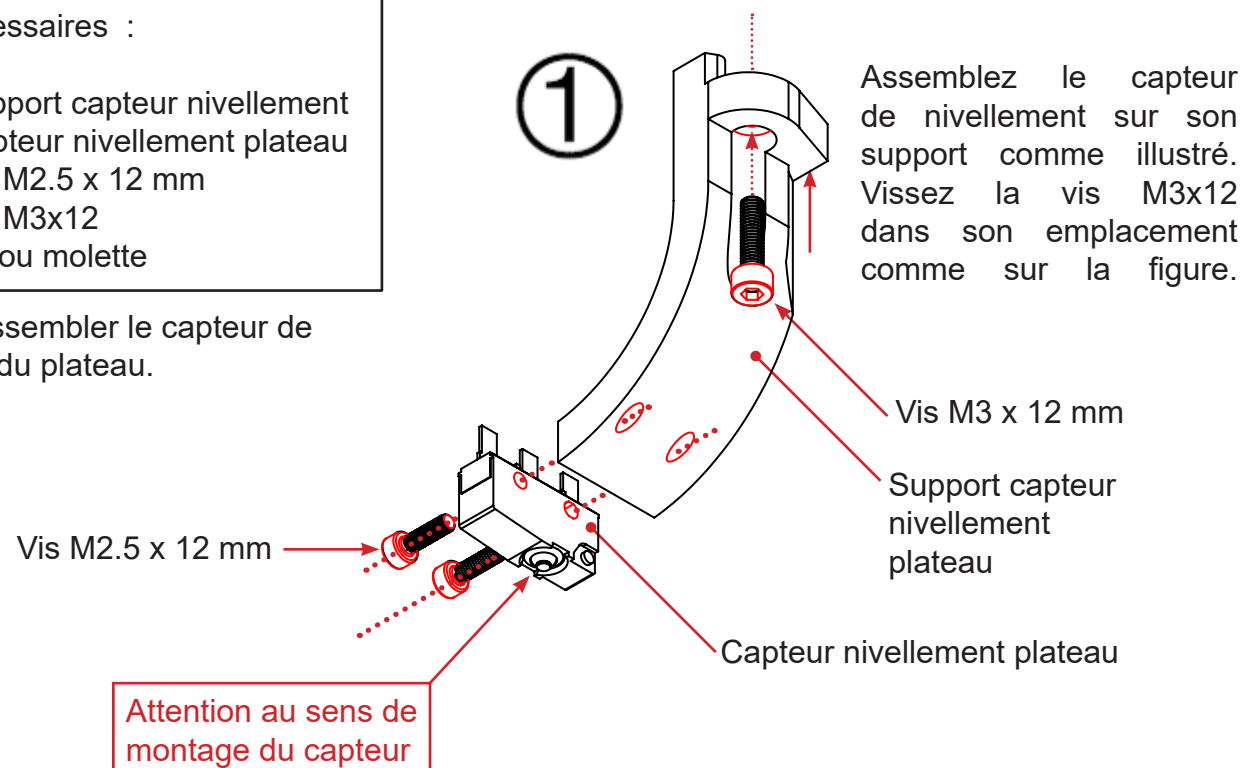

Passez le câble du capteur dans les encoches dédiées

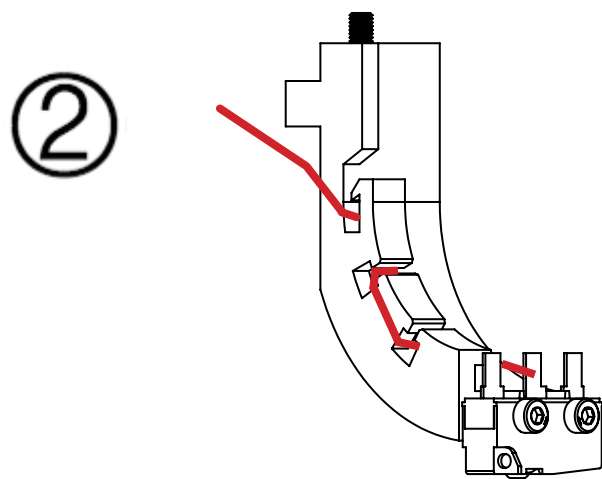


NOTE:

Cet assemblage servira par la suite au calibrage de l'imprimante, plus précisément au nivellement du plateau afin d'obtenir un écrasement de la première couche d'impression identique sur la totalité du plateau. Le mode d'emploi de cet élément sera détaillé dans le guide d'utilisation.



ASSEMBLAGE DE LA PARTIE ELECTRONIQUE

Objectif : brancher les moteurs sur la carte eMotronic

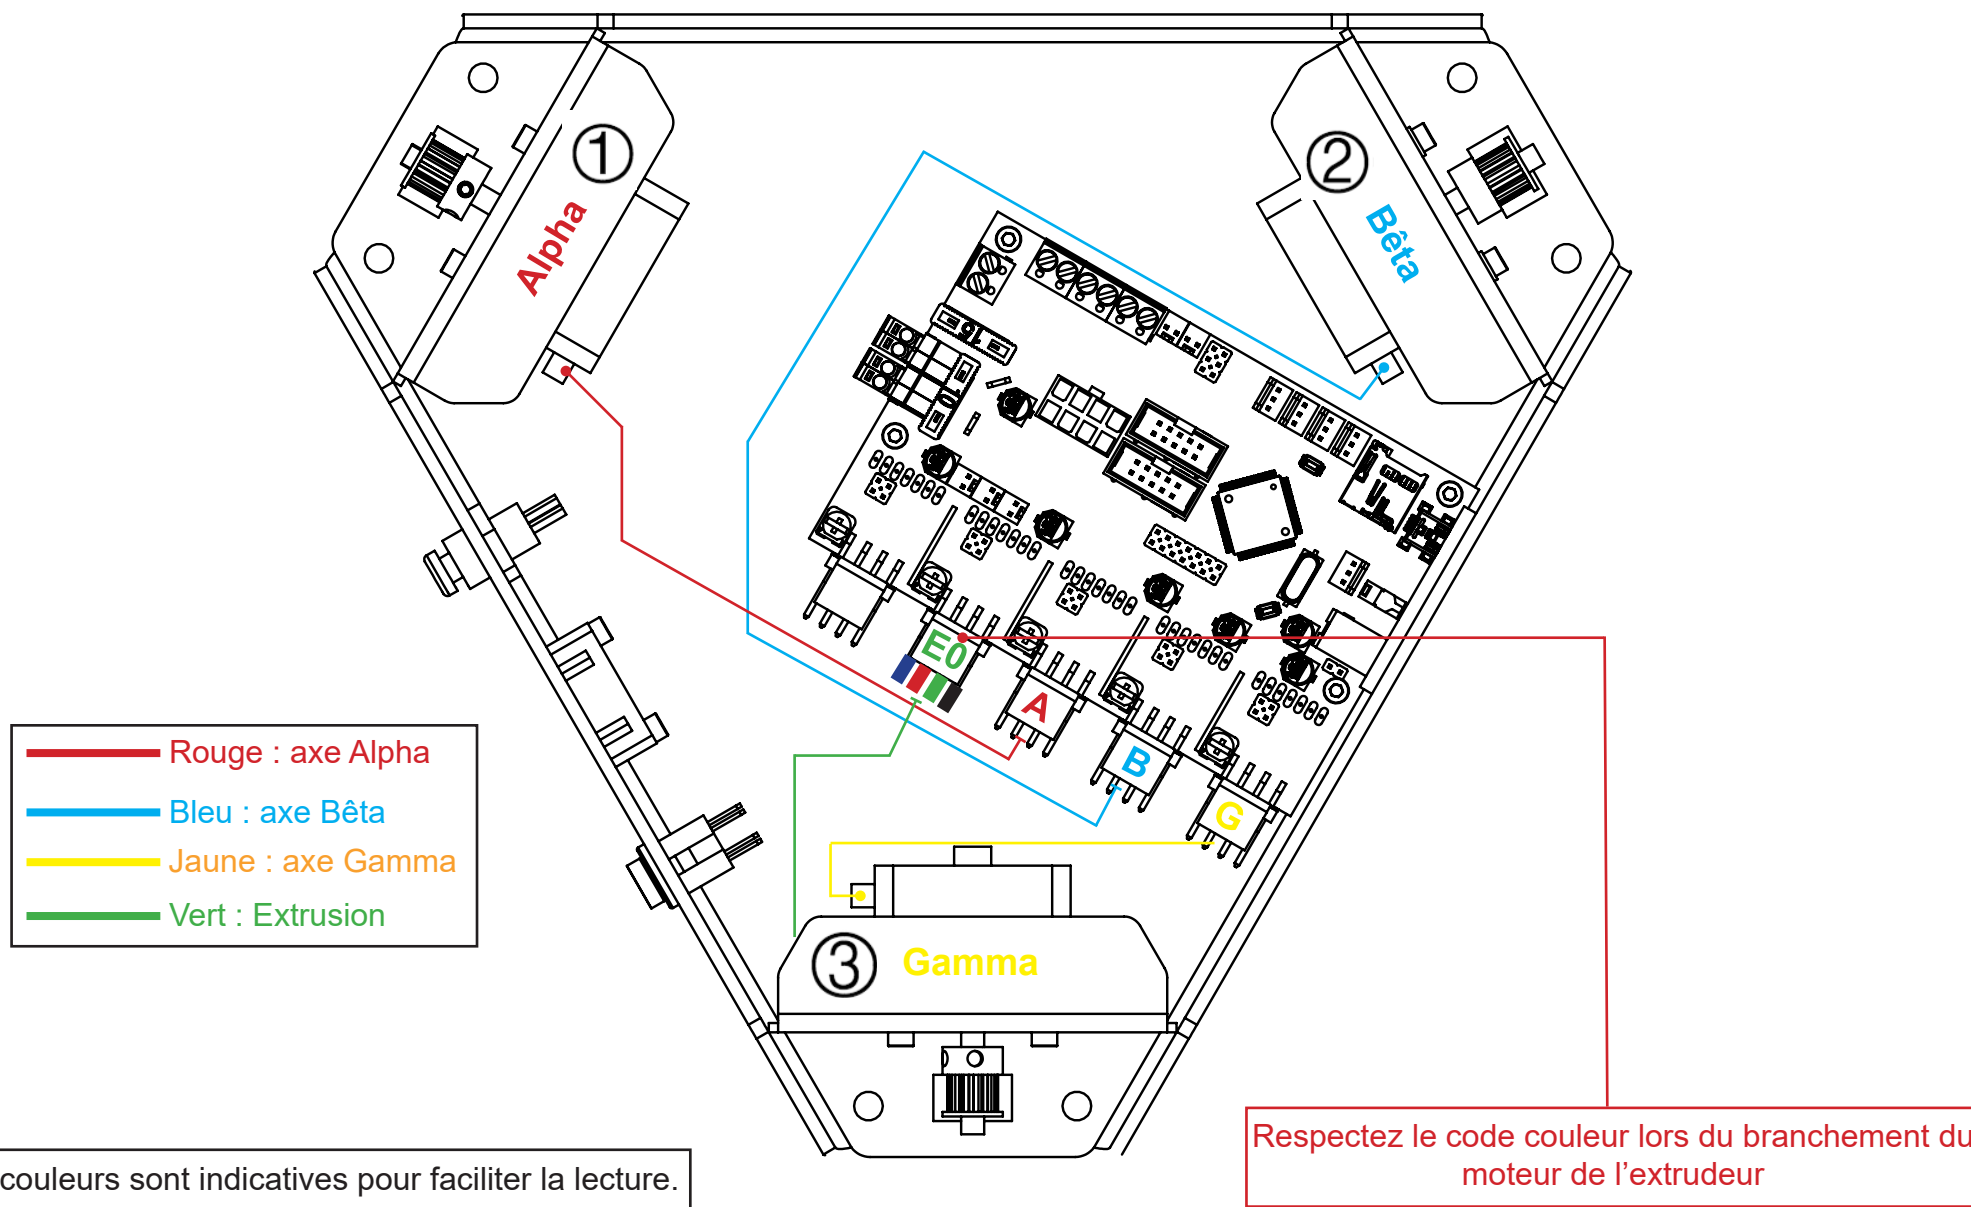


ASSEMBLAGE DE LA PARTIE ELECTRONIQUE

Objectif : brancher les capteurs de fin de course sur la carte eMotronic

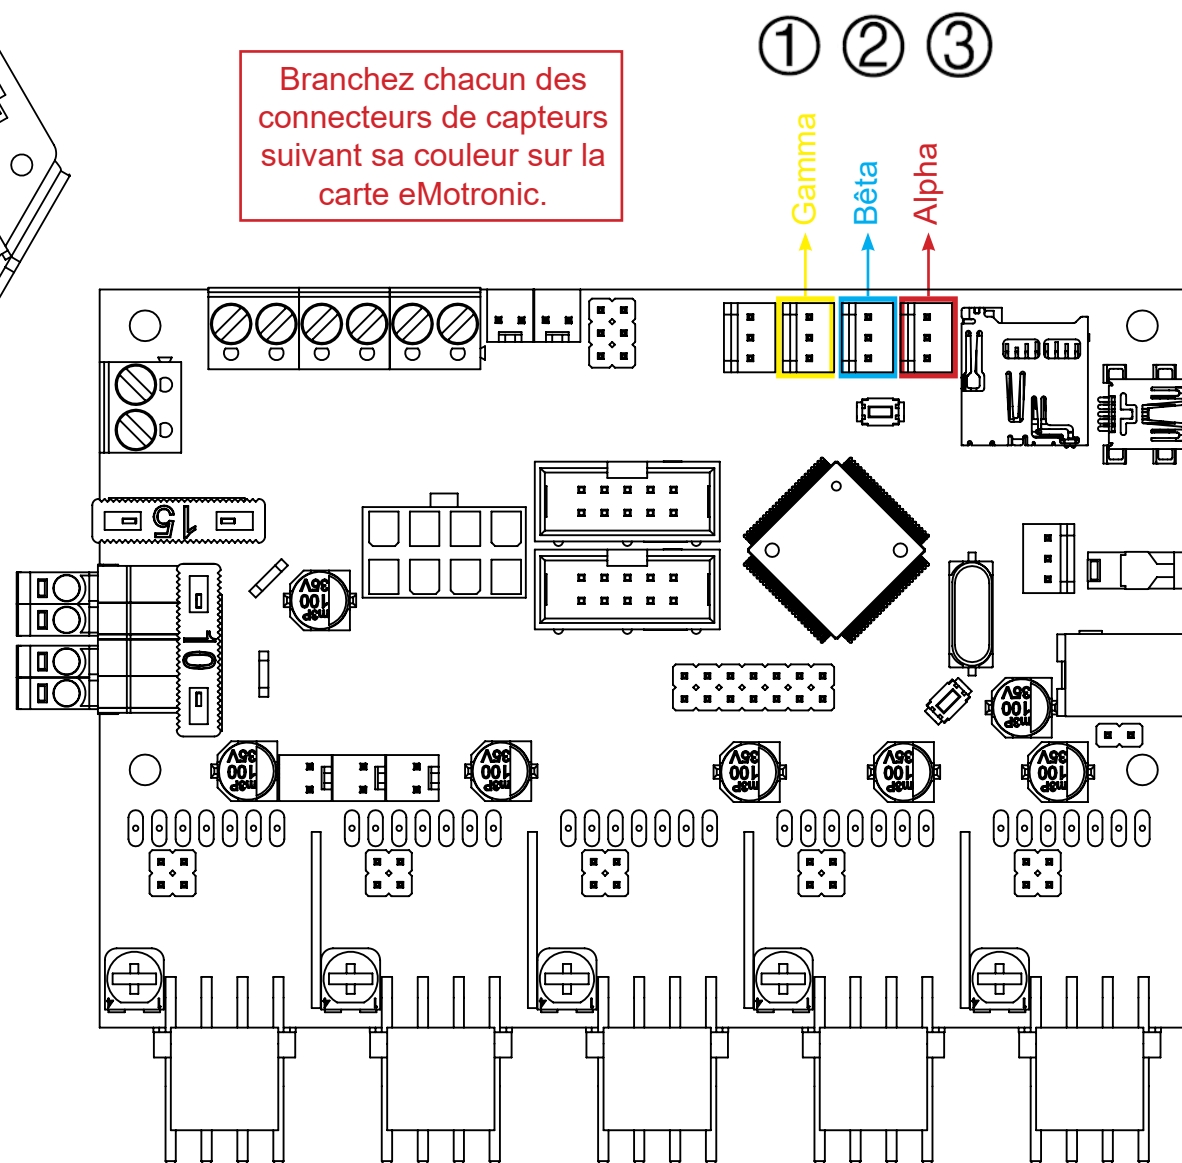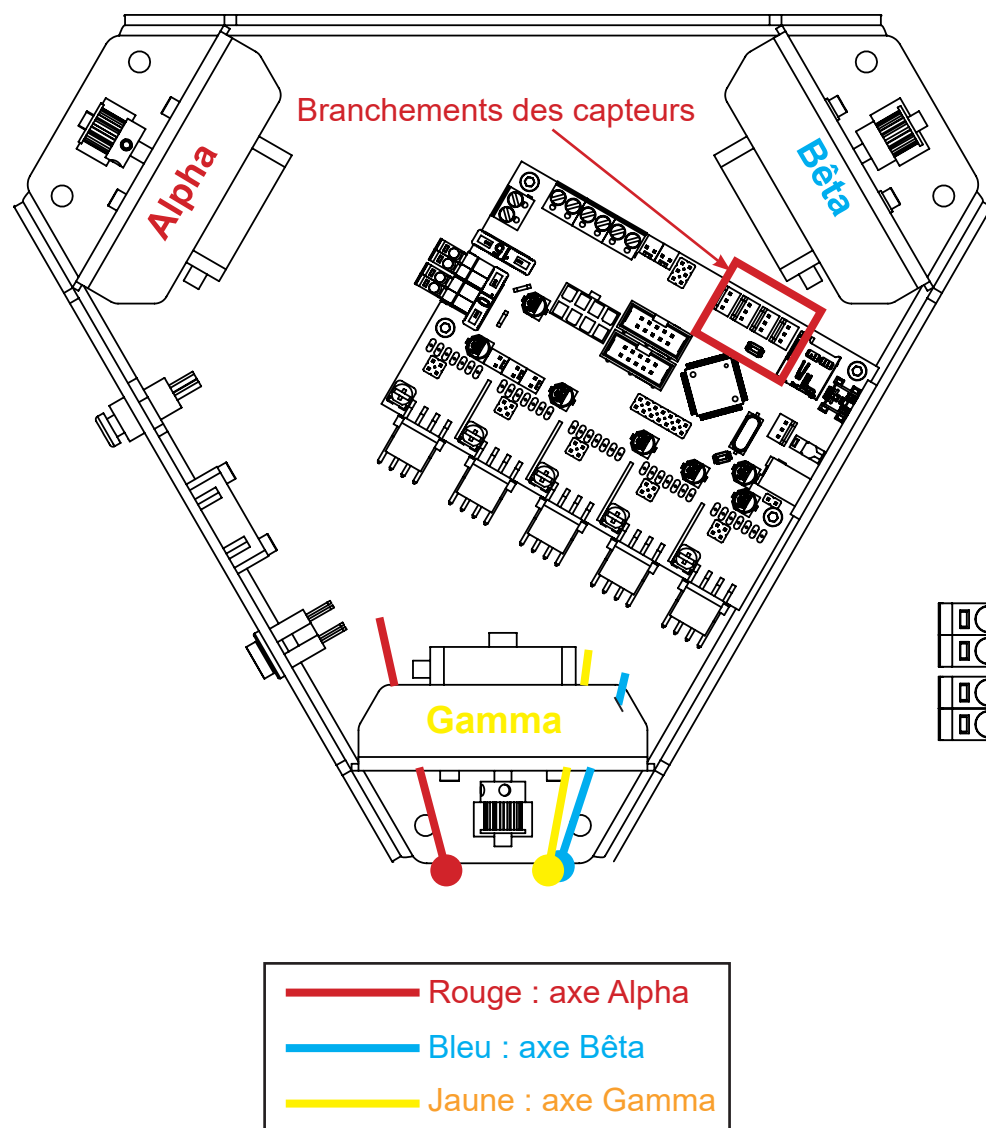

Objectif : brancher la rallonge noyau, le bouton «Reset», l'interrupteur On/Off et le ventilateur de carte

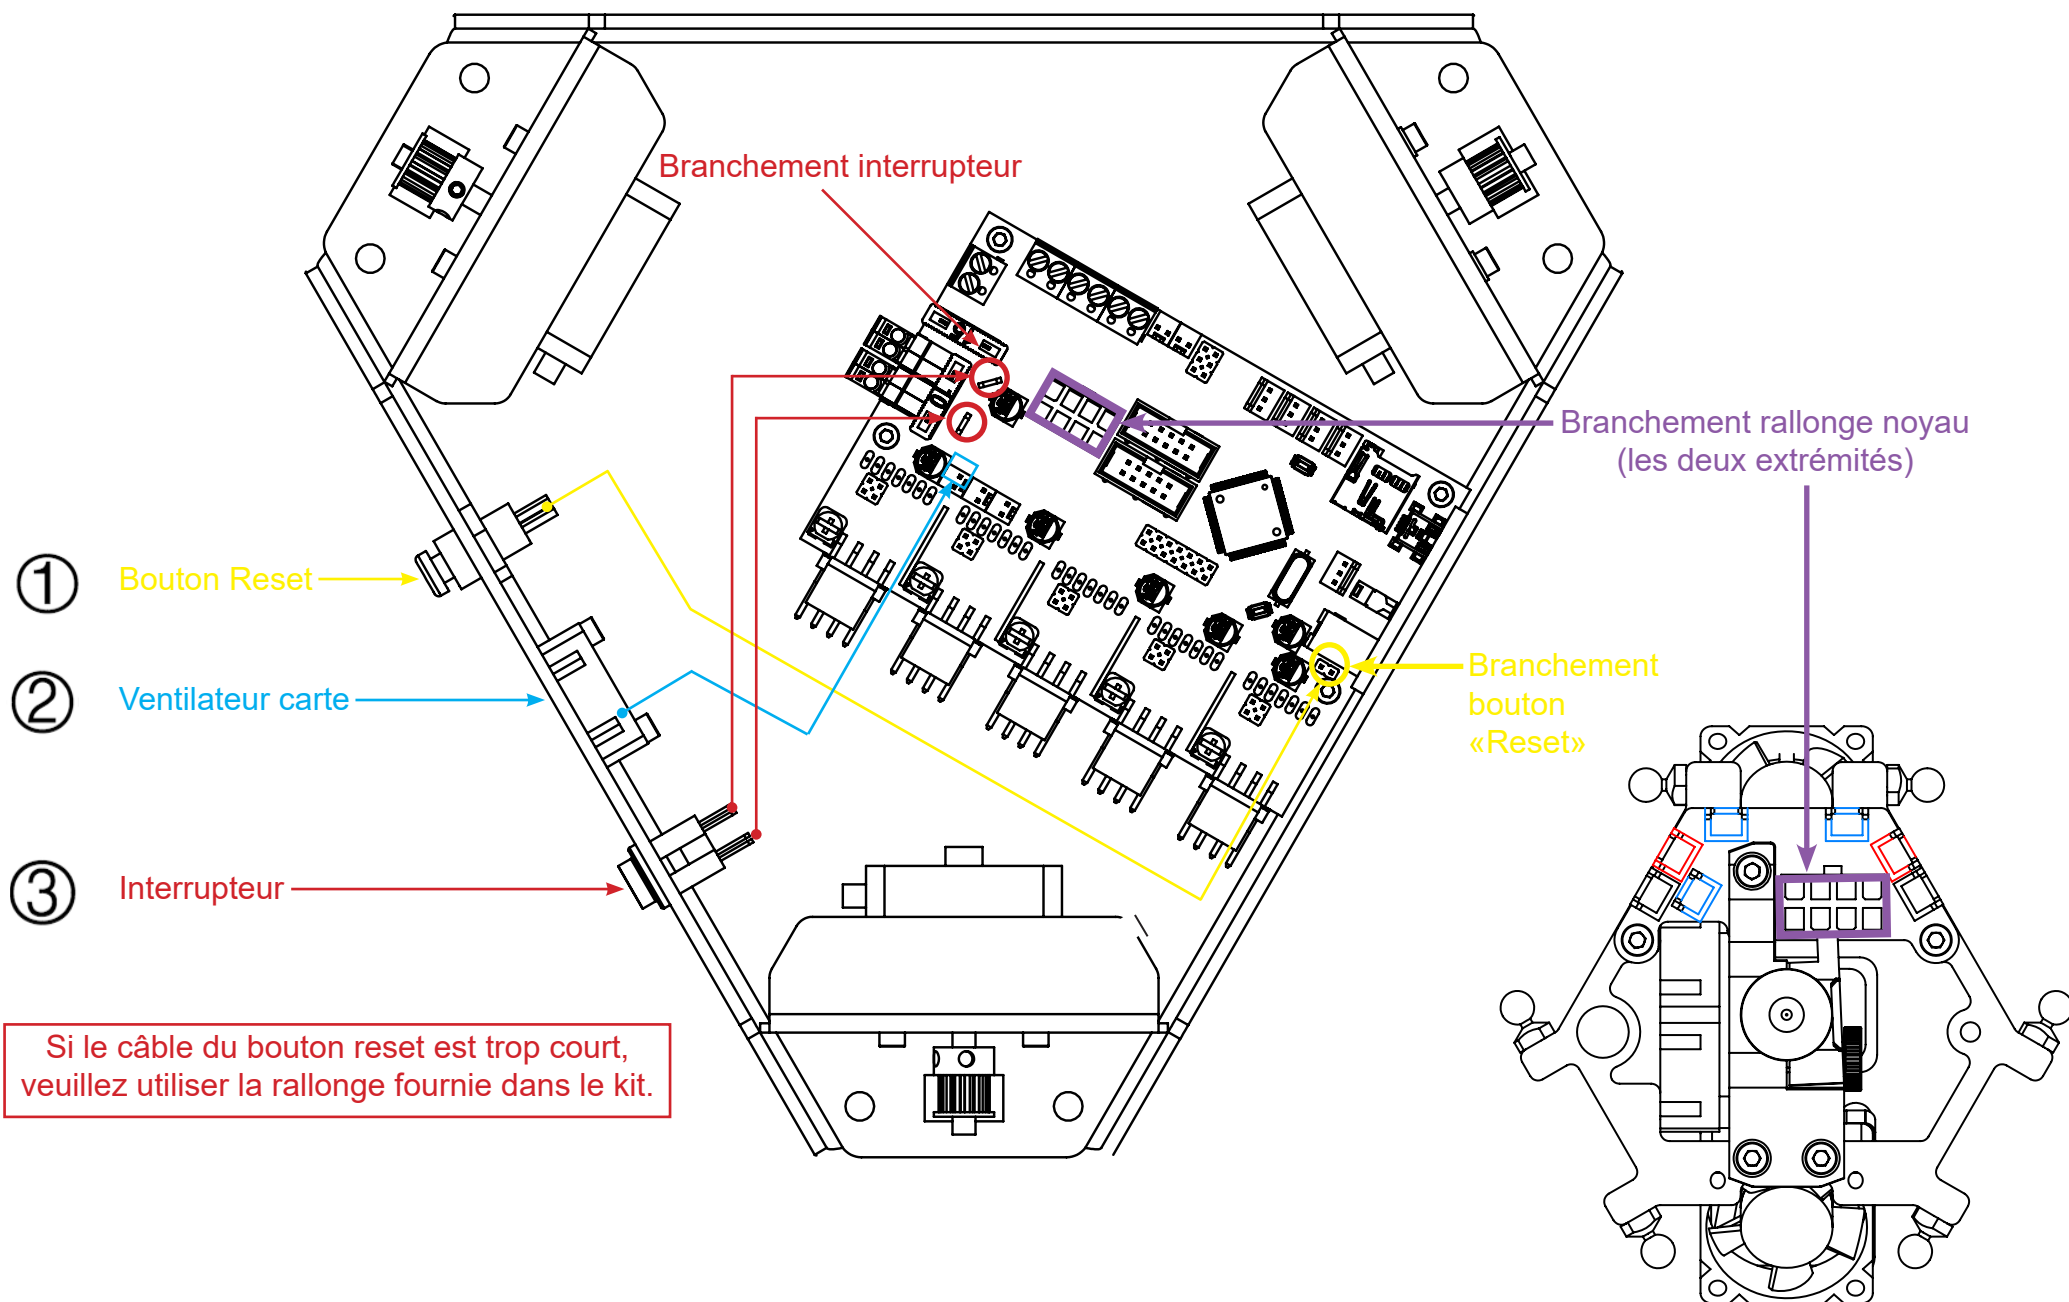

FÉLICITATIONS !

Votre imprimante est maintenant opérationnelle

Merci de suivre maintenant le guide d'utilisation !




ANNEXE

PLATEAU CHAUFFANT

Pièces nécessaires :


- 1 x Patch chauffant (+ thermistance)
- 1 x Plaque aluminium
- 3 x M3x10mm tête fraisée
- 1 x Plateau inférieur
- 3 x Entretoise à visser
- 1 x Revêtement «3dBedFix»

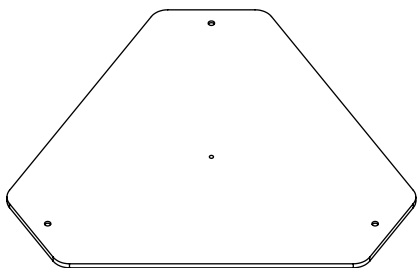


1 x Plaque aluminium



3 x Entretoise 10mm

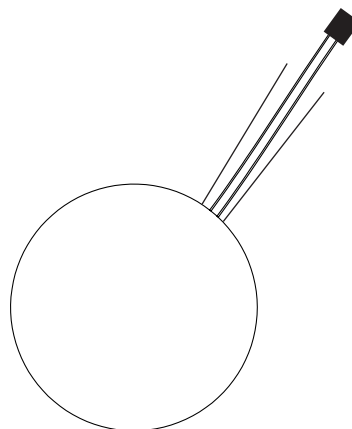


1 x Patch chauffant
+ thermistance

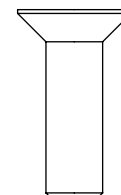

3 x Vis M3 tête fraisée




1 x 3DBedFix

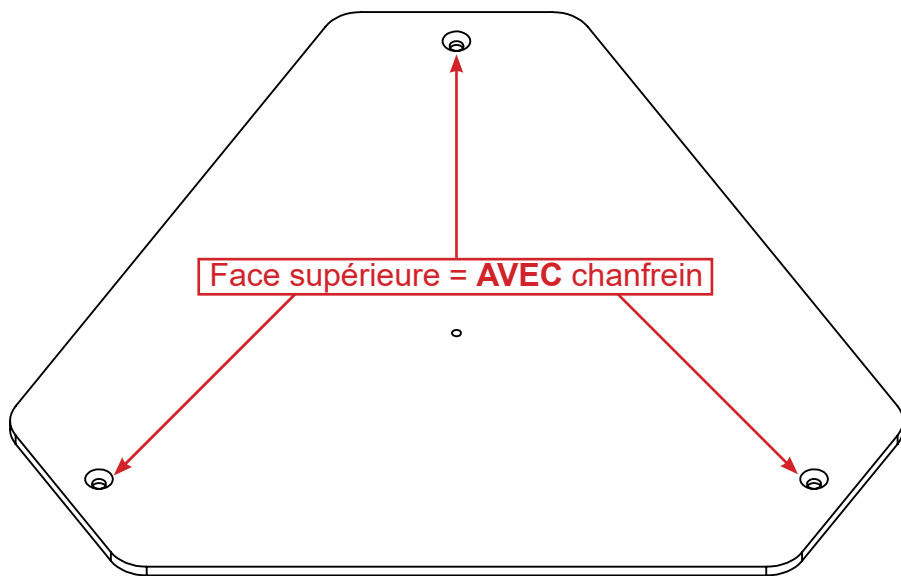



Face supérieure = **AVEC** chanfrein


Le patch chauffant et la thermistance seront fixés contre la **face inférieure** de la plaque.

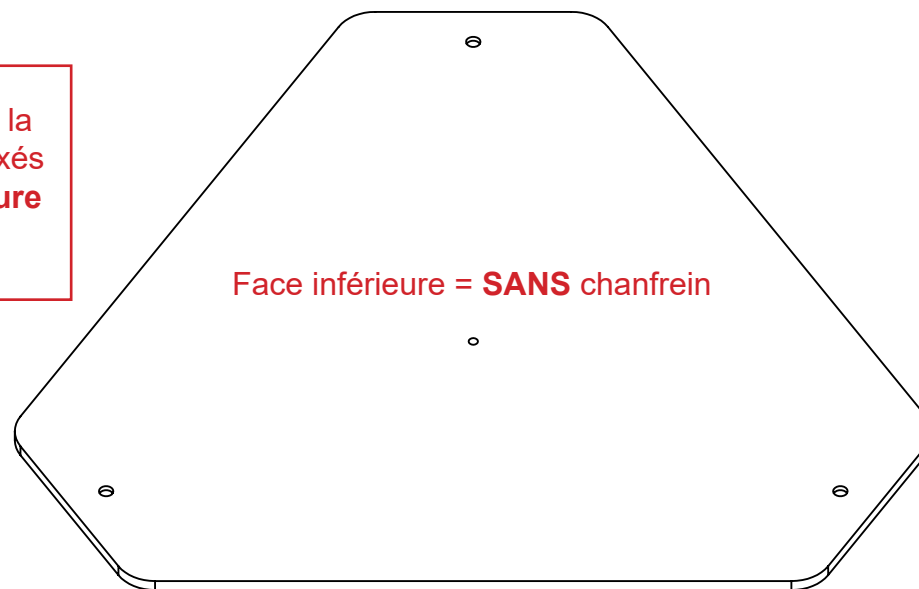

Face inférieure = **SANS** chanfrein


Objectif : assembler la plaque aluminium et le patch chauffant (deux cas de figures possibles suivant les séries)

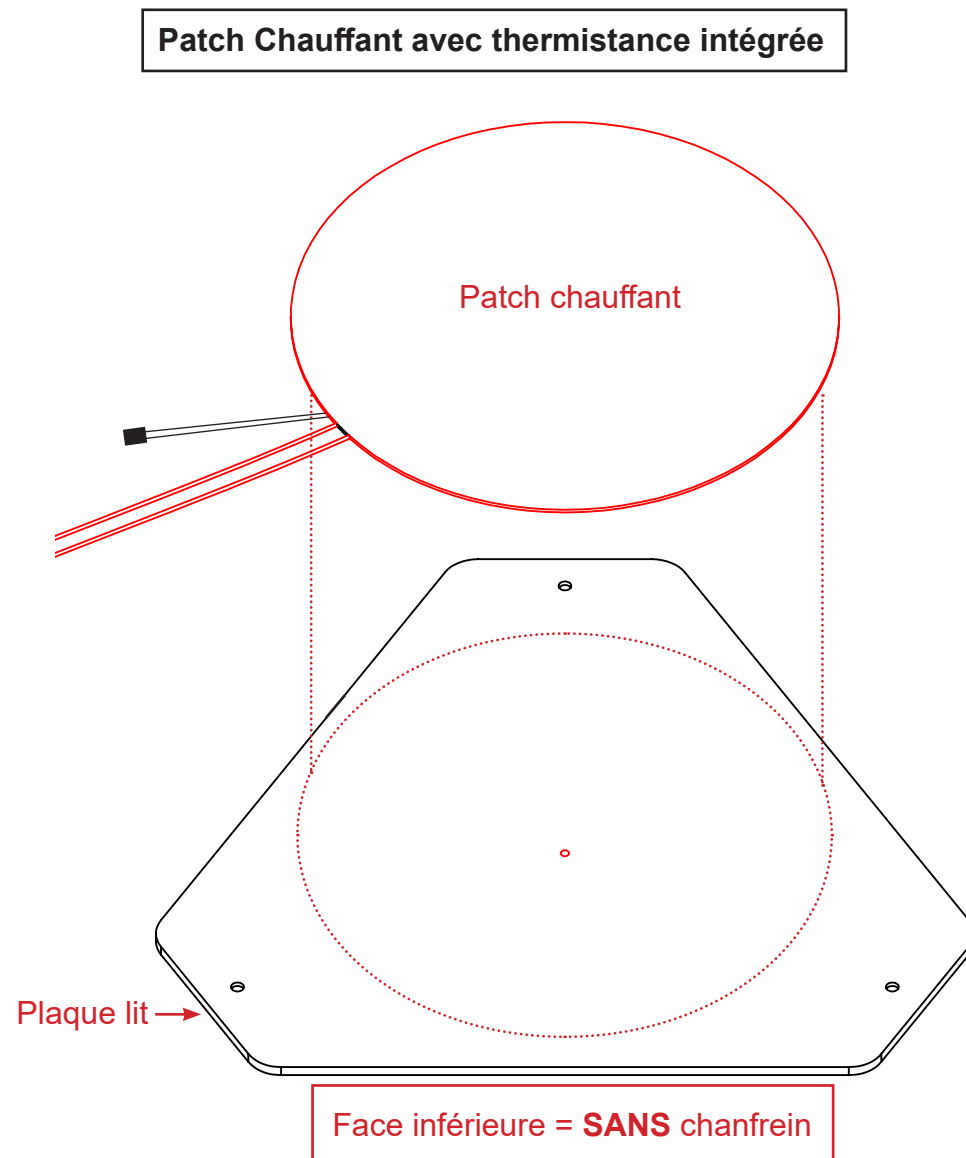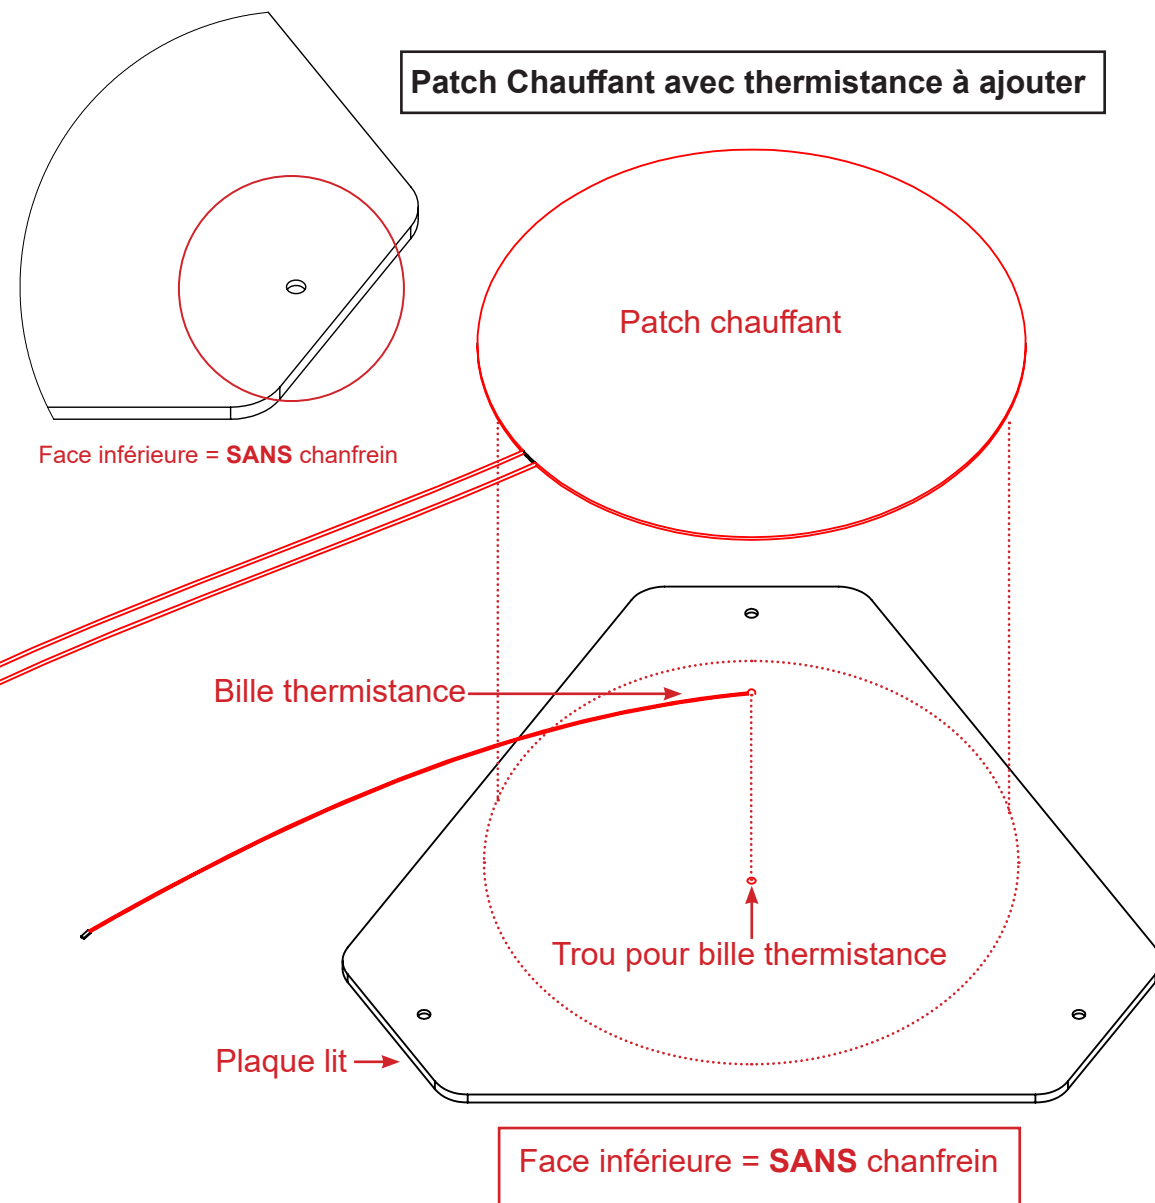


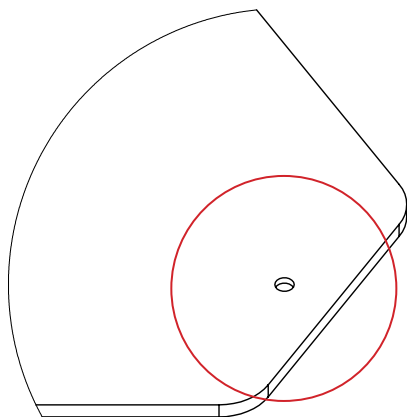


Face inférieure = **SANS** chanfrein



Résultat

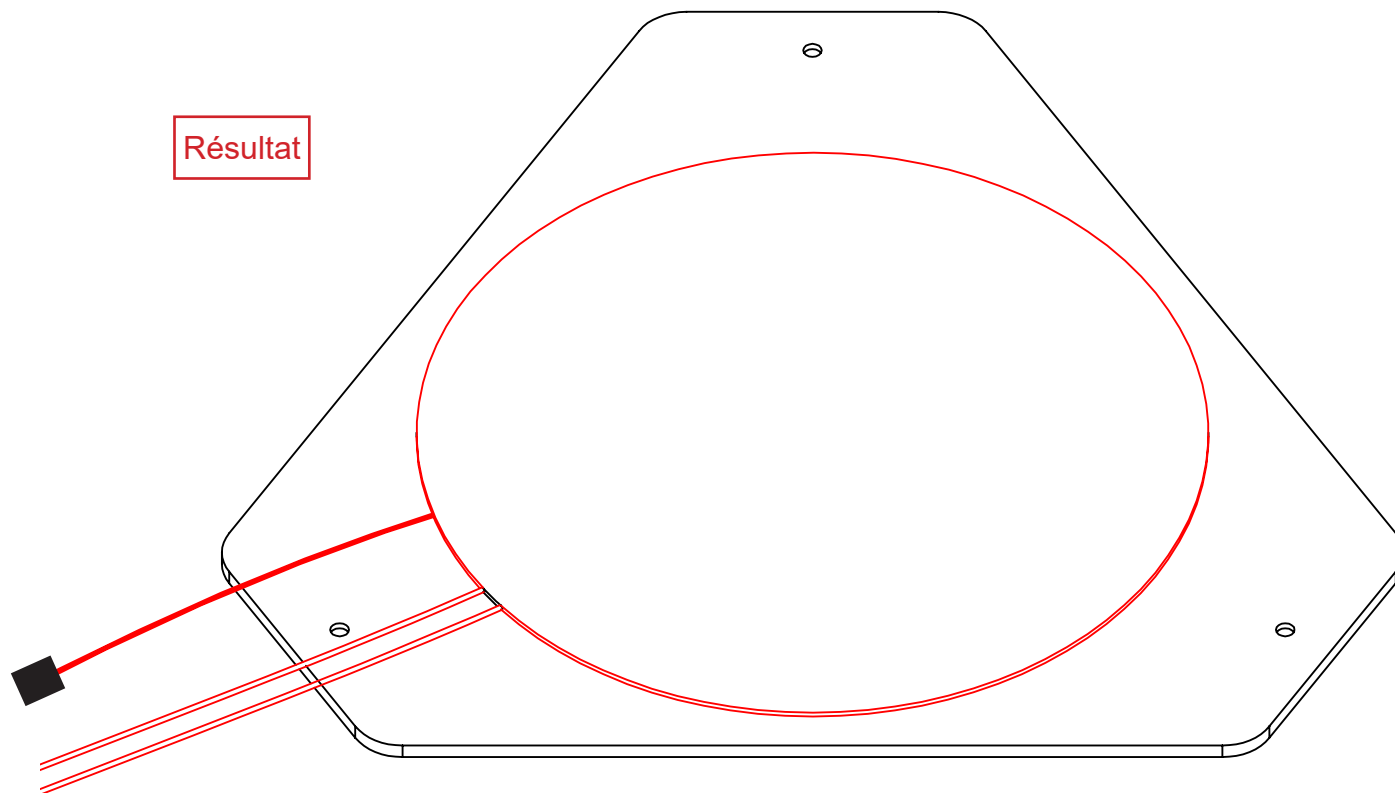


Objectif : monter les entretoises support du plateau chauffant

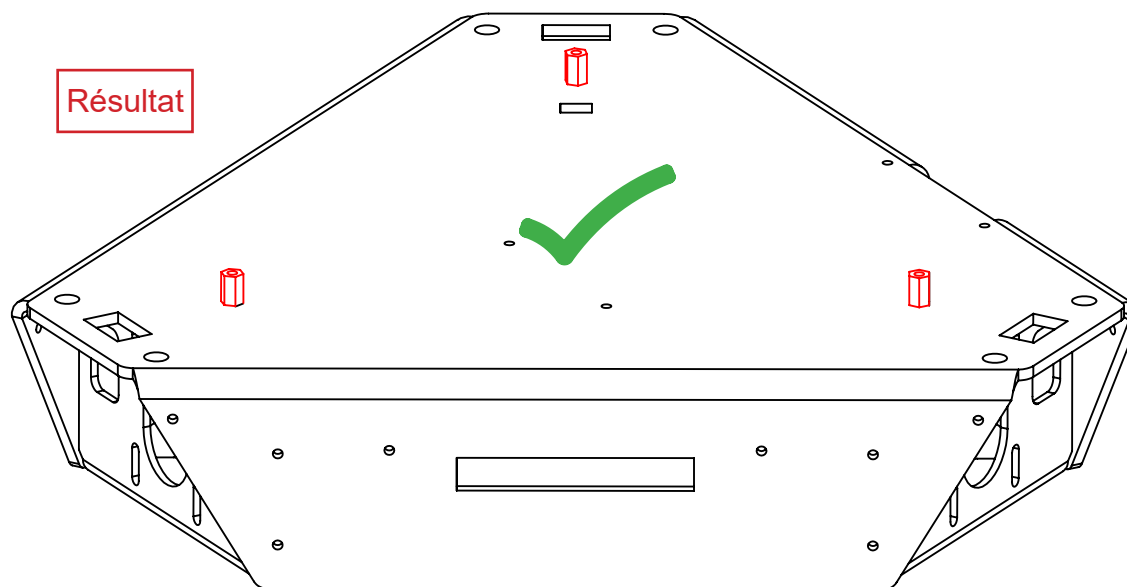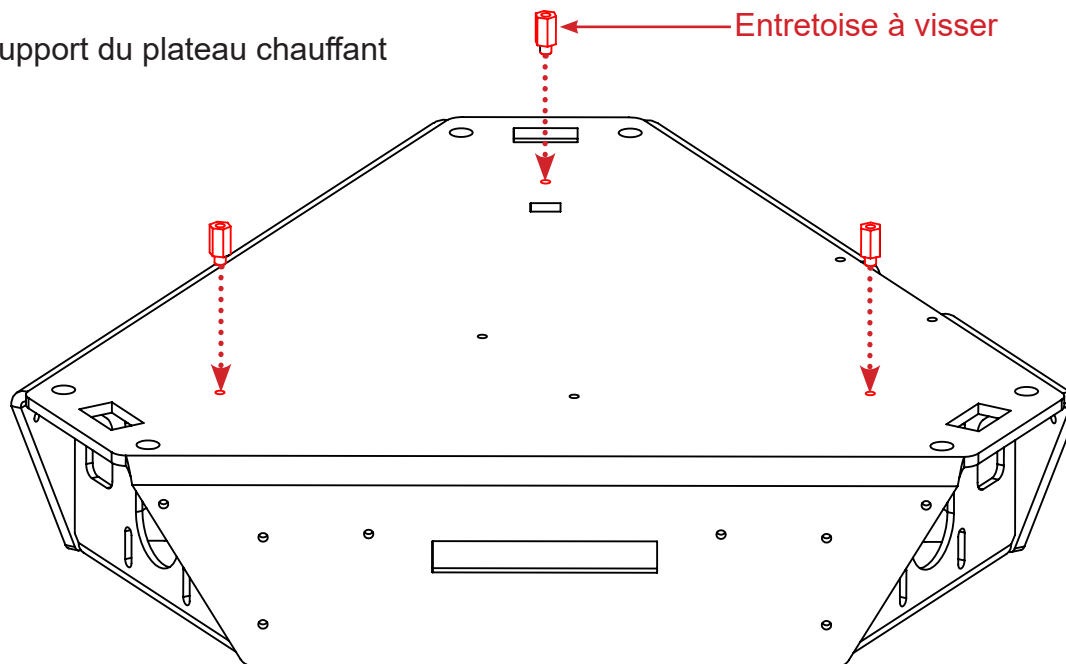


Objectif : visser le lit chauffant sur le plateau inférieur

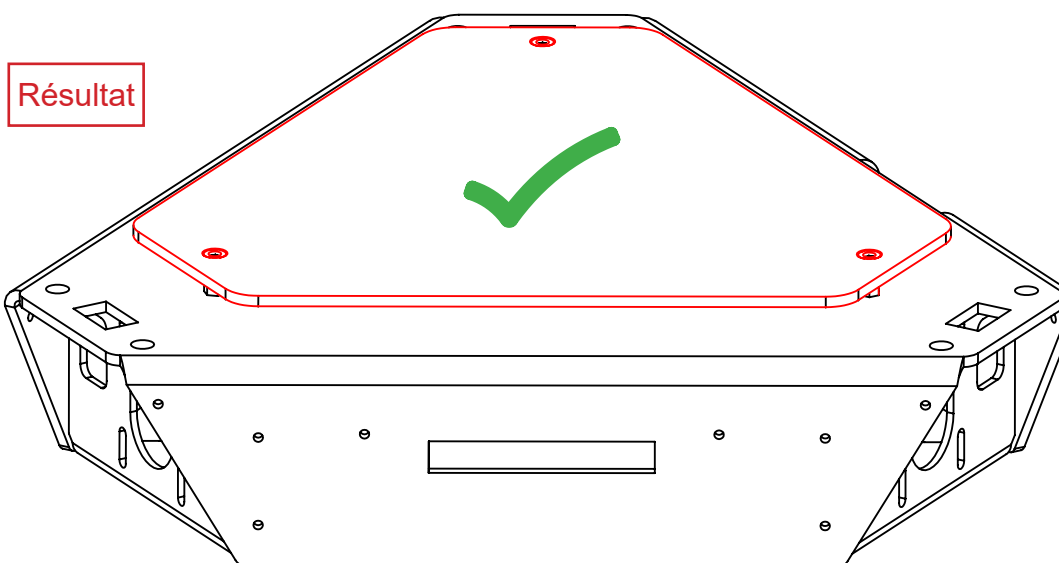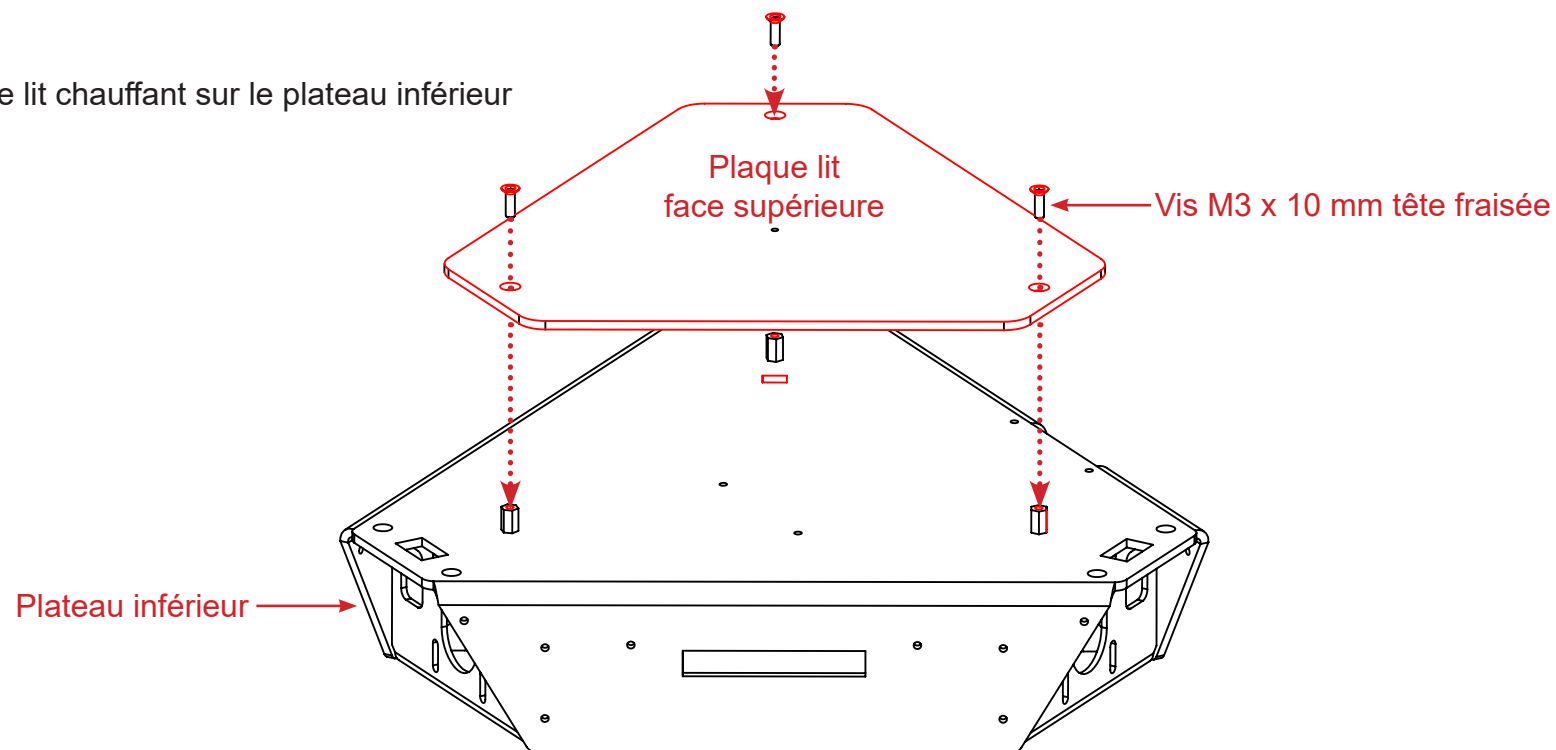


Objectif : coller le revêtement adhérent «3DBedFix» sur la plaque lit

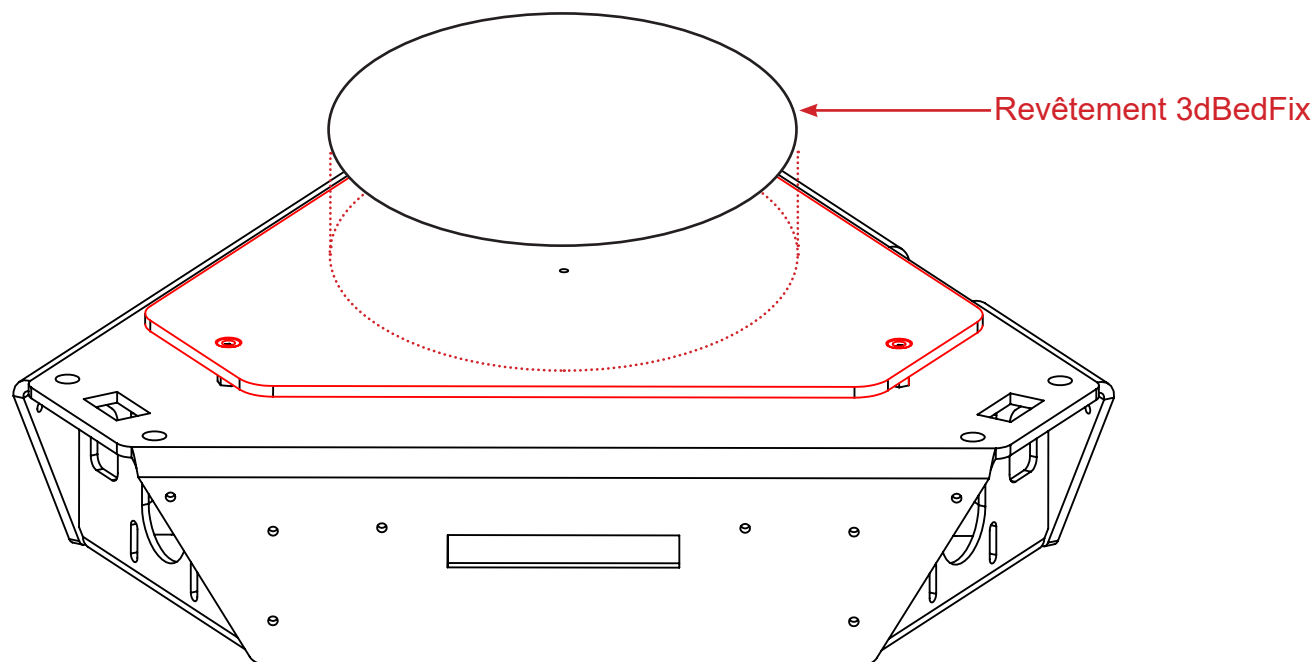

Résultat

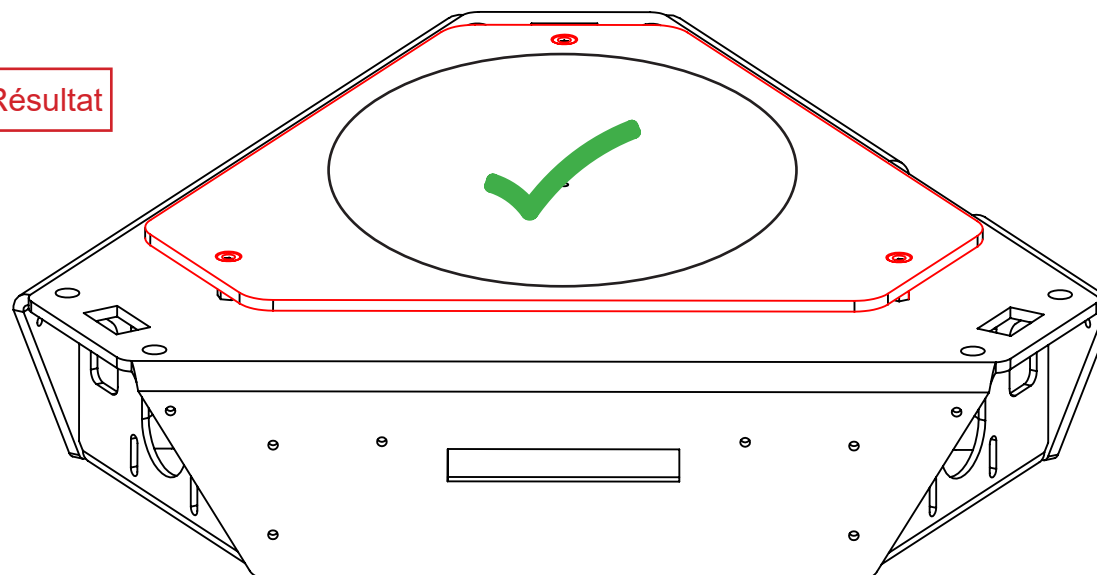

Objectif : brancher le patch chauffant et la thermistance du plateau chauffant

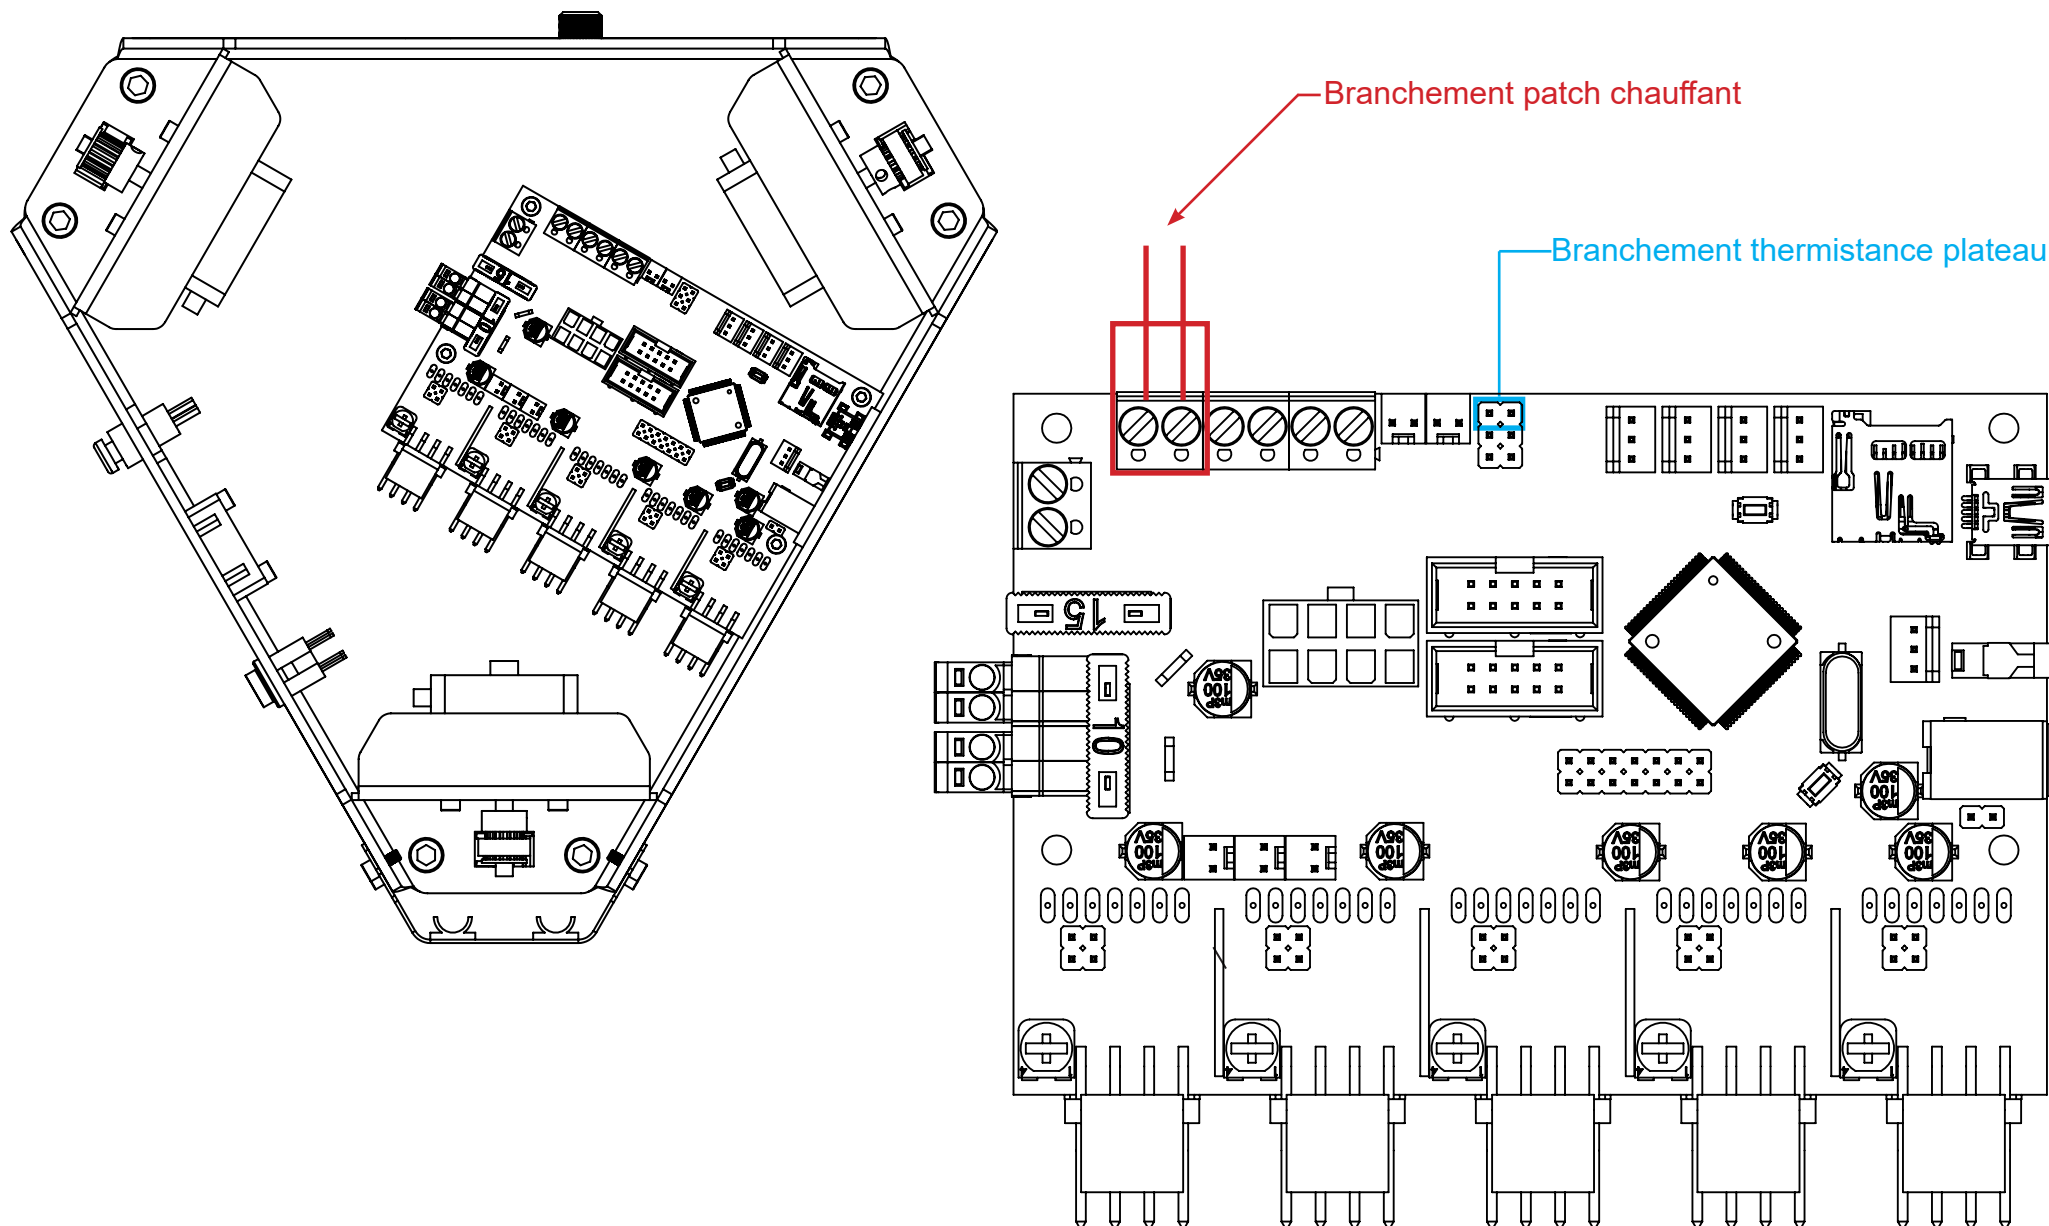

Modification du fichier configuration:

1°) Rendez-vous à la section Support de www.emotion-tech.com. Dans l'arborescence «MicroDelta Rework / Logiciels-Software / Configuration», vous trouverez toutes les versions du fichier configuration disponibles.

Téléchargez la version qui correspond à votre imprimante (suivant vos options).

2°) Décompressez le fichier téléchargé et copiez son contenu dans la carte SD de la carte eMotronic. Remplacez les fichiers existants si nécessaire.

3°) Appuyez sur le bouton Reset.


**Rendez-vous maintenant à la page
24 pour la suite du montage !**

ECRAN LCD


Pièces nécessaires :

- 1 x Cache écran droite
- 1 x Cache écran gauche
- 1 x Cache écran face
- 1 x Ecran LCD
- 6 x Vis M3x12
- 2 x Câble en nappe


Objectif : assembler le kit écran LCD sur l'imprimante 3D

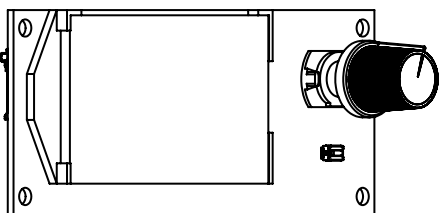


1 x Ecran LCD

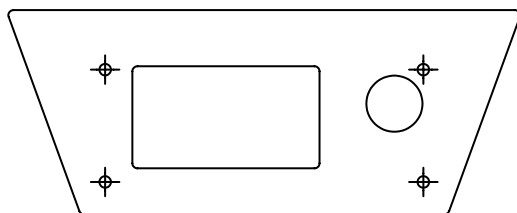


1 x Cache écran face




1 x Cache écran gauche



1 x Cache écran droite






6 x Vis M3x12

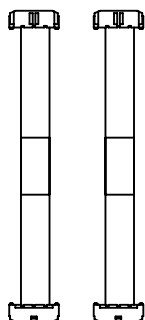


2 x Câble en nappe


Objectif : prépositionner les vis dans les pièces plastiques

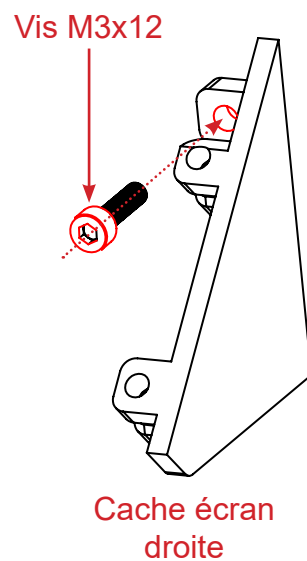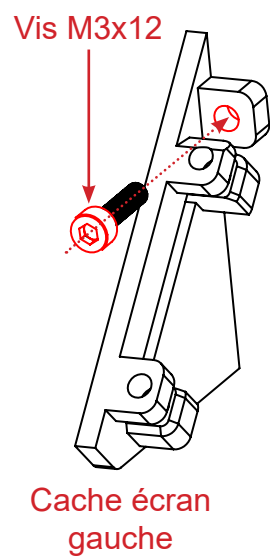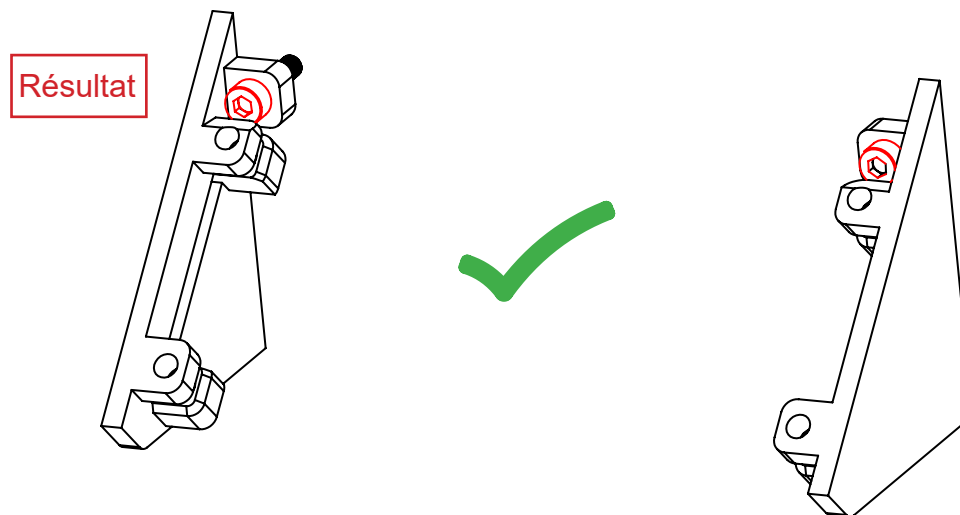


Objectif : brancher les nappes sur l'écran

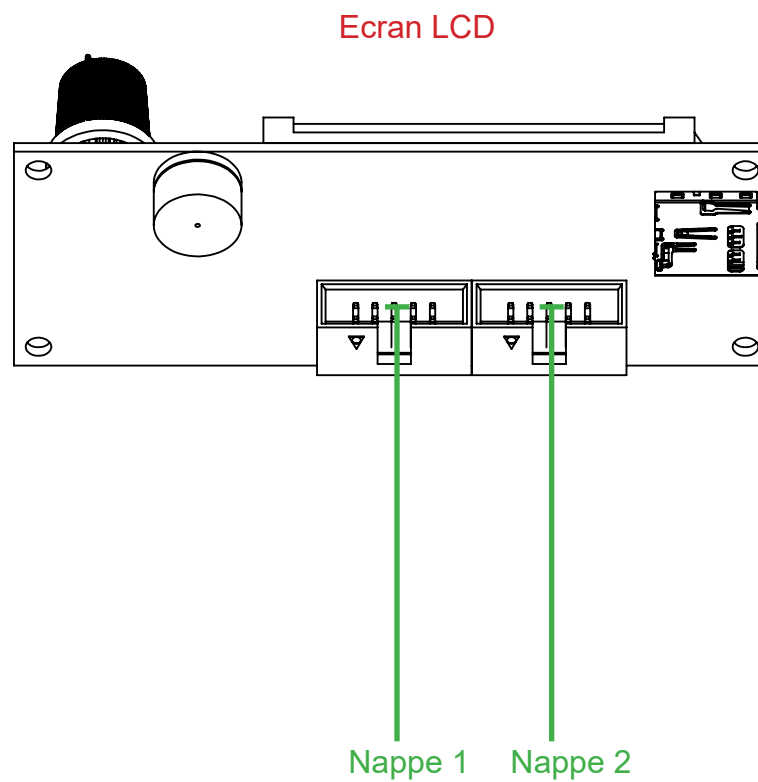


Objectif : prépositionner l'écran LCD entre les deux caches (gauche et droite)

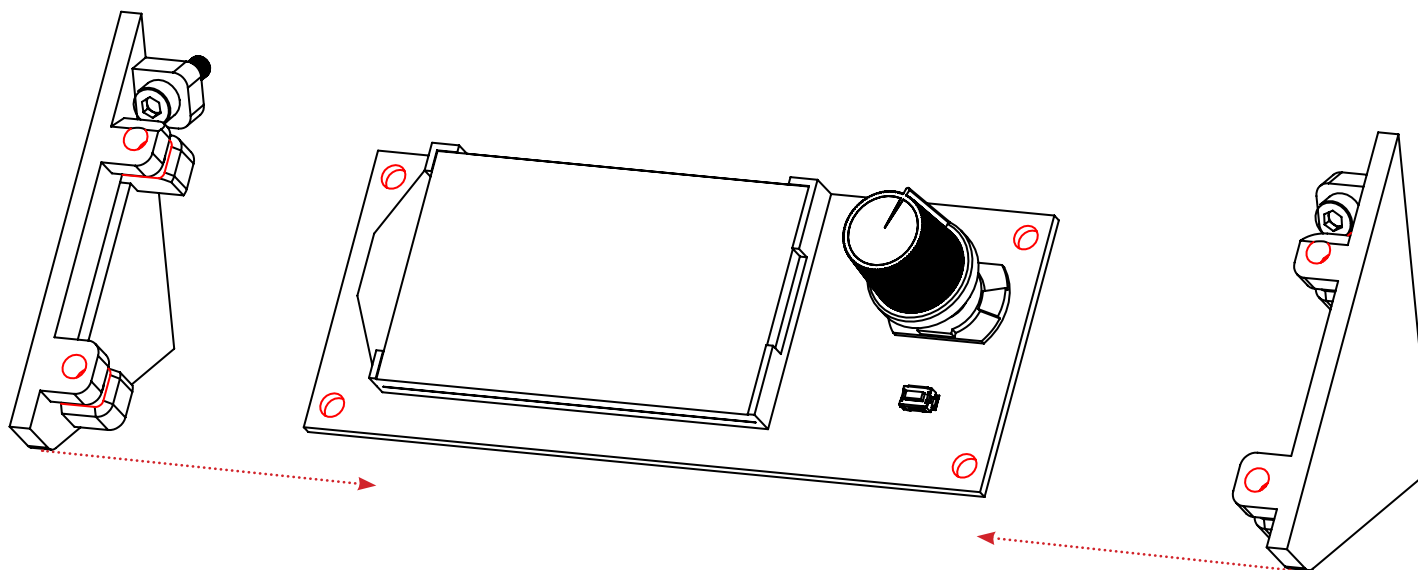


Résultat

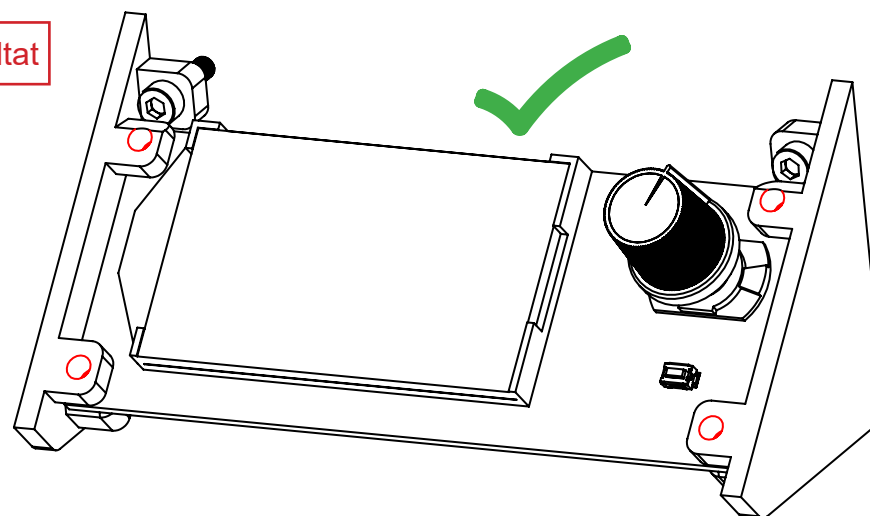

Objectif : fixer l'écran sur l'imprimante

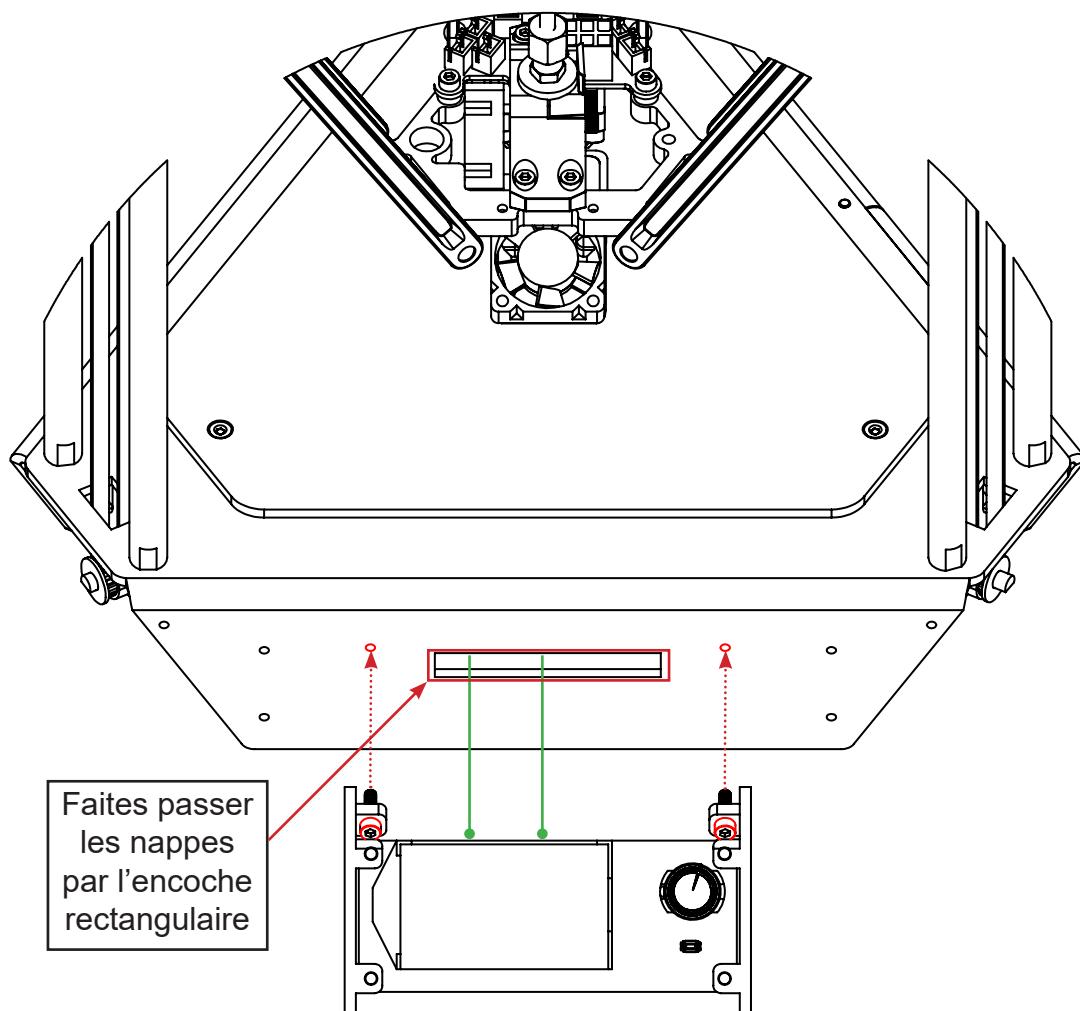


Résultat

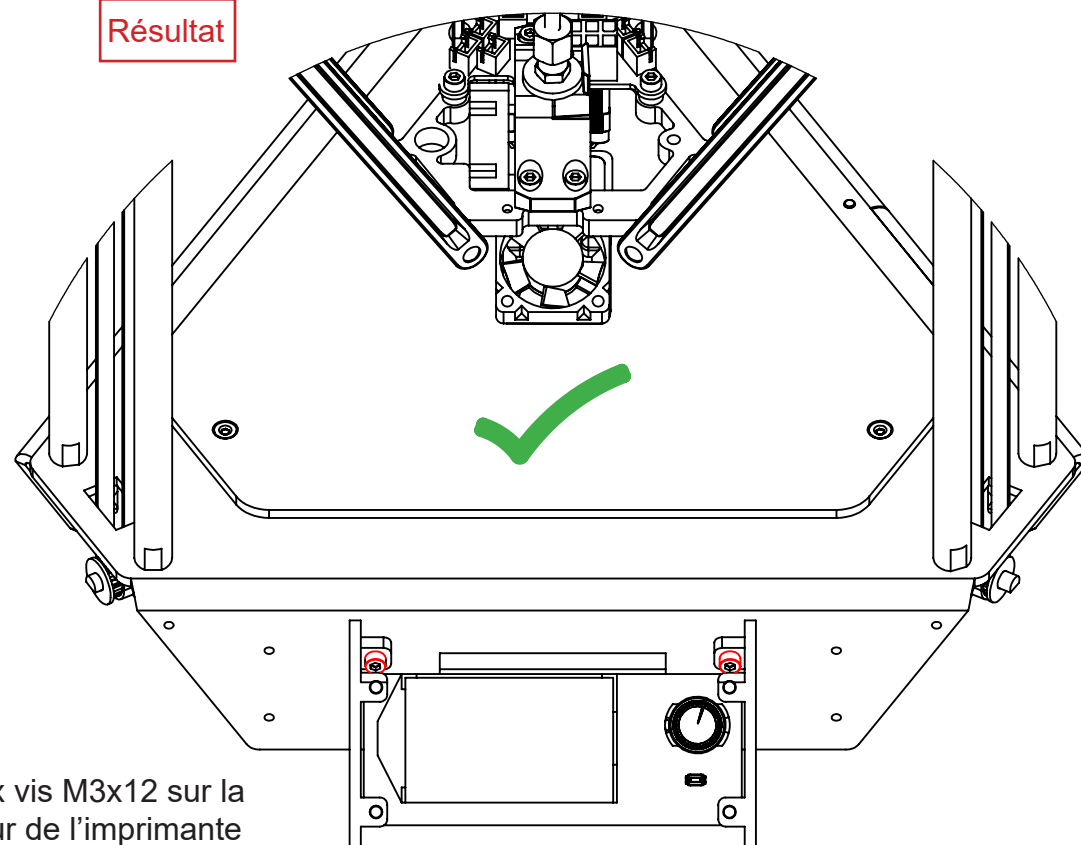


Vissez les deux vis M3x12 sur la plateau inférieur de l'imprimante



Objectif : assembler le cache écran de face

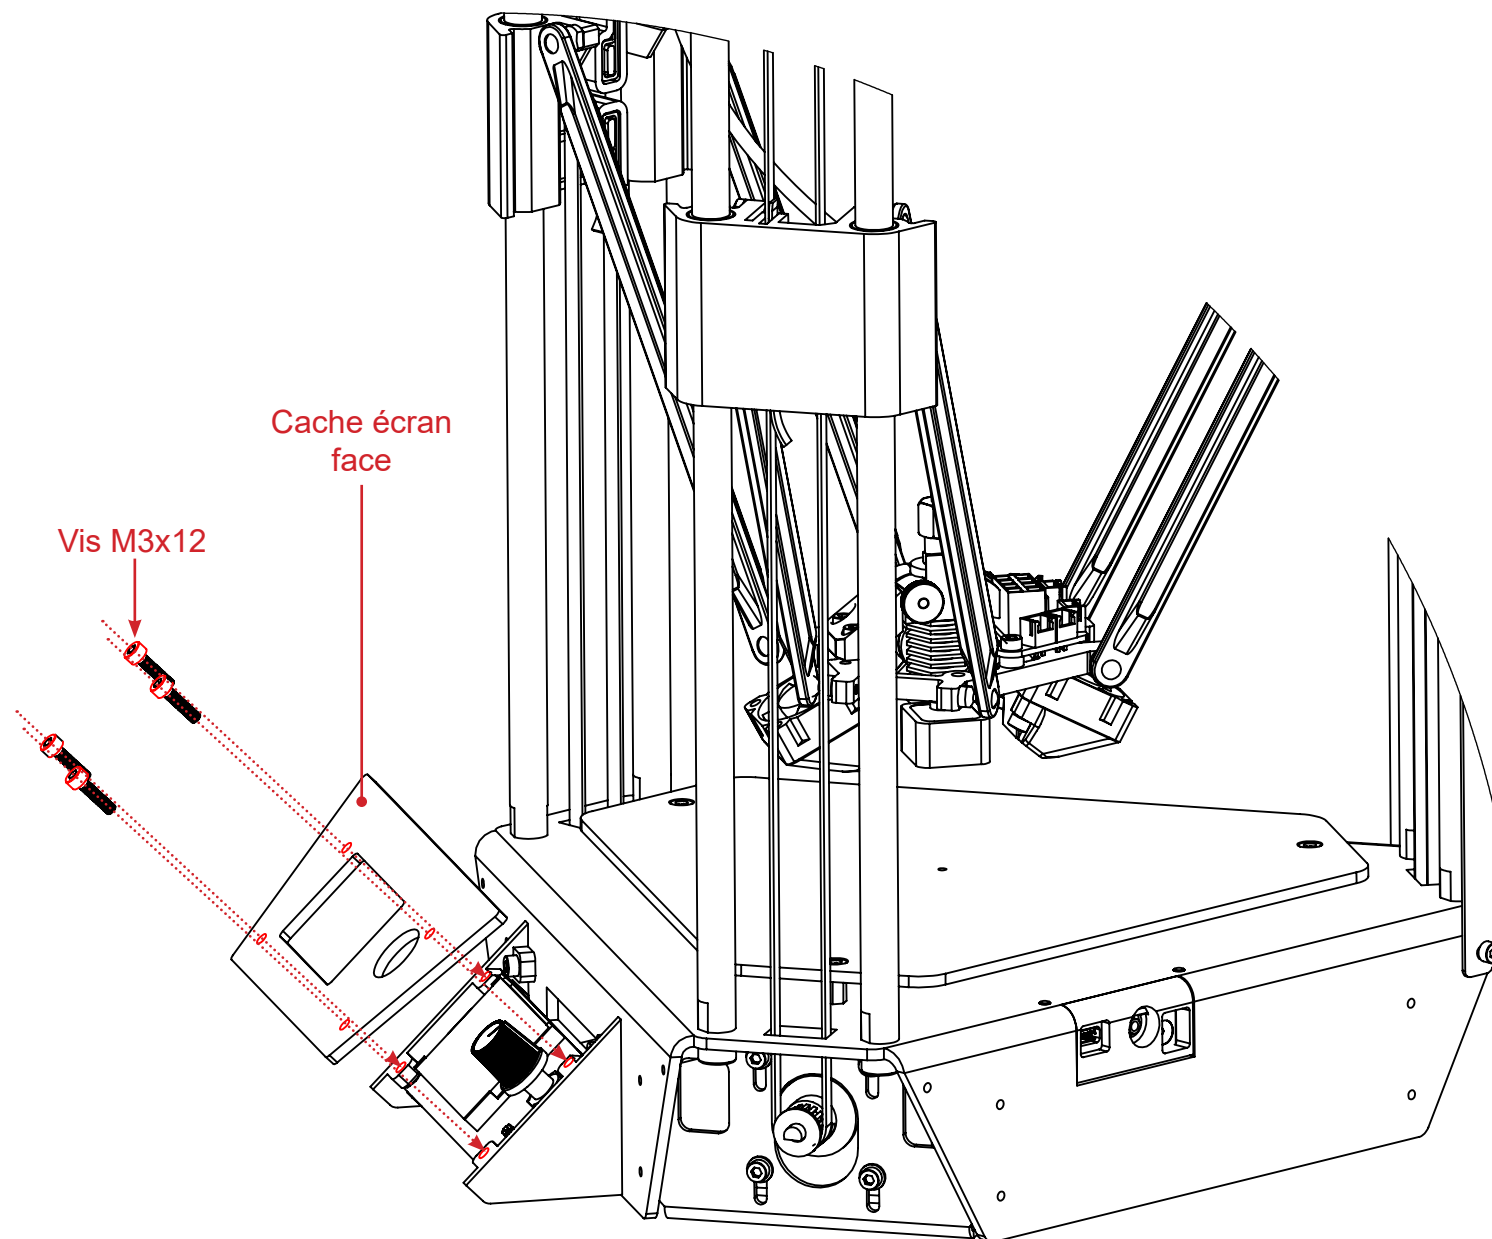

Résultat

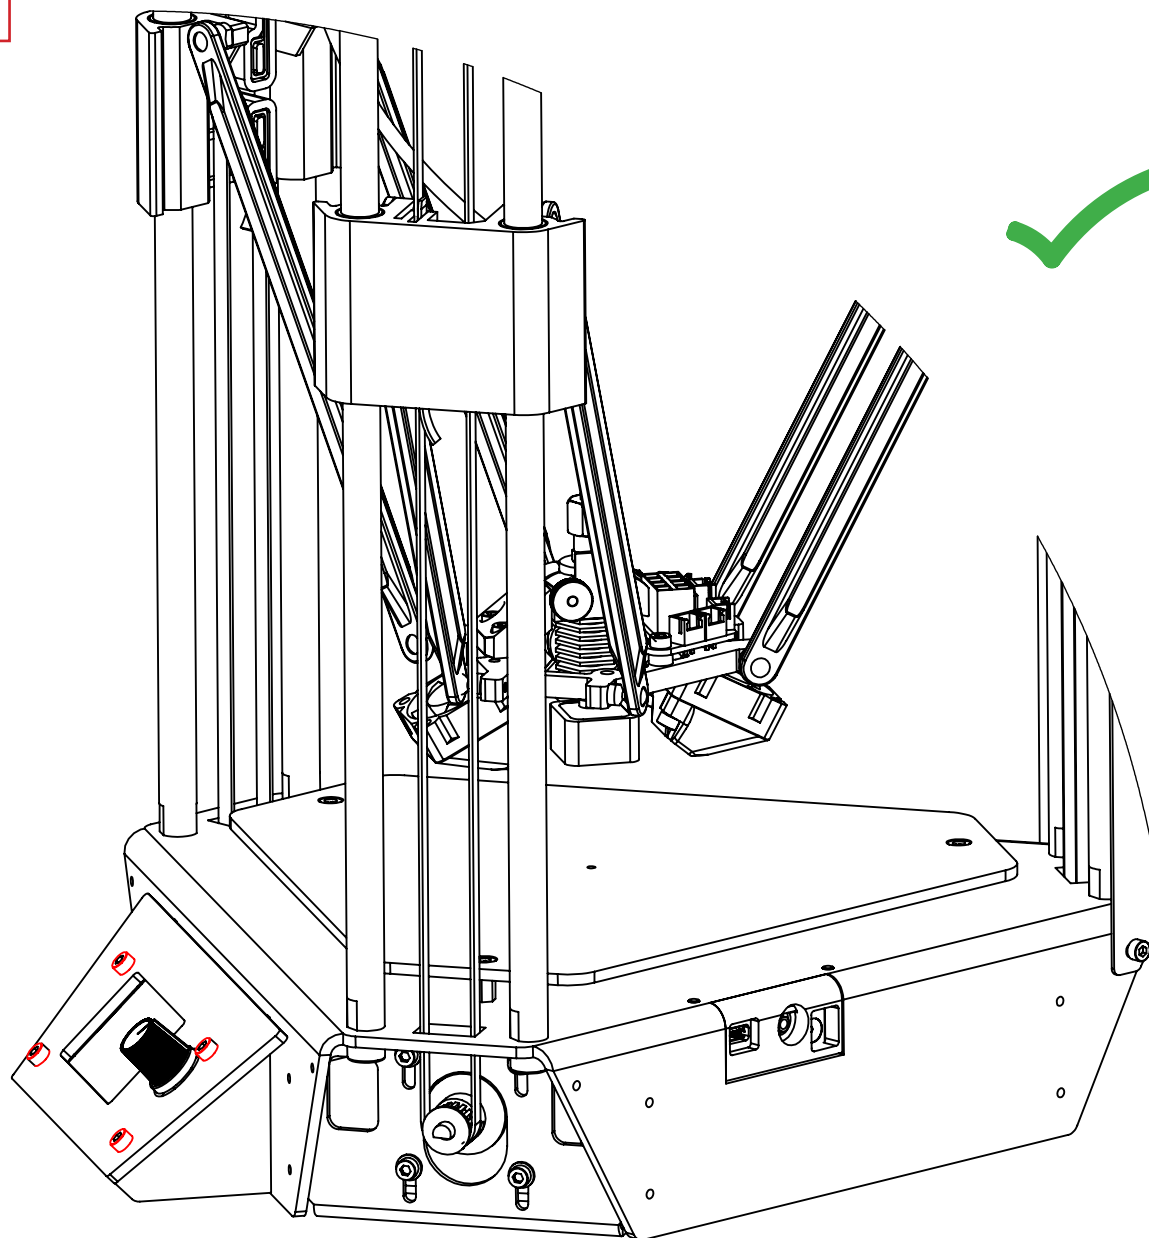

Objectif : brancher les cables de l'écran LCD

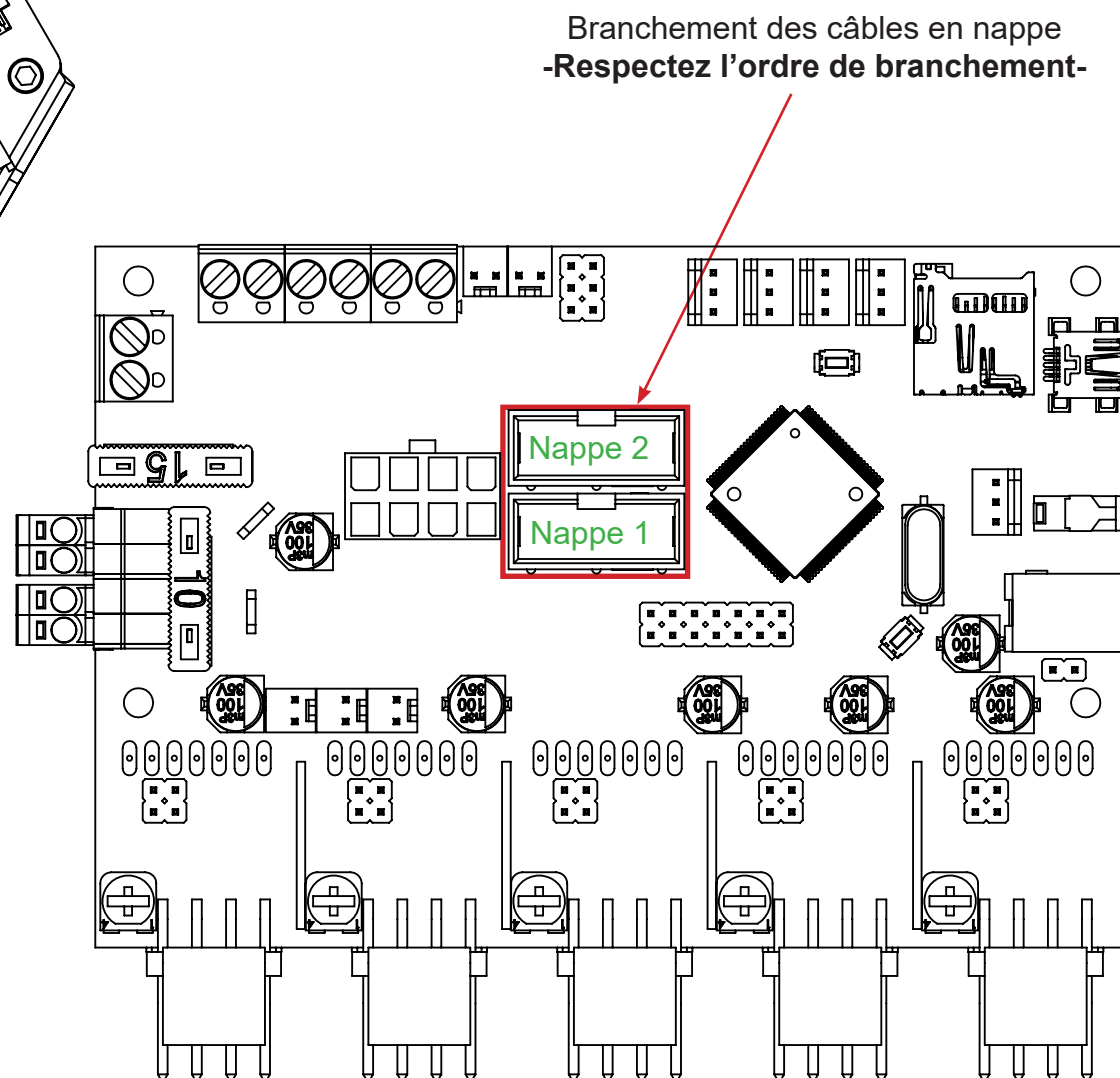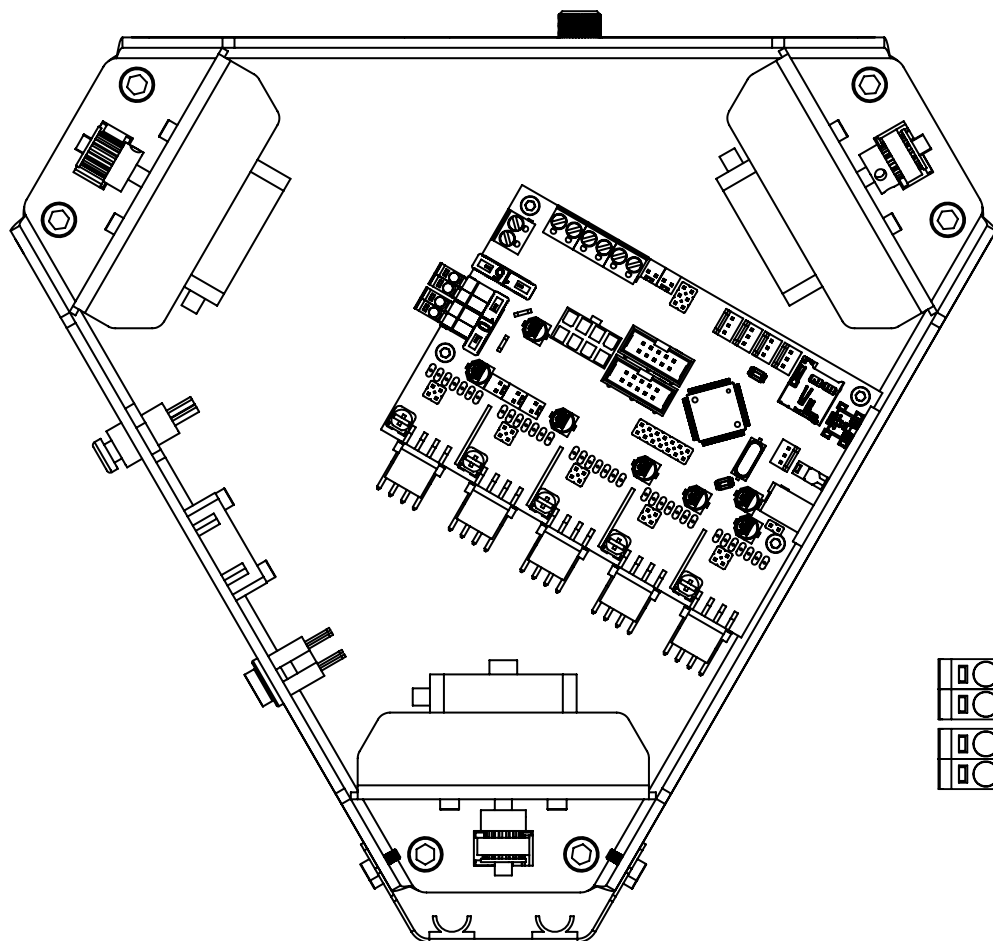

Modification du fichier configuration:

Note: sans modification des fichiers de configuration, votre écran LCD sera préconfiguré sur une version stable (et donc plug & play). Cependant, si vous souhaitez acquérir la dernière version du firmware, vous pouvez suivre le tutoriel suivant.

1°) Rendez-vous à la section «Support» de notre site web (www.reprap-france.com). Dans l'arborescence «MicroDelta Rework / Logiciels-Software / Configuration», vous trouverez toutes les versions du fichier configuration disponibles.


Vous remarquerez que plusieurs versions sont disponibles:

- Une version Stable (en anglais)
- Une version Beta en développement (en francais, elle intègre la fonction de calibration du plateau)
- Une version Beta en développement (en anglais, elle intègre la fonction de calibration du plateau)

Téléchargez la version qui correspond à votre imprimante et qui vous convient.

2°) Décompressez le fichier téléchargé et copiez son contenu dans la carte SD de la carte eMotronic. Remplacez les fichiers existants si nécessaire.

3°) Appuyez sur le bouton Reset.

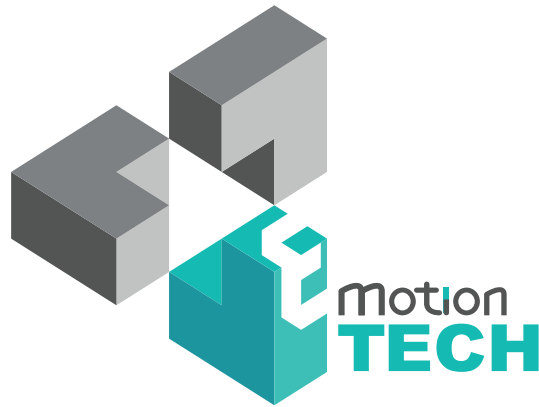

Vous remercie d'avoir choisi la MicroDelta Rework !

www.emotion-tech.com